


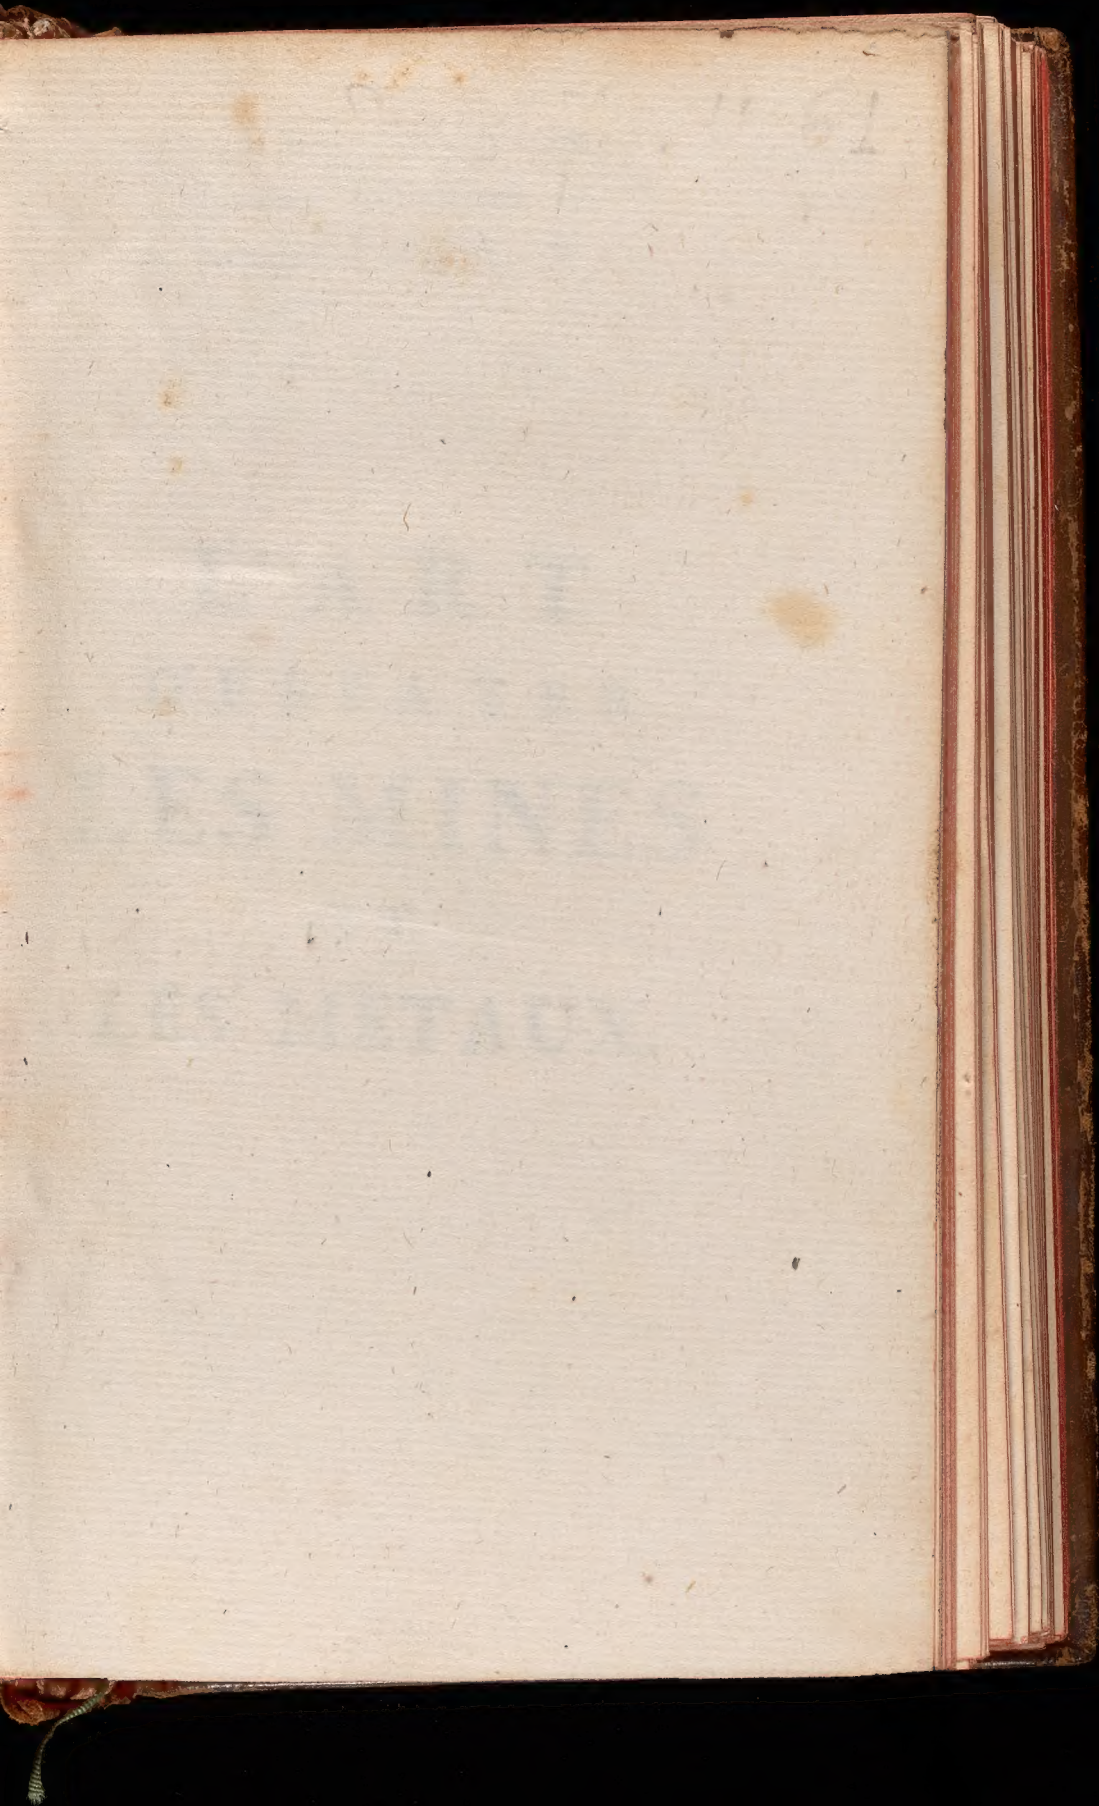

taoxy

7490J





1207
S. 15

Fürstlich-Starhemberg'sche
Familien Bibliothek
• Schloss Eferding. •

L'ART
D'ESSAYER
LES MINES
ET
LES MÉTAUX.

LES MINES
ET
LES METAUX.

L'ART
D'ESSAYER
LES MINES
ET
LES MÉTAUX;

*Publié en Allemand par M. SCHINDLERS, &
traduit en François par feu M. GEOFFROY,
le fils, de l'Académie Royale des Sciences.*



A PARIS,
Chez JEAN-THOMAS HÉRISSANT,
Libraire, rue S. Jacques, à S. Paul
& à S. Hilaire.

M D C C L I X.

Avec Approbation, & Privilège du Roi.

L. A. H. T.
D. E. S. A. Y. E. R.
L. E. S. M. I. N. E. S.
E. T.
L. E. S. M. E. T. A. U. X.

Par M. L. A. H. T.
D. E. S. A. Y. E. R.
L. E. S. M. I. N. E. S.
E. T.
L. E. S. M. E. T. A. U. X.



A. P. A. R. I. S.
Chez les Citoyens Harpignies
L'Imprimeur, rue de la Harpe, n. 121.
E. T. H. L.

M. D. C. C. L. X.
Avec Approbation, & Privilege du Roy.

A V I S

AU LECTEUR.

L'Art d'essayer les Mines & les Métaux , publié en Allemand par *Schindlers* , est ancien , mais toujours estimé : ses procédés sont simples & de pure pratique. *M. Gellert* , dans sa *Docimastie* , en a indiqués quelques autres qui sont fondés sur une très-bonne théorie , & qui fournissent aux essais des Mines , plus de métal , que ceux de *Faschs* , de *Schind-*

lers , de *Schluter* , de M.
Crammer , &c. parce
qu'il n'y employe pas de
Sels Alcalis fixes , les-
quels , avec le soufre du
minéral , donnent un flux
qui dissout & détruit tou-
jours une portion du mé-
tal , sans même épargner
l'or , si le minéral en con-
tient. Cependant , pour
se conformer aux usages
de toutes les Fonderies
de l'Allemagne , les es-
sayeurs de Freyberg &
des autres districts de la
Saxe , sont obligés de sui-
vre l'ancienne méthode

prescrite par Schindlers ,
&c. On n'a point encore
adopté celle de M. Gel-
lert , qui exige beaucoup
d'attention & d'exactitu-
de dans les essais. Feu M.
Geoffroi, le fils, avoit fait
une traduction de la *Do-*
cimastie de Schindlers ;
& , pendant deux ans , en
avoit vérifié tous les pro-
cédés. Son Manuscrit ,
examiné par l'Académie
Royale des Sciences , a
été jugé digne de l'im-
pression. C'est une Col-
lection , divisée par Cha-
pitres , de recettes & de

procédés, fans aucun raisonnement. Schindlers, n'a pas gardé l'ordre général de la Métallurgie ; & souvent , après avoir traité de chaque métal en particulier, il se trouve obligé de revenir à traiter des essais en général. Le Traducteur auroit pu changer cet ordre ; mais il s'est contenté de retrancher des répétitions inutiles. Enfin , dans l'état où se trouve cette Traduction , on se flatte qu'elle sera utile à cause de sa briéveté.



TABLE

DES CHAPITRES

Contenus dans ce Volume.

- CHAPITRE PREMIER. *Ce que c'est que l'Art d'essayer,* Page 1
- CHAP. II. *En quoi consiste proprement l'Art d'essayer,* 3
- CHAP. III. *Quels sont les instrumens, & les vaisseaux les plus nécessaires à un Essayeur,* 4
- CHAP. IV. *Du Fourneau d'essai & des proportions qu'on doit lui donner,* 7
- CHAP. V. *Composition de la terre avec laquelle on fait les Creusets servant à fondre, & les tests,* 12
- CHAP. VI. *Maniere de préparer les Luts dont on se sert pour enduire les creusets & les cucurbites,* ibid.
- CHAP. VII. *Maniere de former les Coupelles, & de préparer les cendres destinées à les former,* 14

T A B L E

CHAP. VIII. <i>Du flux de Verre ou de Cailloux,</i>	18
CHAP. IX. <i>Des autres différens Flux,</i>	20
CHAP. X. <i>Maniere de préparer la meilleure Eau-forte,</i>	24
CHAP. XI. <i>Maniere de purifier l'Eau-forte,</i>	26
CHAP. XII. <i>Maniere d'adoucir l'Eau-forte lorsqu'elle est trop active,</i>	28
CHAP. XIII. <i>Maniere de fortifier l'Eau-forte trop foible,</i>	30
CHAP. XIV. <i>Comment on peut distiller promptement une bonne Eau-forte,</i>	32
CHAP. XV. <i>Maniere de connoître le hinterhalt de l'Eau-forte, c'est-à-dire la quantité d'argent que l'Eau-forte à laissée dans l'essai de l'or après le départ,</i>	34
CHAP. XVI. <i>Maniere de préparer une bonne Eau-regale,</i>	37
CHAP. XVII. <i>Des Poudres à cémenter,</i>	38
CHAP. XVIII. <i>Maniere de granuler le Plomb,</i>	40
CHAP. XIX. <i>Des Balances nécessaires à un Essayeur,</i>	42
CHAP. XX. <i>Maniere de diviser les</i>	

DES CHAPITRES. xj

- Poids d'Essai,* 44
- CHAP. XXI. *Des Touchaux,* 51
- CHAP. XXII. *De la Pierre de Tou-*
che, 58
- CHAP. XXIII. *Maniere de connoître*
le titre d'un métal ou d'une mon-
noie, & de distinguer l'or, l'ar-
gent & le cuivre, par le moyen
d'une pierre de touche, 59
- CHAP. XXIV. *Comment il faut ap-*
prêter le fourneau d'essai lorsqu'on
veut s'en servir, 61
- CHAP. XXV. *Maniere de gouverner*
le feu du fourneau d'essai, 62
- CHAP. XXVI. *Quelles sont les mar-*
ques qui indiquent le plus certaine-
ment quel est actuellement le degré
de chaleur du fourneau d'essai, 65
- CHAP. XXVII. *De la Mine d'ar-*
gent, 68
- CHAP. XXVIII. *Des principales es-*
pèces de Mine d'argent, 70
- CHAP. XXIX. *Maniere de connoître*
la quantité d'argent contenue dans
les Mines faciles à fondre, 72
- CHAP. XXX. *Table des quantités de*
Plomb qu'on doit ajouter aux dif-
férentes matieres qu'on essaye pour
en séparer l'argent, 76

CHAP. XXXI. *Maniere d'essayer les Mines d'argent difficiles à fondre ,* 78

CHAP. XXXII. *Autre maniere d'essayer les Mines d'argent difficiles à fondre , lorsqu'on ne peut pas y réussir avec le seul secours du plomb ,* 81

CHAP. XXXIII. *Maniere de connoître la quantité d'argent contenue dans la pierre ou matte de cuivre ,* 84

CHAP. XXXIV. *Maniere de faire le Lingot de plusieurs culots de cuivre noir , que l'on veut essayer à la fois ,* 85

CHAP. XXXV. *Maniere d'essayer ce Lingot de cuivre facile à fondre , pour en séparer l'argent ,* 87

CHAP. XXXVI. *Maniere d'essayer à la fois plusieurs culots de cuivre noir difficile à fondre , pour en séparer l'argent ,* 89

CHAP. XXXVII. *Maniere d'essayer le cuivre pur pour en séparer l'argent ,* 91

CHAP. XXXVIII. *Maniere d'essayer l'étain pour en séparer l'argent ,* 93

CHAP. XXXIX. *Essai du plomb*

DES CHAPITRES. xij.

- pour en retirer l'argent , 96*
CHAP. XL. *Essai du fer ou de l'acier*
pour connoître l'argent qu'il con-
tient , ibid.
CHAP. XLI. *Maniere d'essayer le*
mercure pour en séparer l'argent , 98
CHAP. XLII. *Maniere d'essayer le*
métal de Cloches , pour connoître
l'argent qu'il contient , 99
CHAP. XLIII. *Maniere d'essayer la*
mine de bismuth pour en séparer
l'argent , 100
CHAP. XLIV. *Maniere d'essayer la*
mine d'antimoine pour connoître sa
richesse en argent , 101
CHAP. XLV. *Maniere d'essayer les*
sources d'eau bourbeuse pour en
séparer l'argent , 102
CHAP. XLVI. *Maniere d'essayer le*
Plomb d'œuvre , ou le plomb te-
nant argent pour connoître sa ri-
chesse , 103
CHAP. XLVII. *Maniere de faire*
l'essai de l'œuvre de plomb quand
on veut coupeller tout le plomb de
plusieurs percées à la fois , 104
CHAP. XLVIII. *Maniere d'essayer*
l'argent affiné & l'argent raffiné
pour en connoître le titre , 108

- CHAP. XLIX. *De la quantité de plomb qu'il faut ajouter à un marc d'argent pour connoître son titre,* 112
- CHAP. L. *Maniere d'ôter à l'argene raffiné le voile ou sac de plomb, dont il est quelquefois couvert,* 114
- CHAP. LI. *De la Mine d'or,* 115
- CHAP. LII. *En quels endroits l'or se trouve ordinairement, & quel est le plus pur,* ibid.
- CHAP. LIII. *Des différentes espèces de Mine d'or,* 118
- CHAP. LIV. *Maniere d'essayer la Mine d'or,* 119
- CHAP. LV. *Maniere de connoître si le bouton d'argent d'un essai est aurifere,* 124
- CHAP. LVI. *Maniere de faire le départ des boutons d'essai auriferes,* 126
- CHAP. LVII. *Maniere d'essayer le cuivre pour en séparer l'or,* 127
- CHAP. LVIII. *Maniere d'essayer le cuivre jaune ou le laiton pour en séparer l'or,* 128
- CHAP. LIX. *Maniere d'essayer le plomb, l'étain, le fer & l'acier, pour en séparer l'or,* 129

DES CHAPITRES. xv

CHAP. LX. Maniere d'essayer le mercure pour connoître la quantité d'or qu'il contient, 130

CHAP. LXI. De la Mine de cuivre, 134

CHAP. LXII. Des différentes Mines de cuivre, ibid.

CHAP. LXIII. Maniere d'essayer les Mines de cuivre faciles à fondre, pour en séparer le cuivre qu'elles contiennent, 136

CHAP. LXIV. Maniere de séparer par l'essai le métal contenu dans une mine de cuivre difficile à fondre, 139

CHAP. LXV. Maniere de construire un bon fourneau à vent, 144

CHAP. LXVI. Maniere d'essayer la Mine de cuivre pour en faire la matte ou pierre de cuivre, 146

CHAP. LVII. Maniere d'essayer la pierre, ou matte de cuivre, pour en séparer le cuivre noir, 148

CHAP. LXVIII. Maniere d'essayer le cuivre noir pour en séparer le cuivre pur, 149

CHAP. LXIX. Maniere d'essayer le cuivre noir tenant du plomb, pour en séparer le cuivre pur, 152

vi T A B L E

CHAP. LXX. Maniere d'essayer le cuivre mêlé avec du fer ou avec de la fonte de cloches , pour en séparer le cuivre pur ,	154
CHAP. LXXI. S'il y a beaucoup d'Essayeurs qui sçachent faire l'es- sai du cuivre pur ,	156
CHAP. LXXII. De la Mine de Plomb ,	157
CHAP. LXXIII. Des différentes Mi- nes de Plomb ,	158
CHAP. LXXIV. Maniere d'essayer les Mines de plomb faciles à fon- dre , pour en séparer le plomb ,	160
CHAP. LXXV. Maniere d'essayer les Mines de plomb difficiles à fondre , pour en séparer le plomb ,	161
CHAP. LXXVI. Maniere d'essayer la Mine d'antimoine , pour en séparer le minéral qu'elle contient ,	163
CHAP. LXXVII. Maniere d'essayer la Mine de bismuth , pour en séparer le bismuth ,	165
CHAP. LXXVIII. De la Mine d'é- tain ,	166
CHAP. LXXIX. Des différentes Mi- nes d'étain ,	ibid.
CHAP. LXXX. Maniere d'essayer la mine	

DES CHAPITRES. xvij

mine d'étain pour en séparer l'é-
tain , 173

CHAP. LXXXI. *De la Mine de fer ,*
174

CHAP. LXXXII. *Des différentes Mi-*
nes de fer , 175

CHAP. LXXXIII. *Maniere d'essayer*
la Mine de fer , ou la Mine d'a-
cier , 176

CHAP. LXXXIV. *Du mercure ou*
vif-argent , 178

CHAP. LXXXV. *Des différentes Mi-*
nes de mercure , ibid.

CHAP. LXXXVI. *Maniere d'essayer*
la Mine de mercure , 179

CHAP. LXXXVII. *Du Cobolt ,* 182

CHAP. LXXXVIII. *Maniere d'es-*
sayer le cobolt pour en faire la cou-
leur bleue , 184

CHAP. LXXXIX. *Du Kiefs , ou de*
la Pyrite , 185

CHAP. XC. *Maniere d'essayer une*
Pyrite pour connoître si elle con-
tient du soufre , 186

CH. XCI. *Maniere d'essayer une Py-*
rite , ou une Ardoise pyriteuse pour
en séparer le vitriol & l'alun , 188

CHAP. XCII. *De la Pierre calami-*
naire , 191

CHAP. XCIII. Maniere d'essayer l'argent aurifere ,	193
CHAP. XCIV. Maniere d'inquarter & d'essayer les Golders non monnoyés , en platines , en lingots ou sous telle autre forme que ce soit ,	205
CHAP. XCV. Maniere d'essayer les Golders monnoyés ,	220
CHAP. XCVI. Ce que c'est que la Cémentation ,	229
CHAP. XCVII. Maniere de cémenter toutes sortes de Golders ,	230
CHAP. XCVIII. Maniere de purifier l'or par l'antimoine ,	233
CHAP. XCIX. Maniere de retirer l'or & l'argent contenus dans les scories de l'antimoine qui a servi à purifier l'or ,	235
CHAP. C. Maniere de faire le départ par l'Eau-forte ,	236
CHAP. CI. Maniere de retirer l'argent dissout dans l'Eau-forte ,	242
CHAP. CII. Maniere de séparer l'or d'avec l'argent par le moyen de l'Eau-régale ,	244
CHAP. CIII. Différentes manieres de séparer l'or de l'argent par la fonte ,	245

DES CHAPITRES. xix

CHAP. CIV. Maniere de séparer l'or
d'avec le cuivre , par la fonte , 252

CHAP. CV. Maniere de rendre l'or
doux , 254

CHAP. CVI. Maniere de graduer
l'or , 256

CHAP. CVII. Maniere de rendre l'or
plus pésant , 258

CHAP. CVIII. Maniere de fondre en-
semble toutes sortes de Billons ,
Pagament , pour les granuler , &
les essayer ensuite avec exactitu-
de , 259

CHAP. CIX. Maniere d'essayer ces
grenailles , 262

CHAP. CX. Maniere d'essayer l'ar-
gent de vaisselle , soit en grenailles ,
en lingots ou en masses , 267

CHAPITRE CXI. Maniere d'essayer
les grosses pièces de monnoie ,
comme les florins & les demi-flo-
rins , 268

CHAP. CXII. Maniere d'essayer les
petites pièces de monnoie , qui pro-
viennent d'une seule fonte , 270

CHAP. CXIII. Maniere de raffiner
sous la mouffle de l'argent seule-
ment affiné , ou qui est encore im-
pur , 271

XX TABLE DES CHAPITRES.

CHAP. CXIV. *Maniere de rendre
l'argent doux , de le graduer , & de
le rendre blanc ,* 275

Fin de la Table des Chapitres.

E X T R A I T
D E S R E G I S T R E S
D E L' A C A D É M I E R O Y A L E
D E S S C I E N C E S .

Du 23 Décembre 1757.

MESSIEURS MALOUIN & MAC-
QUER , qui avoient été nommés pour
examiner la Traduction faite par feu
M. GEOFFROY , le fils , de *L'Art
d'essayer les Mines & les Métaux
DE SCHINDLERS* , en ayant fait
leur rapport , l'Académie a jugé cet
Ouvrage digne de l'impression ; en
foi de quoi , j'ai signé le présent Cer-
tificat ; à Paris , ce 14 Janvier 1758.

GRANDJEAN DE FOUCHY , *Sécr. perp.
de l'Académie Royale des Sciences.*

PRIVILEGE DU ROI.

L OUIS , PAR LA GRACE DE DIEU ,
ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE ,
A nos amés & féaux Conseillers les Gens
tenans nos Cours de Parlement , Maîtres
des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
Grand Conseil , Prévôt de Paris , Baillifs ,
Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils & autres
nos Justiciers qu'il appartiendra : S A L U T .
Nos bien Amés LES MEMBRES DE L'ACA-
DÉMIE ROYALE DES SCIENCES de notre
bonne Ville de Paris , Nous ont fait exposer
qu'ils auroient besoin de nos Lettres de Pri-
vilége pour l'impression de leurs Ouvrages.
A CES CAUSES , voulant favorablement
traiter les Exposans , Nous leur avons per-
mis & permettons , par ces Présentes , de
faire imprimer par tel Imprimeur qu'ils
voudront choisir , toutes les Recherches ou
Observations journalieres , ou Relations
annuelles de tout ce qui aura été fait dans
les Assemblées de ladite Académie Royale
des Sciences , les Ouvrages , Mémoires ou
Traités de chacun des Particuliers qui la
composent , & généralement tout ce que
ladite Académie voudra faire paroître ,
après avoir fait examiner lesdits Ouvrages ,
& jugé qu'ils sont dignes de l'impression ,
en tels volumes , forme , marge , caractè-
res , conjointement ou séparément , & au-
tant de fois que bon leur semblera , & de
les faire vendre & débiter par tout notre
Royaume , pendant le temps de vingt an-

nées consécutives, à compter du jour de la date des Présentes; sans toute-fois qu'à l'occasion des Ouvrages ci-dessus spécifiés il puisse en être imprimé d'autres qui ne soient pas de ladite Académie: Faisons défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre Obéissance, comme aussi à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer, ou faire imprimer, vendre ou faire vendre & débiter lesdits Ouvrages, en tout ou en partie, & d'en faire aucunes Traductions ou Extraits, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit desdits Exposans, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers auxdits Exposans, ou à celui qui aura droit d'eux, & de tous dépens, dommages & intérêts; A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie; & qu'avant de les exposer en vente, les Manuscrits ou Imprimés qui auront servi de Copie à l'impression desdits Ouvrages, seront remis ès mains de notre très-cher &

féal Chevalier le Sieur D A G U E S S E A U ,
 Chancelier de France, Commandeur de nos
 Ordres : & qu'il en fera ensuite remis deux
 Exemplaires dans notre Bibliothèque publi-
 que , un en celle de notre Château du Lou-
 vre , & un dans celle de notre très-cher
 & féal Chevalier , le Sieur D A G U E S S E A U ,
 Chancelier de France ; le tout à peine de
 nullité desdites Présentes. Du contenu des-
 quelles vous mandons & enjoignons de faire
 jouir lesdits Exposans & leurs Ayans causes ,
 pleinement & paisiblement , sans souffrir
 qu'il leur soit fait aucun trouble ou empê-
 chement. Voulons que la Copie des Pré-
 sentes , qui sera imprimée tout au long au
 commencement ou à la fin desdits Ouvrages,
 soit tenue pour dûement signifiée , & qu'aux
 Copies collationnées par l'un de nos amés ,
 féaux Conseillers & Secrétaires , soit ajoutée
 comme à l'Original. Commandons au premier
 notre Huissier ou Sergent sur ce requis , de
 faire pour l'exécution d'icelles , tous Actes
 requis & nécessaires , sans demander autre
 permission , & nonobstant clameur de Haro ,
 Charte Normande , & Lettres à ce contraires.
 Car tel est notre plaisir. DONNÉ à Paris le dix-
 neuvième jour du mois de Février l'an de
 grace mil sept cent cinquante , & de notre
 Règne le trente-cinquième. Par le Roi en son
 Conseil.

Signé , M O L.

*Registré sur le Registre XII. de la Chambre
 Royale & Syndicale des Libraires & Impri-*

meurs de Paris , N^o. 430. fol. 309. conformément au Règlement de 1723 , qui fait défense art. 4. à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient , autres que les Libraires & Imprimeurs , de vendre , débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre , soit qu'ils s'en disent les auteurs ou autrement ; à la charge de fournir à la susdite Chambre , huit Exemplaires de chacun , prescrits par l'Art. 108 du même Règlement. A Paris le 5 Juin 1750.

Signé, LE GRAS , Syndic.

E R R A T A.

Pag. 39. ligne 11. amenterés , lisez cémenterés.

Pag. 42. ligne 12. Capsuls , lisez Capsules.

Pag. 188. ligne 6. retirés , lisez rotirés.



L'ART
D'ESSAYER
LES MINES
ET
LES MÉTAUX.



CHAPITRE PREMIER.

Ce que c'est que l'Art d'essayer.



ET Art illustre est de
la plus grande utili-
té ; il nous fournit les
moyens de connoître non seu-
lement la nature des Mines &
des matières métalliques , ce
qu'elles sont , & ce qu'elles
A

2 *L'Art d'essayer*

contiennent de métal ; mais il nous apprend encore à connoître si un métal est pur , ou s'il est allié ; de quelle nature est cet alliage , & comment on peut l'en séparer. Cet art & le calcul , qui en est inséparable , sont d'une nécessité indispensable dans toutes les affaires qui concernent les Monnoies. Outre tous ces avantages il a encore celui (dit l'Auteur) de nous procurer quelquefois des remèdes très-utiles pour la conservation de la santé des hommes. Enfin , cet art exige des connoissances si étendues, que plus on en acquiert en l'approfondissant , plus on en trouve à acquérir.



CHAPITRE II.

*En quoi consiste proprement
l'Art d'essayer.*

ON peut diviser cet Art en deux parties principales; ſçavoir la préparation néceſſaire pour le travail, & le travail lui-même.

La préparation néceſſaire pour le travail eſt celle des vaiſſeaux & des autres inſtrumens dont on peut avoir beſoin. Mais quelque'importante que ſoit cette partie, l'Artiſte ne doit pas ſ'en occuper lui-même, il ſuffit qu'il le faſſe faire avec exactitude; & pour cet effet il faut qu'il ait des ouvriers intelligens dans pluſieurs métiers. Par exemple, il doit avoir néceſſairement un bon ferrurier, un bon potier de terre, &c.

A ij

CHAPIRE III.

*Quels sont les instrumens , & les
vaisseaux les plus nécessaires
à un Essayeur.*

CEs vaisseaux & ces instrumens sont :

1°. Un fourneau d'essai d'une tole forte & bien proportionné.

2°. Un bon fourneau à vent avec un soufflet un peu grand.

3°. Des mouffles de toutes les espèces , & des semeles.

4°. Des tests & des fromages ou culots de terre , servant à mettre sous les creusets.

5°. Des coupelles de plusieurs grandeurs & des tests à raffiner.

6°. Des creusets ronds, nommés en Allemand *tutte*.

7°. Des creusets à fondre

les Mines & les Métaux. §

ronds ou triangulaires de différentes grandeurs.

8°. Des cucurbites de verre, & une couple de petits trépieds.

9°. Des cornues, des récipiens, & des entonnoirs.

10°. Des marmites de cuivre fortes pour la précipitation de l'argent.

11°. Des moules à coupelles & à mouffles, des pincettes fortes, des crochets de fer à remuer, des gratte-bosses, une plaque de fer de fonte à broyer, un marteau à tête large, des lingottières, de petites cueillères, des mortiers, des limes, des pinces, des ciseaux de sculpteur, une petite enclume, un cône de bronze, & des tamis de crin.

12°. Du verre de plomb, & d'autres flux.

13°. Du flux noir, fait avec

6 *L'Art d'essayer*

deux parties de tartre & une partie de nitre.

14°. De l'eau forte, & de l'eau régale.

15°. De la poudre à cémenter.

16°. Des touchaux de toutes les espèces pour l'or & l'argent, & une bonne pierre de touche.

17°. Une bonne balance d'essai ; une autre plus forte pour peser les mines, & une troisième pour le plomb, avec un poids de quintal, un poids de marc, un poids de denier, un poids de grain, un poids de karat, & un poids pour les monnoies, ou de proportion.



CHAPITRE IV.

Du Fourneau d'essai & des proportions qu'on doit lui donner.

UN fourneau d'essai , pour être bon , doit être fait avec la plus grande exactitude. On peut le diviser suivant la demie aune de Dresde , qui est composée de douze pouces , comme notre pied courant.

Le bas du fourneau doit avoir un pied en quarré , & sa hauteur totale , seize pouces en dedans. Les côtés du fourneau seront élevés perpendiculairement sur la base jusqu'à la hauteur de dix pouces , & à cette hauteur ils commenceront à se rapprocher en prenant une situation oblique , ce qui rétrécira la partie supérieure du fourneau , de maniere que l'ou-

verture quarrée d'en haut n'aura plus que huit pouces en tout sens. L'épaisseur de l'enduit du lut, que l'on applique dans l'intérieur de ce fourneau, doit être d'un pouce & demi sur les côtés, & seulement de trois quarts de pouce sur le fond. Il faut que la porte inférieure ait trois pouces de haut, sur quatre pouces & demi de large. L'espace entre le dessus de la porte inférieure & le bas de la porte supérieure, ou de l'entrée de la moufle, sera de deux pouces : & cette porte supérieure aura trois pouces & demi de haut, sur quatre pouces de large : à trois pouces trois quarts au-dessus de cette porte, il faut percer un trou rond d'un pouce de diamètre, au-dessus duquel il ne doit plus rester que trois pouces jusques au haut du fourneau.

En prenant un demi pouce au-dessous du bas de la porte supérieure, on aura l'épaisseur de la femele de la moufle, & à cet endroit on percera deux trous sur le devant & sur le derrière du fourneau. Ces trous qui ont trois quarts de pouce de diamètre, doivent être éloignés des côtés du fourneau de deux pouces & un quart. Ils sont destinés à recevoir deux barreaux de fer qui sortent de quatre pouces sur le devant du fourneau, afin de porter un carreau de terre cuite de la grandeur d'une demie femele, qui doit se trouver de niveau avec l'entrée de la moufle. Il faut que chacune des ouvertures du fourneau ait une porte afin qu'on puisse les fermer exactement.

Lorsque la cage extérieure du fourneau, qui doit être en

tole, est faite suivant les proportions que je viens de détailler, il faut l'enduire dans l'intérieur de l'épaisseur d'un pouce & demi du lut suivant.

Lut pour
le fourneau
d'essai.

On le fait avec parties égales de terre grasse, d'écailles de fer, de sable, & de poil de veau, bien mêlés ensemble, & paitris avec de l'eau qui contient moitié sang de bœuf. Lorsque ce premier enduit est sec, il faut en mettre par dessus un autre d'un mélange de chaux éteinte, de verre pilé bien fin, & de litharge, le tout incorporé avec du blanc d'œuf.

La mouffle est ce qui couvre les coupelles : elle a la forme d'un demi cylindre creux & fermé par un bout : pour qu'elle reçoive plus de chaleur, il faut qu'il y ait de distance en distance des échancrures dans sa partie inférieure. Outre cela

les Mines & les Métaux. 11

il doit y avoir cinq quarts de pouce de distance entre ses côtés & les parois intérieures du fourneau. La longueur totale de la moufle, y compris son épaisseur, qui est d'un demi pouce, doit être de sept pouces & demi ; la largeur sera de six pouces & demi, & la hauteur de trois pouces & demi. La moufle est posée sur cette plaque de terre, que l'on nomme *Semele*, & sur laquelle on place les coupelles. Son épaisseur est d'un demi pouce, sur huit pouces de long, & sept de large. La moufle & la *semele* doivent être faites toutes deux de bonne terre à potier.



CHAPITRE V.

Composition de la terre avec laquelle on fait les Creusets servant à fondre, & les tests.

CETTE terre doit être préparée avec deux livres de terre à potier bien pure, quatre onces de verre en poudre fine, & huit onces de pierre à fusil bien pulvérisée.

CHAPITRE VI.

Maniere de préparer les Luts dont on se sert pour enduire les creusets & les cucurbites.

1. LE meilleur Lut servant à enduire les creusets & les cucurbites, est composé de six parties d'argile, de trois parties de poil ou tonture de

les Mines & les Métaux. 13

draps , de trois parties de sable fin , d'une partie & demie d'écaillés de fer , & d'une demie partie de crotin de cheval , le tout réduit en pâte avec suffisante quantité d'eau *.

2. Pour luter les cucurbites de verre, il faut d'abord les tremper dans une eau d'alun ; puis , lorsqu'elles sont séches , les enduire de l'épaisseur d'un doigt , avec le lut suivant. Prenez parties égales de blanc de plomb , & de verre de Venise ou de verre commun pulvérisé , & faites-en une pâte avec de l'eau , dans laquelle vous aurez fait dissoudre suffisante quantité de colle de poisson. Les vaisseaux de verre enduits de ce lut pourront résister au feu le plus violent,

Lut pour les
vaisseaux
de verre.

* Nota. Cette terre ainsi préparée peut servir à faire de bons creusets.

CHAPITRE VII.

*Maniere de former les Coupelles,
& de préparer les cendres
destinées à les former.*

LEs Coupelles étant d'une absolue nécessité pour les essais des mines & des monnoies , il est important de préparer soi-même la matiere dont on doit ensuite les former.

Prenez des cendres , passez-les par un tamis ferré , afin d'en séparer les pierres & les charbons qui pourroient s'y trouver. Versez de l'eau dessus , brouillez bien le tout ; & lorsque les cendres se seront précipitées , décantez l'eau. Versez-en de nouvelle , & continuez en répétant les lotions , jusqu'à ce que vous ayez emporté toute la graisse & les sels

de ces cendres. Alors, versez beaucoup d'eau dessus, agitez-les bien, & coulez promptement, à travers un tamis de crin, cette eau trouble qui contient les parties les plus fines de ces cendres. Vous continuerez cette opération jusqu'à ce que toute la cendre fine ait passé, & qu'il ne reste au fond du vaisseau que ce qu'il y a de plus grossier. Laissez reposer l'eau trouble, afin que la cendre se précipite; & décantez à mesure, tous les jours, l'eau claire qui surnage, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que la quantité nécessaire pour donner à ces cendres la consistance d'une pâte fine. Alors faites-en des boules que vous mettrez sécher au soleil, ou simplement à l'air. Plus elles sont séches, meilleures elles sont. Réduisez ensuite en poudre subtile ces

cendres ainsi préparées, & gardez-les pour l'usage.

Prenez ensuite des os de veau, de cheval, ou d'autres animaux ; les arrêtes de poissons sont bonnes aussi. Calcinez-les jusqu'à ce qu'ils soient bien blancs. Réduisez-les en poudre, & calcinez de nouveau cette poudre dans un creuset. Lorsqu'elle sera refroidie, lavez-la dans plusieurs eaux ; puis l'ayant fait sécher, faites-en une poudre encore plus fine, que vous enfermerez soigneusement.

Lorsque vous voudrez faire des coupelles, vous mêlerez ensemble une livre des premières cendres, & une demi livre des cendres d'os : vous humecterez le tout avec un peu de petite bière, ou simplement avec de l'eau de fontaine, pour en faire une espèce de pâte sèche ;

che ; mais cependant assez liée, pour qu'on puisse lui donner une forme en la pressant entre les doigts. Alors emplissez-en un moule de cuivre jaune creux , que l'on appelle une *Nonne* ; puis ayant placé dessus l'autre partie du moule ou le pilon , enfoncez-le en frappant trois coups dessus avec un maillet , afin de former le bassin de la coupelle ; vous le sou-poudrerez ensuite de cendres d'os très-fines , que l'on nomme de la *Claire* : replacez le pilon dans le bassin de la coupelle , & frappez encore un coup, afin d'attacher cette *claire*, qui sans cela ne tiendrait pas. Retirez alors la coupelle & la faites sécher : plus les coupelles sont anciennes & sèches, meilleures elles sont.

CHAPITRE VIII.

Du flux de Verre ou de Cailloux.

Verre de
plomb.

1. **P**OUR préparer le verre de plomb, qui, à cause de sa composition est renfermé sous la dénomination générale de flux de verre ou de cailloux, prenez une livre de pierre à fusil blanche calcinée, & réduite en poudre subtile, & trois livres de litharge d'argent. Mêlez bien ces deux matieres; & les ayant mises dans un creuset, couvrez-les, de l'épaisseur d'un doigt, de sel marin: placez ensuite ce creuset dans un fourneau de fonte, & chauffez-le vivement jusqu'à ce que la matiere soit parfaitement fondue. Alors retirez le creuset, frappez le tout autour à petits coups, & cas-

des Mines & les Métaux. 19
sez-le lorsqu'il sera froid. Séparez, le plus exactement que vous pourrez, le verre de plomb du culot de ce métal qui se fera précipité au fond du creuset. Réduisez ce verre en une poudre bien fine, que vous garderez pour l'usage. Ce flux s'employe avec succès pour faire fondre les mines les plus rebelles.

2. Le verre de Venise, ou à son défaut le verre commun réduit en poudre subtile, fait aussi un bon flux; mais moins actif que le précédent.

3. Les scories des fontes, pulvérisées, font aussi un très-bon fondant; mais il faut les avoir essayé, afin d'être certain qu'elles ne contiennent point de métal.



CHAPITRE IX.

Des autres différens Flux.

Flux noir. I.

LE flux noir se prépare ainsi : Prenez deux livres de tartre rouge, & une livre de nitre. Réduisez ces matieres en poudre fine ; puis les ayant mêlées bien exactement, mettez le tout dans un pot de terre non vernissé. Allumez ce mélange à sa partie supérieure avec un charbon ardent, & couvrez le vase exactement pendant tout le tems de la détonation ; lorsqu'elle sera finie, vous réduirez la matiere en poudre avant qu'elle soit totalement refroidie, & vous l'enfermerez promptement dans un vase bien bouché, que vous placerez dans un lieu sec. Ces précautions

sont d'une absolue nécessité ; car si ce flux recevoit la moindre impression de l'humidité, il tomberoit en *deliquium*.

2. Prenez deux onces de soufre, deux onces de sel commun décrépité, quatre onces de salpêtre fondu ou du moins parfaitement sec, & deux onces de vitriol calciné. Faites fondre le tout ensemble, puis coulez ce mélange fondu, vous aurez une matiere semblable extérieurement à un verre. Il faut la pulvériser, & l'enfermer dans un vase bien bouché.

3. Le sel de verre, est un sel qui furnage la matiere du verre dans les pots des verreries.

4. Le *Caput mortuum* est la matiere qui reste dans la cornue après la distillation de l'eau forte. Les fabriques de vitriol en fournissent aussi une autre espèce, & ce dernier n'est

autre chose que le sédiment que les lessives de vitriol déposent, & que l'on calcine.

5. Le salpêtre est une matière trop connue pour que je m'arrête à la définir. C'est un très-bon fondant lorsqu'il a été dépouillé de son humidité par la fusion, & alcalisé par la détonation avec le charbon. On le nomme alors *Nitre fixé*.

Nitre fixé. Pour le préparer, vous ferez fondre dans un creuset, à une douce chaleur, telle quantité de nitre que vous voudrez, & ensuite vous jetterez sur ce nitre fondu quelques petits charbons noirs. Il se fera une vive détonation; vous continuerez cette projection jusqu'à ce qu'elle ne produise plus d'effet. Vous coulerez alors la matière dans un mortier; & pendant qu'elle sera encore chaude, vous la réduirez en une

poudre , que vous renfermerez dans un vase bien bouché.

6. On fait encore un bon flux Flux par les sels alcalis.
alcali de la maniere suivante :
Pulvérisez & mêlez ensemble quatre livres de potasse , autant de sel commun , & de chaux vive , deux livres de salpêtre , & pareille quantité de tartre crud : mettez bouillir le tout dans une chaudiere de fer avec quatre livres d'urine , pendant un tems considérable ; après quoi filtrez la liqueur à travers une toile forte & ferrée. Reversez cette lessive , & la faites passer six fois sur le marc , que vous arroserez ensuite avec une petite quantité d'eau pure pour le laver. Vous joindrez cette eau à la lessive susdite ; & en faisant évaporer le tout à siccité dans la marmite de fer , vous aurez le flux alcali.

CHAPITRE X.

*Maniere de préparer la meilleure
Eau-forte.*

P R E N E Z deux livres & demie de salpêtre purifié, quatre livres de vitriol, & une demi-livre d'alun. Calcinez ces deux dernieres matieres, & remarquez combien elles auront perdu d'humidité dans cette opération. Mêlez ensuite le tout avec un peu de terre à potier, & mettez le mélange dans une cucurbite de Valdenbourg. Laissez-le pendant huit jours à la cave, en l'agitant une ou deux fois par jour, afin qu'il commence à s'humecter. Vous placerez alors la cucurbite dans un fourneau à distiller; vous la couvrirez d'un chapiteau de verre, & vous lutterez exactement

tement les jointures avec le lut décrit dans le Chap. VI, n°. 2. Vous y adapterez ensuite un récipient assés grand, dans lequel vous aurez mis autant d'eau de pluie pure, que le vitriol & l'alun ont perdu d'humidité à la calcination. Vous lutterez aussi le récipient avec le même lut, ayant soin cependant de réserver un petit trou qu'on puisse boucher facilement avec un morceau de bois taillé en fofset. Au moyen de cette précaution, lorsque les vapeurs viendront avec trop de violence, vous pourrez leur donner une issue par cette ouverture. Les vaisseaux étant ainsi disposés, & les luts étant bien secs, vous allumerez un feu doux au commencement, que vous augmenterez ensuite par degrés; & à la fin, vous employerez un feu de flamme assez vif pour chasser

tout l'esprit acide. L'opération étant finie, vous ne déluterez les vaisseaux qu'au bout de deux jours. Ce tems est nécessaire pour que toutes les vapeurs qui sont encore en mouvement, & qui circulent, puissent se condenser dans l'eau.

On peut distiller de la même manière tous les esprits & toutes les huiles acides.

CHAPITRE XI.

Maniere de purifier l'Eau-forte.

FAITES dissoudre deux gros d'argent fin dans deux onces d'eau-forte pure : versez cette dissolution dans quatre ou cinq livres de l'eau-forte que vous voulez purifier. Toutes les parties hétérogènes contenues dans cette eau-forte s'en sépareront, & se précipiteront

les Mines & les Métaux. 27
avec l'argent sous la forme d'un
lait caillé. Lorsque la liqueur
sera éclaircie, ce qui n'arrive-
ra qu'au bout de vingt-quatre
heures ou environ, vous y jet-
terez encore une petite quan-
tité d'une pareille dissolution :
si elle se trouble de nouveau,
elle n'est pas encore bien pure,
& il faut continuer à y en ver-
ser peu à peu jusqu'à ce que ce
mélange ne la rende plus lai-
teuse. Vous décanterez alors
cette eau - forte pure, vous
édulcorerez le précipité, &
vous le ferez sécher, puis vous
l'imbiberez dans un bain de
plomb sur une coupelle; &
lorsqu'elle sera passée, vous
trouverez à peu de chose près
la même quantité d'argent que
vous avez employée à la puri-
fication de l'eau-forte.

CHAPITRE XII.

*Maniere d'adoucir l'Eau-forte
lorsqu'elle est trop active.*

POUR connoître la qualité d'une eau-forte que l'on croit trop puissante, & pouvoir déterminer en même tems de combien on doit l'affoiblir, il faut peser suivant le petit poids de karat dont il sera parlé ci-après, un marc d'or & trois marcs d'argent, tous deux parfaitement purs : faites-les passer dans un peu de plomb sur une coupelle, afin de les bien mêler. Faites recuire le bouton, & le battez bien mince en l'allongeant; coupez-en un petit morceau que vous roullerez en cornet, & faites-en le départ avec l'eau-forte que vous voulez connoître : si

elle est trop active, elle déchirera le cornet, c'est-à-dire qu'elle réduira l'or en chaux : en ce cas-là vous l'affoiblirez, en y mêlant, sur chaque once, un gros d'eau commune. Alors, vous essayerez de nouveau cette eau-forte affoiblie, en l'employant pour faire le départ d'un autre petit morceau de la même lamine d'argent aurifere. Si le cornet reste entier, le dissolvant a un juste degré de force; & par l'addition, bien facile, d'un gros d'eau commune sur chaque once d'eau-forte, vous pourrez amener toute la quantité que vous en avez au même degré de force.



CHAPITRE XIII.

*Maniere de fortifier l'Eau-forte
trop foible.*

L'EAU-forte est quelquefois si foible qu'elle ne dissout pas bien l'argent. Cela vient ordinairement de ce que dans la distillation on n'a pas eu le soin de lutter assés exactement les jointures , & de ce que les vapeurs acides les plus puissantes se sont échappées. Voici le moyen d'y remédier :

Refaites une distillation d'eau forte , comme je l'ai dit ci-dessus , & au lieu de l'eau de pluie que vous mettriez dans le récipient, mettez-y votre eau-forte trop foible , & vous aurez par ce moyen une eau-forte très-puissante. Ou bien , mettez votre eau-forte dans une cucurbi-

te de verre; faites-la évaporer à une douce chaleur, le phlegme se dissipera peu à peu, & vous connoîtrez que votre eau-forte est assés réduite, lorsque le vase se remplira de vapeurs rouges. Ces vapeurs étant produites par l'esprit acide qui commence alors à s'exhaler, vous pouvez retenir le phlegme, qui s'évapore par le moyen d'un chapiteau, & il vous servira à mettre dans le récipient pour une autre distillation d'eau-forte, à la place de l'eau de pluie dont vous vous serviriez.



CHAPITRE XIV.

*Comment on peut distiller
promptement une bonne
Eau-forte.*

POUR préparer une bonne eau-forte en peu de tems, il faut bien mêler ensemble trois livres de vitriol calciné, deux livres & demi de salpêtre pur, & cinq livres de chaux vive : le tout étant mis dans la cucurbite, vous y adapterez un chapiteau, & un récipient dans lequel vous mettrez un peu moins d'eau qu'à l'ordinaire. Vous lutterez ensuite exactement les jointures, & lorsque les luts seront bien secs, vous distillerez comme à l'ordinaire. La chaux vive que vous avez fait entrer dans le mélange ne vous laissera pas lieu de

craindre que la matiere , en se gonflant , passe dans le récipient. Sur la fin de la distillation vous augmenterez le feu jusqu'à faire rougir la matiere, & vous aurez par ce moyen une bonne eau-forte. Il est vrai que cette opération en fournit un peu moins que celle que j'ai décrite ci-devant ; mais aussi elle ne dure que six heures , au lieu que l'autre n'en peut pas durer moins de vingt-quatre.



CHAPITRE XV.

Maniere de connoître le hinterhalt de l'Eau-forte , c'est-à-dire la quantité d'argent que l'Eau-forte a laissée dans l'essai de l'or après le départ.

POUR connoître combien l'eau-forte laisse d'argent non dissous dans l'or dont on a fait le départ, il faut mêler ensemble un marc fictif d'or pur ou à vingt-quatre karats, & trois marcs fictifs d'argent fin, en les faisant passer sur une coupelle avec une petite quantité de plomb. Vous battrez ensuite le bouton qui restera sur la coupelle, pour en faire une lame bien mince, dont vous formerez un cornet. Vous observerez qu'il ne soit pas rouillé trop serré afin que l'eau-forte

le touche dans toutes ses surfaces : mettez ce cornet dans un petit matras avec une once de l'eau-forte que vous voulez essayer , & posez ce matras sur un feu de charbon doux. Lorsque l'eau-forte commencera à agir elle deviendra jaunâtre : mais elle s'éclaircira ensuite à mesure que la dissolution s'avancera. Lorsque vous verrez que les bulles , qui s'élèvent dans l'eau-forte , ne sont plus colorées , & que le matras , qui étoit obscurci par les vapeurs rouges , a repris sa première transparence ; étant sûr alors que l'eau - forte n'agit plus , vous la décanterez , & vous en remettrez de nouvelle à la place , afin d'être bien certain que cette eau-forte a enlevé tout l'argent qu'elle peut dissoudre. Vous retirerez alors le cornet que vous édulcorez

rez dans de l'eau tiède , puis vous le ferez sécher & rougir dans un petit creuset d'or. Enfin vous le peserez : s'il pese plus de vingt-quatre karats , c'est-à-dire , s'il est plus lourd que la quantité d'or que vous avez employée , le surplus est précisément l'argent que l'eau-forte n'a point dissout ; & sur cette quantité , il en reste ordinairement depuis deux jusqu'à trois grains. Mais si au contraire le cornet pese moins de vingt-quatre karats , c'est une marque certaine , ou que l'or n'étoit pas bien pur , ou que l'eau-forte ne l'étoit pas , puisqu'elle a dissout de l'or. Ainsi il faut toujours essayer l'eau-forte avant que de s'en servir.



CHAPITRE XVI.

*Maniere de préparer une bonne
Eau-régale.*

ON peut préparer une eau-régale, en faisant dissoudre dans deux livres d'eau-forte, sept onces deux gros de sel ammoniac bien pur. Le sel commun fait le même effet, mais non pas aussi-bien que le sel ammoniac. Voici encore une autre maniere :

Mettez dans une cucurbite de verre deux livres d'eau-forte, & huit onces de sel commun rougi par la décrépitation. Adaptez à cette cucurbite un chapiteau & un récipient ; puis ayant exactement lutté les jointures, procédez à la distillation : elle vous donnera une bonne eau-régale,

Autre procédé.

qui dissout promptement l'or ;
le cuivre & le fer ; elle dissout
plus difficilement le mercure ,
le plomb & l'étain, & elle n'at-
taque point du tout l'argent.

CHAPITRE XVII.

Des Poudres à cémenter.

LEs différentes poudres à
cémenter nécessaires à un
Essayer doivent être prépa-
rées comme il suit :

1°. Prenez quatre onces de
poudre de briques, faite avec
des briques d'une couleur bien
rouge, deux onces de vitriol
bleu calciné au rouge, une
once de nitre pur, & demie
once de sel ammoniac : mêlez
bien le tout, & faites-en une
poudre fine.

2°. Prenez quatre onces de
poudre de briques, deux onces

les Mines & les Métaux. 39

de fel commun, une once de vitriol blanc, & demie once de nitre bien pur : broyez le tout ensemble, & humectez cette poudre avec de l'urine ou du vinaigre fort.

3°. Prenez huit onces de cailloux, & quatre onces de soufre pulvérisés : mêlez bien le tout ensemble. Tout ce que vous amenterez dans cette matiere sera exalté, dit l'Auteur, de trois degrés en cinq jours.

4°. Prenez huit onces de poudre de briques, & quatre onces de fel commun, ou de fel gemme. Ces matieres étant bien broyées, & exactement mêlées, vous les humecterez avec de l'urine. L'or, cémenté avec cette matiere pendant vingt-quatre heures, deviendra parfaitement pur par une seule opération.

5°. Prenez sept onces de

poudre de briques , deux onces de pierre hamatite , demie once de saffran de mars , une once de verd de gris , trois onces de vitriol blanc , une once & demie de nitre , & une once de sel ammoniac : faites du tout une poudre fine , que vous humecterez avec du vinaigre. Ce cément purifie parfaitement l'or.

CHAPITRE XVIII.

Maniere de granuler le Plomb.

PRENEZ du plomb de Villach ou de Goslar , faites-le fondre dans un creuset , ou dans une cueillere , versez-le alors promptement dans une auge ou dans un plat de bois , qui aura été auparavant bien frotté de craye ou de cire : secouez-le rapidement dans ce plat ou dans

les Mines & les Métaux. 41

dans cette auge en le vannant, il se réduira en grenailles très-fines, que vous séparerez des parties les plus grossières, en les faisant passer par un crible de fer blanc. Cette grenaille sera d'un grain bien égal : vous la garderez pour l'usage.

On peut encore granuler le plomb en le versant, lorsqu'il est fondu, dans une boëtte de bois, que l'on ferme ensuite, & dans laquelle on l'agite sans craindre de se brûler.



CHAPITRE XIX.

*Des Balances nécessaires à un
Essayeur.*

IL y a trois sortes de balances absolument nécessaires à un Essayeur.

La première est une bonne balance d'essai. Les meilleures se font à Nuremberg, à Aufbourg, & à Cologne. Cette balance doit être garnie de ses capsuls, & il faut qu'elle soit assés vive & assés sensible pour qu'un petit grain de sable la fasse trébucher dans l'instant. Cette balance sert à peser les boutons d'or, d'argent, de cuivre, &c. que l'on tire des Mines & des matieres métalliques, par le moyen de l'essai que l'on en fait. Elle doit être enfermée dans une lanterne vi-

trée , & lorsqu'on la fait agir il faut avoir soin de détourner son haleine ; car si la balance est bonne la moindre agitation dans l'air suffit pour la faire varier.

La seconde balance doit être un peu plus forte : elle sert à peser les matieres , dont il faut au moins un quintal fictif. On la nomme balance des Mines.

La troisième balance doit être assés forte pour porter depuis une once jusqu'à un marc réel. On s'en sert pour peser toutes les matieres que l'on ajoute dans un essai , comme le plomb , &c.



CHAPITRE XX.

*Maniere de diviser les Poids
d'essai.*

LEs poids d'essai doivent être faits d'argent ou de cuivre. Il y en a de cinq sortes principales.

Le premier est le poids de quintal, qui sert à peser les mines & les boutons de cuivre. Pour le faire avec exactitude, il faut couper d'abord deux brins de cheveu ou de tuyau de plume d'une égale pesanteur. Il faut que ces premiers poids qui servent à déterminer tous les autres, soient assés légers pour que le quintal n'excede pas de beaucoup le poids d'un gros. Chacun de ces deux petits poids sera nommé une demie-once, ou un loth. Vous ferez ensuite un poids égal à

les Mines & les Métaux. 45
ces deux premiers pris ensemble ; puis vous rassemblerez ces trois premiers poids pour en faire un quatrième qui leur soit égal , & qui par conséquent pèsera deux onces ou quatre loths. Vous continuerez ainsi à former la suite des poids en remontant , jusqu'à ce que vous soyez parvenu au poids d'un quintal : pour lors vous les arrangerez dans l'ordre suivant ,

1	}	Loths ou demi-onces.
1		
2		
4		
8		
16		<i>Nota.</i> 16 loths ou 8 onces font un marc.

1	}	Livres.
2		
4		
8		
16		
25		
50		
100		<i>Nota.</i> 100 livres font un quintal.

46 *L'Art d'essayer*

Le second poids est le poids de marc. Le marc est divisé en 288 parties que l'on nomme grains, & par conséquent chaque loth, ou demi-once, contient 18 de ces mêmes grains. Ce poids sert dans les essais des monnoies, & de tous les métaux alliés qui contiennent de l'argent, mais en très-petite quantité. Voici les divisions de ce poids:

1	}	Grains.
1		
2		
3		
6		
9		
18		

Nota. 18 grains font un loth.

36 grains ou 2	}	Loths ou demi-onces.
72		
144		
288		

Nota. 16 lots font un marc.

Le troisième poids est le

les Mines & les Métaux. 47
 poids de marc , dont les Es-
 sayeurs des monnoies se ser-
 vent. Il est divisé en deniers &
 en grains. Voici l'ordre de ses
 subdivisions :

$\frac{1}{4}$	}	
$\frac{1}{4}$		
$\frac{1}{4}$		
$\frac{1}{2}$		
1	}	
2		
3	}	Grains.
6		
9		
12		
24	}	Nota. 24 grains font un denier.
2	}	
3		
6		
9		
12	}	Deniers.
	}	Nota. 12 deniers font un marc.

Le quatriéme poids est le
 poids de karat. Il sert à con-
 noître le titre de l'or dans les
 essais. Le marc d'or, suivant ce
 poids , est divisé en 24 karats ,

48 *L' Art d'essayer*
 & chaque karat en 12 grains,
 comme il suit :

$\frac{1}{4}$	}	Grains.
$\frac{1}{4}$		
$\frac{1}{4}$		
$\frac{1}{2}$		
1		
2		
3	}	
6		
12		

Nota. 12 grains font un karat.

2	}	Karats.
3		
6		
12		
24	}	

Nota. 24 karats font un marc.

Le cinquième poids est le poids de denier, qui sert pour connoître par l'essai la valeur de toutes les monnoies étrangères. Il sert aussi pour trouver le poids de proportion. Les subdivisions de ce poids doivent être rangées dans l'ordre qui suit.

$\frac{1}{8}$
 $\frac{1}{8}$
 $\frac{1}{8}$
 $\frac{1}{4}$
 $\frac{1}{2}$

Deniers.

1

2

4

8

Nota. 8 deniers font un demi loth, ou deux gros.

1

2

4

8

Loths ou demi-onces.

16

Nota. 16 loths font un marc.

Si vous voulez vous servir de ce poids de denier comme poids de proportion, ou pour peser une piece de monnoie, il doit être rangé de la maniere suivante : en prenant pour base de ce poids de proportion, la seizième partie d'un loth, ou demi-once réelle, qui est un seizième du premier poids de la suite des poids de denier, c'est-à-dire, qu'il faut seize seizièmes d'un loth, ou une demi-once,

E

50 *L'Art d'essayer*
 pour équivaloir à un huitième
 de denier ; il faut trente-deux
 de ces mêmes feizièmes pour
 faire un quart de denier , & ainsi
 de suite.

Poids de Proportion.

La feizième partie d'un loth est. $\frac{1}{16}$ de $\frac{1}{8}$		
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	} Deniers.
$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{4}$	
$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{2}$	
$\frac{1}{128}$	1	
$\frac{1}{256}$	2	
$\frac{1}{512}$	4	} Nota. 4 de- niers font un gros.
$\frac{1}{1024}$	8	
$\frac{1}{2048}$	1	} Loths , ou demi-onces.
$\frac{1}{4096}$	2	
$\frac{1}{8192}$	4	
$\frac{1}{16384}$	8	
$\frac{1}{32768}$	16	} Nota. 16 loths font un marc.

Tous les poids dont je viens
 de parler doivent être numé-
 rotés avec soin , & chaque suite
 de ces poids doit être enfermée
 dans une boîte particuliere ,
 dans laquelle sont pratiquées
 des cases , ou petites loges ,
 qui servent à les placer.

CHAPITRE XXI.

Des Touchaux.

LEs touchaux sont des lames de métal longues & étroites, qui servent à faire connoître le titre d'un métal avec lequel on les compare sur la pierre de touche. Les deux tiers de ces lames de métal sont de cuivre jaune pur, & à l'extrémité de cette lame est soudé l'or qui sert à toucher. Il y a des touchaux pour l'or & pour l'argent. Les touchaux qui servent pour connoître le titre de l'or sont de trois sortes.

La première sert pour l'or qui est allié avec de l'argent.

La seconde sert pour l'or qui est allié avec du cuivre.

La troisième sert pour l'or qui est allié d'argent & de cuivre.

Les trois Tables qui suivent, indiquent la manière dont sont faites ces trois sortes de touchaux.

T O U C H A U X

*Qui servent à connoître le titre de l'or
qui est allié avec de l'argent.*

Le I est composé de 24 karats d'or, & de 0 karats d'argent.

2	23	1
3	22	2
4	21	3
5	20	4
6	19	5
7	18	6
8	17	7
9	16	8
10	15	9
11	14	10
12	13	11
13	12	12
14	11	13
15	10	14
16	9	15
17	8	16
18	7	17
19	6	18
20	5	19
21	4	20
22	3	21
23	2	22
24	1	23

les Mines & les Métaux. 53

T O U C H A U X

*Qui servent à connoître le titre de l'or
qui est allié avec du cuivre.*

Le I est composé de 24 karats d'or, & de 0 kar. de cuivre.

2	23	1
3	22	2
4	21	3
5	20	4
6	19	5
7	18	6
8	17	7
9	16	8
10	15	9
11	14	10
12	13	11
13	12	12
14	11	13
15	10	14
16	9	15
17	8	16
18	7	17
19	6	18
20	5	19
21	4	20
22	3	21
23	2	22
24	1	23

E iij

54 *L'Art d'essayer*

T O U C H A U X

*Qui servent à connoître le titre de l'or
qui est allié avec de l'argent
& du cuivre.*

Le I est composé de 24 kar. d'or, de 0 kar. d'ar. & de 0 kar.

2	23	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ de cui- vre.
3	22	1	1
4	21	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$
5	20	2	2
6	19	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$
7	18	3	3
8	17	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$
9	16	4	4
10	15	$4\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$
11	14	5	5
12	13	$5\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$
13	12	6	6
14	11	$6\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$
15	10	7	7
16	9	$7\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$
17	8	8	8
18	7	$8\frac{1}{2}$	$8\frac{1}{2}$
19	6	9	9
20	5	$9\frac{1}{2}$	$9\frac{1}{2}$
21	4	10	10
22	3	$10\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$
23	2	11	11
24	1	$11\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{2}$

Il y a deux sortes de touchaux qui servent à connoître le titre de l'argent. La première est composée de seize touchaux, & elle suit la division du poids de marc qui contient seize loths, ou demi-onces. Avec le secours de ces touchaux, on connoît combien il y a de loths d'argent fin, & de loths de cuivre dans un marc d'argent allié.

La seconde suite de touchaux est relative à la division du marc en deniers de fin. Elle fait connoître combien il y a de deniers d'argent fin, & de deniers de cuivre dans une masse d'argent, quelconque, indépendamment de son poids. On s'en sert principalement pour connoître le titre des monnoies.

56 *L'Art d'essayer*
PREMIERE SUITE
DES TOUCHAUX
Qui servent pour l'argent.

Le I est composé de 16 loths d'argent fin, & de 0 loths de cuivre.

2	15	1
3	14	2
4	13	3
5	12	4
6	11	5
7	10	6
8	9	7
9	8	8
10	7	9
11	6	10
12	5	11
13	4	12
14	3	13
15	2	14
16	1	15



les Mines & les Métaux. 57.

SECONDE SUITE

DES TOUCHAUX

Qui servent pour l'argent.

Le 1 est composé de		Oden. I 2	grains d'ar. fin, & de I I	den. I 2	grains de cui- vre.
2	. . .	I . O	. . .	I I . O	
3	. . .	I . I 2	. . .	10 . I 2	
4	. . .	2 . O	. . .	10 . O	
5	. . .	2 . I 2	. . .	9 . I 2	
6	. . .	3 . O	. . .	9 . O	
7	. . .	3 . I 2	. . .	8 . I 2	
8	. . .	4 . O	. . .	8 . O	
9	. . .	4 . I 2	. . .	7 . I 2	
10	. . .	5 . O	. . .	7 . O	
11	. . .	5 . I 2	. . .	6 . I 2	
12	. . .	6 . O	. . .	6 . O	
13	. . .	6 . I 2	. . .	5 . I 2	
14	. . .	7 . O	. . .	5 . O	
15	. . .	7 . I 2	. . .	4 . I 2	
16	. . .	8 . O	. . .	4 . O	
17	. . .	8 . I 2	. . .	3 . I 2	
18	. . .	9 . O	. . .	3 . O	
19	. . .	9 . I 2	. . .	2 . I 2	
20	. . .	10 . O	. . .	2 . O	
21	. . .	10 . I 2	. . .	1 . I 2	
22	. . .	11 . O	. . .	1 . O	
23	. . .	11 . I 2	. . .	0 . I 2	
24	. . .	12 . O	. . .	0 . O	

CHAPITRE XXII.

De la Pierre de Touche.

POUR pouvoir faire usage des touchaux il faut avoir une bonne pierre de touche : la plus noire est toujours la meilleure. Lorsque cette pierre est couverte de beaucoup de traces qu'on y a faites en essayant des Métaux, on la frotte, pour la nettoyer, avec de la potée d'étain, & de la lessive de sel de tartre; après quoi on l'essuye bien. Elle redevient par ce moyen aussi luisante qu'auparavant.



CHAPITRE XXIII.

*Maniere de connoître le titre
d'un métal ou d'une monnoie ,
& de distinguer l'or , l'argent
& le cuivre , par le moyen
d'une pierre de touche.*

POUR connoître le titre de l'or ou de l'argent avec le secours d'une pierre de touche , il faut tracer sur cette pierre une ligne bien sensible avec le métal que l'on veut essayer , puis tracer à côté des lignes avec plusieurs touchaux. Celui dont la trace sera la plus semblable à celle du métal dont le titre est inconnu , indiquera le titre de ce métal. Il ne faut pas cependant s'en rapporter à la simple inspection , parcequ'il est possible de donner au cuivre la couleur de l'or ou de l'ar-

gent. Si le métal que l'on essaye est de l'or ; pour s'assurer, que ce n'est point du cuivre coloré, il n'y a qu'à passer sur la trace de ce métal une plume trempée dans l'eau-forte ; car si c'est du cuivre la trace disparaîtra, & au contraire elle ne sera point altérée si c'est de l'or. Si on soupçonne que l'argent que l'on essaye sur la pierre de touche, n'est que du cuivre blanchi ; pour s'assurer de la nature de ce métal, il faut passer sur la trace qu'on en a faite un peu d'eau-régale ; parceque comme elle dissout tous les métaux, excepté l'argent, elle fera disparaître le trait marqué sur la pierre de touche, si ce n'est pas véritablement de l'argent.

Après avoir indiqué les différens instrumens nécessaires à un Essayeur pour faire toutes

le sMines& les Métaux. 61
les opérations que son Art exige , je vais passer à présent au détail de ces mêmes opérations.

CHAPITRE XXIV.

*Comment il faut apprêter le
fourneau d'essai lorsqu'on
veut s'en servir.*

IL faut d'abord poser la semelle de la moufle sur les barres du fourneau ; puis il faut placer dessus la moufle , & l'y arrêter avec un peu de lut que l'on met à son ouverture dans la partie où elle touche le fourneau. Vous le remplirez ensuite avec des charbons de la grosseur d'un œuf de poule , & vous l'allumerez.

Il faut avoir attention de placer le fourneau de coupelle

dans un endroit sombre , ou de diminuer le jour du laboratoire , en fermant les rideaux des fenêtres , pendant qu'il est allumé. Par ce moyen on est mieux en état de connoître le degré du feu , & de le gouverner.

CHAPITRE XXV.

Maniere de gouverner le feu du fourneau d'essai.

COMME le succès des opérations que l'on fait au fourneau de coupelle dépend toujours de la maniere dont on gouverne le feu , il est bon de donner ici quelques instructions à ce sujet.

1. Du charbon tendre & nouvellement fait, chauffe plus vivement que du charbon dur & compacte.

les Mines & les Métaux. 63

2. Plus un fourneau est large , plus ses ouvertures sont grandes , & plus il échauffe.

3. Quoiqu'un fourneau soit bien porportionné , si la mouffle est basse , mince , & trop échancrée , elle recevra trop de chaleur.

4. Si le fourneau est trop grand ; pour diminuer l'activité du feu , il n'y a qu'à y mettre des mouffles plus grandes & peu échancrées.

5. Lorsqu'il pleut ou que le tems est humide , on ne peut pas donner au fourneau un degré de chaleur aussi vif que lorsque l'air est sec.

6. Si on fait un autre feu auprès du fourneau d'essai , il diminuera la chaleur du fourneau.

7. Si on remplit le fourneau de trop petits charbons ; n'ayant pas assés d'air , le feu s'étouf-

se alors. Il faut, comme je l'ai déjà dit, que ces charbons soient à peu près de la grosseur d'un œuf de poule.

8. Si l'on veut chauffer vivement le fourneau d'essai il faut, 1°. le garnir de charbons d'une juste grosseur, 2°. mettre à l'entrée de la moufle un charbon ardent, 3°. ouvrir toutes les portes du fourneau; enfin, nettoyer la moufle en en retirant les cendres & les petits charbons qui pourroient s'y trouver.

9. Pour diminuer l'ardeur du feu il n'y a qu'à, 1°. retirer le charbon qui est à l'entrée de la moufle, 2°. fermer une des portes inférieures.

10. L'Auteur ne fait que répéter ici, qu'il faut observer de placer le fourneau dans un lieu sombre, par la même raison qu'il en a déjà donnée.

CHAPITRE

CHAPITRE XXVI.

Quelles sont les marques qui indiquent le plus certainement quel est actuellement le degré de chaleur du fourneau d'essai.

ON apprend à connoître le degré de chaleur du fourneau d'essai, bien mieux par l'habitude & la pratique, que par toutes les règles : mais du moins celles qui suivent ne peuvent point induire en erreur ; elles seront même à ce que je crois de quelque utilité.

1°. Lorsqu'on veut se servir d'une coupelle, il faut d'abord la faire bien recuire, c'est-à-dire, qu'il faut la faire rougir en la tenant dans la moufle pendant une demie heure ou une heure avant que d'y mettre l'essai.

F

2°. Quand le plomb commence à travailler ou à circuler dans le test, & à fumer, il faut avoir soin de diminuer aussitôt la chaleur du fourneau.

3°. Quand un essai qu'on a mis dans une coupelle commence à affiner, il faut de même diminuer le feu, de crainte que s'il étoit trop violent, il ne fit jaillir hors de la coupelle quelques particules d'argent, sur-tout quand l'essai est riche.

4°. Quand un essai de mine travaille sur la coupelle, il faut observer avec soin, si l'on voit des fleurs nager à la surface du bain; car alors c'est une marque que la mine contient, ou du bismuth, ou de l'arsenic, ou du soufre, ou du mercure, ou de l'antimoine. Cette observation est d'autant plus utile, que la connoissance qu'elle nous donne de la nature de la mine,

met le Fondeur en état de juger de la maniere dont il faudra qu'il la traite.

5°. Lorsque la fumée d'un essai qui est sur la coupelle s'élève fort haut, c'est une marque que la chaleur est trop vive; & au contraire il faudra l'augmenter si la fumée descend en sortant de la coupelle.

6°. Si la matiere qui est sur la coupelle commence à devenir luisante, il faudra la chauffer plus vivement, de même que lorsqu'un essai affine trop lentement.

7°. Si l'endroit de la coupelle qui a imbibé le plomb paroît noir, c'est une marque certaine qu'elle n'a pas assez chaud.

8°. Lorsque l'essai est prêt à finir, & à faire voir les couleurs de l'*Iris*, il faut augmenter la chaleur, de peur que le

bouton ne se charge d'une vapeur de plomb, qui le terniroit.

9°. Après que l'essai est passé, ou fini, il faut laisser encore quelques instans la coupelle dans le fourneau, & ne la faire refroidir que peu à peu & par degrés. C'est le moyen que le bouton se détache facilement de sa coupelle.

CHAPITRE XXVII.

De la Mine d'argent.

QUOIQUE IL semble que pour suivre l'ordre de la nature je dusse traiter d'abord des métaux imparfaits, je commencerai cependant par les métaux parfaits, parcequ'étant plus précieux, on desire de les connoître avec plus d'impatience que les autres. Je de-

vrais donc commencer par l'or, si je n'étois pas déterminé à mettre l'argent à la tête, parceque c'est le métal qui se trouve le plus abondamment en Misnie, lieu où ce traité a été composé.

Je supprime ici ce que l'Auteur dit de la prétendue formation de la mine d'argent dans les entrailles de la terre. Il ne fait que rapporter le système des anciens, en admettant l'influence des astres. J'avertis en même tems que je supprimerai de même ce qu'il dit sur la formation de chacun des autres métaux, par la même raison. Mais comme c'est toujours le sujet du premier Chapitre de l'endroit où il traite de ces métaux; afin de suivre le même ordre que mon Auteur, je conserverai le titre du Chapitre en ajoutant ensui-

70 *L' Art d'essayer*
te que je supprime ce qu'il
contient.

CHAPITRE XXVIII.

*Des principales espèces de Mine
d'argent.*

LE *Gediegen-Ertz*, ou le *Ge-
vachsen-Ertz*, est la mine
d'argent vierge. Le métal qu'on
en sépare est pur; on peut l'em-
ployer tel qu'il sort de la mine.

Le *Glatz-Ertz*, ou la mine
vitrée, est une mine très-com-
pacte : elle est presque aussi ri-
che que la précédente; car elle
ne perd pas au feu plus d'un
sixième de son poids.

Le *Weissguldig-Ertz*, ou la
mine blanche riche, est une
mine très-riche : de-là lui vient
le nom qu'elle porte.

Le *Rothguldig-Ertz*, ou la
mine d'argent rouge, est une

les Mines & les Métaux. 71

mine d'argent qui est aussi très-riche. Elle ne differe de la derniere que par la couleur; elle est quelquefois d'un rouge brun, & quelquefois d'un rouge de cinnabre.

Le *Horn-Ertz*, ou la mine cornée, est une mine d'argent riche qui est transparente comme de la corne.

Le *Glantz-Ertz*, ou la mine brillante. On distingue cette mine en mine à gros brillans, & mine à petits brillans.

Le *Katzen-Silber*, ou l'argent de chat, est un minéral qui ne tient rien. Il est blanchâtre & rempli de brillans.

Le *Ganse-Kothig-Ertz*, ou la mine merde d'oye, est une mine d'argent qui porte ce nom, parcequ'elle ressemble en effet aux excréments de l'oye.

Le *Blende*, qui se nomme de même en François, est une

mine de couleur de plomb fort brillante, mais qui contient très-peu d'argent.

Le *Letten*, ou, le *Limon*, est une espèce de pierre, ou plutôt de terre onctueuse & tenace. Il y en a de plusieurs espèces qui different entr'elles par la couleur. Il y en a de gris, de jaunes, de blancs & de noirs. La dernière espèce est regardée comme la meilleure.

CHAPITRE XXIX.

Maniere de connoître la quantité d'argent contenue dans les Mines faciles à fondre.

SI la mine que vous voulez essayer ne vous paroît contenir ni pyrite, ni cobolt, ni arsenic, ni antimoine, ni aucun autre minéral difficile à fondre, voici la maniere de la traiter :
Vous

les Mines & les Métaux. 73

Vous la réduirez d'abord en poudre , puis vous en peserez deux quintaux fictifs , chacun séparément. Vous mettrez chacun de ces deux quintaux de mine dans un test avec huit quintaux de plomb granulé , & vous placerez ces deux tests sous la moufle du fourneau d'essai , qui doit avoir été auparavant bien chauffée. Vous poserez des charbons ardens à l'entrée de la moufle , & vous ouvrirez la porte inférieure. Quand la mine commencera à s'élever & à travailler , vous diminuerez la chaleur en ôtant les charbons qui sont à l'entrée de la moufle , & en fermant la porte d'enbas. Alors la mine s'imbibera peu-à-peu dans le plomb , & pour lors vous pourrez augmenter la chaleur. Vous agitez ensuite la matiere avec

un crochet de fer rougi au feu ; pour voir si toute la mine est bien fondue , & s'il ne reste plus rien de grumeleux , & en ce cas vous coulerez le tout ; puis lorsque la matiere sera refroidie , vous en séparerez les scories , & vous arrondirez un peu le culot de plomb , en le battant sur un test , afin qu'il soit plus facile de le placer dans une coupelle. Vous aurez pour lors une coupelle bien recuite dans laquelle vous le mettrez ; aussi-tôt après vous placerez des charbons à l'entrée de la moufle , & vous fermerez la porte inférieure du fourneau , jusqu'à ce que le plomb soit découvert , & qu'il commence à travailler ; puis sur la fin de l'opération, vous augmenterez la chaleur. Vous trouverez sur la coupelle un bouton d'argent fin que vous peserez avec le

les Mines & les Métaux. 75
même poids de quintal fictif,
& vous connoîtrez par cette
opération la richesse de la mine
que vous vouliez essayer.

R E M A R Q U E.

Si vous avez employé à cet
essai du plomb qui contienne
de l'argent, comme il faut dé-
falquer cette quantité d'argent
du poids du bouton, pour que
le résultat de l'opération soit
exact, vous ferez passer à la
coupelle huit quintaux de ce
même plomb, & vous mettrez
le bouton d'argent qu'il vous
aura fourni, du côté des poids
en pesant le bouton de l'essai.
Par ce moyen vous connoîtrez
exactement le produit de la
mine.



CHAPITRE XXX.

*Table des quantités de Plomb
qu'on doit ajouter aux dif-
férentes matieres qu'on essaye
pour en séparer l'argent.*

POUR un quintal de mine
d'argent facile à fondre ,
il faut huit quintaux de plomb.

Pour un quintal de mine
d'argent difficile à fondre , il
en faut seize quintaux.

Pour un quintal d'étain , il
en faut trente-deux quintaux.

Pour un quintal de pierre ou
matte de cuivre, il en faut seize
quintaux.

Pour un quintal de cuivre
noir, il en faut de même seize
quintaux.

Pour un quintal de cuivre
facile ou difficile à fondre , il
faut deux quintaux de plomb

les Mines & les Métaux. 77

pour trouver le cuivre pur qu'il contient.

Pour un quintal de cuivre tenant du plomb, il en faut encore ajouter un quintal & demi pour séparer le cuivre pur.

Pour trouver l'argent contenu dans un quintal de fer ou d'acier, il faut lui ajouter seize quintaux de plomb.

Pour séparer l'argent contenu dans un quintal de métal de cloches, il faut y ajouter vingt quintaux de plomb.

Pour retirer l'or d'un quintal de mine d'or, il faut y ajouter seize quintaux de plomb.



CHAPITRE XXXI.

Maniere d'essayer les Mines d'argent difficiles à fondre.

VOUS commencerez par les réduire en poudre ; puis vous peserez séparément deux quintaux de cette poudre , & vous mêlerez chaque quintal de mine pulvérisée avec seize quintaux de plomb granulé ; puis ayant mis chacun de ces deux essais dans un test, vous les placerez tous les deux sous la mouffle d'un fourneau de coupelle bien allumé. Vous fermerez ensuite l'entrée de la mouffle avec des charbons ardents, & vous ouvrirez la porte inférieure du fourneau, afin de chauffer vivement la matiere, jusqu'à ce qu'elle commence à se gonfler & à travailler. Vous diminuerez alors la chaleur en

Otant les charbons qui sont à l'entrée de la moufle, & en fermant la porte inférieure Mais si à mesure que le plomb pénètre la mine, elle jettoit des scories à la surface du bain, il faudroit ranimer la chaleur en remplaçant les charbons à l'entrée de la moufle, & en r'ouvrant la porte d'en bas. Lorsque la mine vous paroîtra unie au plomb, vous agitez le mélange avec un petit crochet de fer rougi au feu ; puis l'opération étant finie, vous coulerez la matiere fondue, & vous la laisserez refroidir. Vous séparerez les scories du culot de métal que vous coupellerez, comme je l'ai déjà dit dans le Chapitre XXIX, & vous trouverez un bouton d'argent que vous peserez. Il vous fera connoître la richesse ou la valeur de la mine.

R E M A R Q U E.

Pour faire cet essai avec exactitude, il faut aussi coupeller seize quintaux de plomb, & soustraire le poids du bouton qu'ils fourniront, du poids du bouton produit de l'essai. Vous observerez de même de faire d'autres boutons de plomb, toutes les fois que vous employerez de nouvelles grenailles, ou même différentes quantités du même plomb granulé, parceque le plomb n'étant pas toujours également riche, il arrive souvent qu'une quantité de plomb est plus ou moins riche, qu'une pareille quantité du même plomb.



CHAPITRE XXXII.

Autre maniere d'essayer les Mines d'argent difficiles à fondre, lorsqu'on ne peut pas y réussir avec le seul secours du plomb.

ON trouve quelquefois des mines rebelles, que l'on ne peut pas scorifier avec le plomb seul. Voici la maniere de les traiter: Il faut d'abord peser séparément deux quintaux de la mine pulvérisée, & ensuite vous mêlerez chacun de ces deux quintaux avec seize quintaux de plomb, & un quart de quintal du verre de plomb décrit au Chapitre VIII, n°. 1, & vous procéderez au reste de l'opération, comme il a été dit dans le Chapitre précédent.

REMARQUE.

Il est bon aussi d'examiner si le verre de plomb ne contient point d'argent, quoique cela ne me paroisse pas vraisemblable; cependant pour plus grande sûreté, il faudra faire scorfier ensemble dans un test seize quintaux de plomb, & un quart de quintal de verre de plomb; puis on coupellera le culot de plomb produit de cette opération, & on aura un bouton d'argent qui pourra servir lorsqu'on voudra faire de pareils essais.

Autre Procédé.

Il se trouve des mines difficiles à fondre qui s'attachent au fond du test comme une poix ou une résine. Pour essayer ces mines avec succès, il faut répandre sur le test un peu de poudre du *caput mortuum*,

les Mines & les Métaux. 83
désigné dans le Chap. IX, au
n°. 4. Par ce moyen vous scorifi-
ferez cette mine parfaitement,
& vous passerez à la coupelle,
comme il a été dit ci-dessus,
le culot de plomb qu'elle vous
fournira.

Autre Procédé.

Il y a des mines qui après
avoir été bien scorifiées sur le
test, ne laissent pas de donner
encore des scories lorsqu'on
les passe à la coupelle, ce qui
empêche d'en retirer facile-
ment le bouton d'argent fin.
Pour prévenir cet inconvé-
nient, après avoir scorifié une
première fois cette mine com-
me à l'ordinaire, & après avoir
séparé les scories du culot de
plomb, il faudra remettre ce
culot de plomb dans un test,
& le faire travailler de nou-
veau ; en le passant ensuite à

84 *L'Art d'essayer*
la coupelle, il donnera un bouton d'argent beau & bien net.

R E M A R Q U E.

Tous les essais dont je viens de parler, aussi-bien que ceux que je décrirai dans la suite, doivent être fait doubles, afin que l'un serve de preuve de l'exactitude de l'autre.

CHAPITRE XXXIII.

*Maniere de connoître la quantité
d'argent contenue dans la
pierre ou matte de cuivre.*

CA S S E Z un petit morceau de la matte que vous voulez essayer ; réduisez-la en poudre fine ; pesez ensuite un quintal fictif de cette poudre , que vous mêlerez avec six quintaux de plomb granulé, & vous procéderez , comme il a été dit

les Mines & les Métaux. 85
dans le Chap. XXXI au sujet
des mines difficiles à fondre.

CHAPITRE XXXIV.

*Maniere de faire le Lingot de
plusieurs culots de cuivre noir,
que l'on veut essayer à la fois.*

LORSQUE l'on veut faire
à la fois l'essai de plu-
sieurs culots de cuivre noir, il
faut d'abord faire un petit lin-
got qui contienne de chacun
de ces culots. Pour cet effet,
vous couperez des petits mor-
ceaux de la surface supérieure
& inférieure de chacun de ces
culots. Vous ferez fondre tous
ces morceaux dans un petit
creuset; & lorsqu'ils seront en
fonte, vous agiterez le tout
avec une baguette de bois,
afin que le mélange soit plus
exact, puis vous coulerez le

métal fondu dans une lingotière chauffée & graissée ; enfin vous laisserez refroidir le lingot. Telle est la méthode dont tous les Essayeurs se servent ordinairement ; mais je la trouve peu exacte , parcequ'en ne prenant pas un poids égal de chacune des matieres que l'on veut essayer , qui toutes ne sont pas également riches , le produit de l'essai doit rarement être juste ; au lieu que si après avoir coupé des morceaux de chaque culot , vous faites votre lingot avec demi-once , par exemple , de chacun de ces culots , en faisant ensuite avec soin l'essai de ce lingot , vous aurez certainement un produit juste & exact.



CHAPITRE XXXV.

*Maniere d'essayer ce Lingot de
cuivre facile à fondre , pour
en séparer l'argent.*

LE lingot ayant été fait ,
comme je viens de le dire
dans le Chapitre précédent ,
vous en casserez un morceau
vers le milieu de sa longueur ,
vous le réduirez en poudre , &
vous peserez séparément deux
quintaux de cette poudre ; car
il faut toujours faire les essais
doubles , comme on vient de
le dire , si on veut être sûr de
leur exactitude. Ayant ensuite
fait recuire deux coupelles dans
le fourneau d'essai , vous met-
trez sur chacune seize quintaux
de plomb granulé , vous pla-
cerez des charbons ardens à
l'entrée de la moufle , & vous

tiendrez la porte inférieure du fourneau ouverte, afin que le plomb se découvre plus promptement. Lorsqu'il sera bien découvert, & qu'il aura commencé à travailler, vous mettrez dans chaque coupelle un des deux quintaux de cuivre que vous avez pesé; & lorsqu'il sera bien fondu & mêlé avec le plomb, vous ôterez les charbons qui sont à l'entrée de la moufle, & vous fermerez en partie la porte inférieure du fourneau; car les essais de cuivre n'ont pas besoin d'une chaleur vive pour être bien faits. Quand le plomb aura diminué environ de la moitié, vous augmenterez la chaleur en ouvrant entièrement la porte inférieure; & même vers la fin de l'essai, vous remettrez des charbons à l'entrée de la moufle, afin que les boutons d'argent soient

les Mines & les Métaux. 89
soient bien nets. Lorsque l'opération sera finie , vous laisserez encore un moment les coupelles dans le fourneau, & vous les retirerez peu-à-peu. Par ce moyen les boutons se détacheront facilement ; vous les peserez l'un & l'autre. S'ils sont égaux , l'essai est bien fait , & il vous aura donné exactement la richesse du cuivre ; mais s'ils sont d'inégale pesanteur , il faudra recommencer cet essai.

CHAPITRE XXXVI.

Maniere d'essayer à la fois plusieurs culots de cuivre noir difficile à fondre , pour en séparer l'argent.

VOUS en ferez d'abord un lingot comme il a été dit dans le Chap. XXXIV. vous
H

90 *L'Art d'essayer*

peserez ensuite de même deux quintaux de cette matière cassante réduite en poudre, & vous les mettrez chacun séparément dans un test, que vous placerez sous la mouffle du fourneau d'essai bien allumé : lorsque la matière aura été rouge pendant quelque tems vous ajouterez dans chacun de ces tests quinze quintaux de plomb granulé, & lorsqu'il commencera à travailler vous diminuerez la chaleur du fourneau comme à l'ordinaire. Quand l'essai commencera à être scorifié vous augmenterez le feu, puis vous agiterez la matière avec un petit crochet de fer bien rougi au feu, & vous prendrez garde que le cuivre ne s'attache point au fond du test. Enfin, vous le retirerez ; & lorsqu'il sera refroidi, vous le casserez, & vous

séparerez les scories du culot de plomb, que vous coupellerez, comme il a été dit dans le Chapitre précédent.

Il ne faut pas oublier dans ces essais de faire toujours le témoin du plomb, c'est-à-dire, le bouton de fin de la quantité de plomb que l'on a employée.

CHAPITRE XXXVII.

Maniere d'essayer le cuivre pur pour en séparer l'argent.

METTEZ d'abord seize quintaux de plomb dans une coupelle bien recuite ; & lorsqu'il sera découvert, vous y ajouterez un quintal du cuivre que vous voulez essayer. Dès qu'il sera fondu & mêlé avec le plomb, vous fermerez en partie la porte inférieure, &

vous ôterez les charbons que vous aviez placés à l'entrée de la mouffle pour faire découvrir le plomb, & pour hâter la fonte du cuivre. Quand l'essai sera à moitié fait, vous augmenterez un peu la chaleur du fourneau; & quand il sera prêt à passer vous animerez le feu encore davantage, en observant ce qui a été dit à ce sujet dans le Chap. XXXV.



CHAPITRE XXXVIII.

*Maniere d'essayer l'étain pour en
séparer l'argent.*

POUR essayer de l'étain qui contient de l'argent, vous peserez d'abord séparément deux demi quintaux de cet étain, & pour chaque demi quintal, vous peserez un quintal de cuivre pur, & seize quintaux de plomb granulé. Vous mettrez l'étain & le cuivre dans un test que vous placerez sous la moufle; vous en fermerez l'entrée avec des charbons ardens, & vous ouvrirez la porte inférieure du fourneau. L'étain & le cuivre ayant été calcinés ensemble pendant quelque tems, à ce degré de chaleur; vous y ajouterez le plomb; puis vous fermerez un peu la por-

94 *L'Art d'essayer*

te inférieure, & vous retirez les charbons de l'entrée de la moufle. Le mélange ayant commencé à se scorifier, vous augmenterez la chaleur, & vous le laisserez travailler: mais si la scorification ne se faisoit pas parfaitement par ce seul moyen, il faudroit, pour la faciliter, répandre sur le test, à deux reprises différentes, un quintal de verre de plomb pulvérisé, c'est-à-dire, la moitié d'un quintal à chaque fois: puis ayant coulé la matiere, vous en séparerez les scories, & vous coupellerez ensuite le culot de plomb, qui vous rendra le fin contenu dans l'étain.

Autre Procédé.

Faites dissoudre de la litharge dans suffisante quantité de vinaigre bien fort, & faites évaporer à siccité cette disso-

lution. Réduisez en poudre le résidu, & mêlez-en une petite quantité avec l'étain que vous aurez auparavant fait calciner dans un test; puis ajoutez-y les seize quintaux de plomb: faites scorifier le tout ensemble; coupez ensuite le culot que cette scorification vous fournira, & vous aurez le fin contenu dans l'étain.

R E M A R Q U E.

Il ne faut pas oublier de faire le témoin ou le bouton du plomb; & pour la première opération, il faut la faire avec seize quintaux de plomb & un quintal de cuivre.



CHAPITRE XXXIX.

*Essai du plomb pour en retirer
l'argent.*

FAITES recuire une coupelle, mettez-y ensuite un quintal de plomb, faites-le passer, & le bouton d'argent qui restera vous indiquera la richesse de ce plomb.

CHAPITRE XL.

*Essai du fer ou de l'acier
pour connoître l'argent
qu'il contient.*

MÉLEZ ensemble cinquante livres de fer ou d'acier réduit en limaille, & un quintal de soufre jaune. Mettez ce mélange à une chaleur assés douce, pour qu'elle fasse
seulement

seulement fondre le soufre, de maniere qu'il pénètre le fer. Augmentez ensuite le feu pour consumer tout le soufre : puis vous réduirez en poudre le fer réduit en crocus par cette opération. Mettez ensuite seize quintaux de plomb dans un test; & lorsqu'il sera découvert vous y ajouterez le fer calciné & pulvérisé, & un quintal de verre de plomb. Vous procéderez comme il a déjà été détaillé dans plusieurs autres essais : & après avoir défalqué le bouton ou témoin du plomb, du bouton d'argent de l'essai, vous connoîtrez la richesse du fer ou de l'acier que vous vouliez essayer.



CHAPITRE XLI.

*Maniere d'essayer le mercure
pour en séparer l'argent.*

A PRÉS avoir pesé le mercure , vous le mettrez dans une cornue de verre bien luttée , à laquelle vous adapterez un récipient , dans lequel vous aurez mis de l'eau , pour condenser en mercure les vapeurs qui y passeront pendant la distillation. Après cette opération , vous trouverez l'argent au fond de la cornue , & vous le passerez à la coupelle pour le peser ensuite.



CHAPITRE XLII.

*Maniere d'essayer le métal de
Cloches pour connoître
l'argent qu'il contient.*

PRENEZ un quintal de ce métal, faites-le rotir sur un test, afin, dit l'Auteur, de le dépouiller de son soufre ; ensuite ajoutez-y peu à peu seize quintaux de plomb granulé, & un quintal de verre de plomb. (Vous mettrez cette dernière matiere en deux différentes fois.) Pendant la scorification, vous remuerez de tems en tems la matiere avec un petit crochet de fer, ayant soin, si vous y trouviez quelque matiere épaisse, ou grumeleuse, de la retirer avec ce crochet pour la pulvériser, & la remettre ensuite dans le test. Quand le mé-

100 *L' Art d'essayer*
lange sera réduit en fonte bien
claire, vous le coulerez pour
en séparer le plomb tenant ar-
gent, que vous coupellerez à
l'ordinaire.

CHAPITRE XLIII.

*Maniere d'essayer la mine de
bismuth pour en séparer
l'argent.*

FAITES scorifier un quintal
de cette mine avec seize
quintaux de plomb, & un quin-
tal de verre de plomb, en la
traitant comme les mines diffi-
ciles à fondre.



CHAPITRE XLIV.

*Maniere d'essayer la mine
d'antimoine pour connoître
sa richesse en argent.*

PRENEZ un quintal de cette mine, réduite en morceaux gros comme des grains de chénevis ; & faites-la rotir doucement dans un test avec seize quintaux de limaille de fer. Il est nécessaire d'y ajouter du fer , afin d'absorber plus exactement tout le soufre de l'antimoine , qui sans cette précaution ne s'uniroit jamais parfaitement au plomb. Lorsque cette mine aura été ainsi bien rotie , vous la scorifierez avec huit quintaux de plomb ; puis en coupellant le culot de ce plomb, vous séparerez l'argent contenu dans la mine.

CHAPITRE XLV.

*Maniere d'essayer les sources
d'eau bourbeuse pour en séparer
l'argent.*

PRENEZ une quantité quelconque de l'eau trouble de ces sources , faites-la évaporer à siccité. Pesez ensuite un quintal du résidu que cette eau vous aura fourni , & faites-le scorfier sur un test avec huit quintaux de plomb granulé. Coupez enfin ce plomb. Vous procéderez dans cet essai comme il a été dit au sujet des mines faciles à fondre.



CHAPITRE XLVI.

*Maniere d'essayer le Plomb
d'œuvre , ou le plomb tenant
argent pour connoître sa ri-
chesse.*

SI le Fondeur, en coulant le plomb, ne vous en a pas mis à part de petites quantités, destinées pour les essais, vous en couperez des morceaux dans le milieu de la surface supérieure & inférieure des masses ou saumons que vous voulez essayer. Vous fondrez tous ces morceaux ensemble dans un test, & dès que ce plomb commencera à travailler, vous le remuerez, puis vous le coulerez : vous en peserez ensuite, suivant votre poids fictif de quintal, une quantité pareille à celle du

plomb que la fonte aura fourni; & en faisant passer par la coupelle à une chaleur modérée cette petite quantité de plomb, vous aurez un bouton qui vous représentera en poids fictifs la quantité totale de l'argent contenue dans toute la masse du plomb.

CHAPITRE XLVII.

Maniere de faire l'essai de l'œuvre de plomb quand on veut coupeller tout le plomb de plusieurs percées à la fois.

L faut garder séparément un petit morceau de plomb provenant de chacune des percées que l'on veut essayer à la fois, & marquer dessus le poids de tout le plomb de cette percée. Lorsque vous aurez plusieurs de ces percées dont vous

voudrez affiner le plomb tout ensemble, avant de faire cette opération, vous essayerez en petit chacune de ces percées séparément. Pour cet effet vous peserez de chaque petit morceau de plomb suivant le poids fictif de quintal, une quantité égale au poids réel de toute la masse de cette percée de plomb, & vous coupellerez chacune de ces petites quantités de plomb séparément. Si l'essai a été bien fait, vous trouverez en affinant en grand le plomb de toutes ces percées, une quantité d'argent égale aux produits de tous ces essais particuliers additionnées ensemble.

Pour faire mieux comprendre le détail de cette opération, je vas en donner un exemple dans la table suivante. On y verra le produit des essais en

petit de chacune des percées que l'on a faites dans le courant d'une semaine, & dont on veut affiner tout le plomb à la fois. Il seroit à souhaiter que tous les Commis des fonderies tinssent un registre exact des opérations qu'on y fait, dans le même ordre que je vas le donner.

La neuvième semaine du terme de la *Sainte Croix* (a) on a fait dans la mine de l'*espérance de Dieu*, les fontes détaillées ci-après, dont la matiere a été tirée de la troisième & de la quatrième.

(a) En Allemagne on divise l'année pour le travail des mines en quatre termes ou quartiers, qui portent le nom du jour auquel ils commencent : ces quatre termes sont nommés, *Reminiscere*, la *Trinité*, la *Sainte Croix* & *Sainte Luce*.



les Mines & les Métaux. 107

La I fonte a donné 3 quint. 70 liv. de plomb qui a rendu d'arg. dans l'essai en petit. I marc I 2 loths

2	.	.	.	4	.	.	.	40	2	.	I 3
3	.	.	.	5	.	.	.	9	I	.	4
4	.	.	.	4	.	.	.	5	I	.	8
5	.	.	.	6	.	.	.	3	I	.	2
6	.	.	.	5	I 5
7	.	.	.	3	.	.	.	5	I 3
8	.	.	.	4	.	.	.	I 5	I	.	I 0

Total du plomb 3 5 quint. 47 liv. qui ont fourni à l'essai I I m. I 3 loths d'arg.

Ainsi on voit clairement que l'affinage en grand du plomb de toutes ces fontes doit rendre réellement onze marcs treize loths d'argent fin , s'il est fait avec exactitude.



CHAPITRE XLVIII.

*Maniere d'essayer l'argent affiné
& l'argent raffiné pour en
connoître le titre.*

LORSQUE vous voulez essayer de l'argent affiné ou de l'argent raffiné, il faut enlever avec un ciseau demi-rond des morceaux de cet argent de la surface supérieure, & de la surface inférieure de la platine d'argent à essayer. Il faut prendre ces morceaux au milieu de l'espace qui est entre le centre & la circonférence de la platine. Vous réduirez ensuite ces morceaux en lames minces en les battant sur un tas bien poli, puis vous peserez un demi-marc du morceau d'argent qui a été pris de la surface supérieure de la platine & autant du

morceau qui a été coupé de la partie opposée de la même platine. Il faut que chacune de ces deux quantités , séparément , soit pesée assés juste pour que les deux ensemble ne fassent précisément que le marc. Il faut avoir pris toutes ces quantités doubles afin de pouvoir faire deux essais sur cette même matiere. Vous prendrez ensuite pour chacun de ces deux essais sept marcs de plomb granulé , que vous mettrez dans une coupelle bien recuite ; & lorsqu'il sera découvert vous y ajouterez l'argent enfermé dans un petit cornet de papier : quand l'argent sera intimément mêlé avec le plomb , vous diminuerez un peu la chaleur du fourneau en fermant la porte inférieure , & en ôtant les charbons de devant l'entrée de la mouffle ; mais vous la ranime-

rez à mesure que l'essai s'avancera ; & enfin , vous le ferez passer avec une chaleur plus vive qu'à l'ordinaire, de crainte que le bouton d'argent ne reste couvert d'un *sac* ou *voile de plomb* , qui est nommé en Latin *Velamen* , sive *saccum plumbi*. Les essais étant finis , vous ne retirerez les coupelles qu'au bout de quelques instans, & fort lentement, afin qu'elles refroidissent peu à peu. Enfin , vous détacherez les boutons ; & les ayant pesé l'un contre l'autre , s'ils sont d'égale pesanteur , vous serez sûr que l'essai est bien fait ; & en ce cas vous peserez un de ces boutons dont vous écrirez le poids : sinon vous répéterez ces essais jusqu'à ce qu'ils vous aient donné des produits égaux.

Il y a de l'argent raffiné plus riche , & il y en a de plus pau-

vre. Quelquefois il contient du plomb, d'autres fois il est allié de cuivre. Ce dernier est ordinairement plus fin que celui qui contient du plomb.

L'argent raffiné, lorsqu'il a été brûlé avec soin, doit contenir par marc quinze loths douze deniers d'argent fin.

Il est bon qu'un Contrôleur de fonderies soit instruit de ce que je viens de dire, afin que les autres ouvriers, comme le fondeur, l'affineur & le raffineur, ne puissent pas lui en imposer sur le produit de leurs opérations; car la quantité d'argent qui a été déclarée par l'Essayeur-Juré doit se retrouver après la fonte, l'affinage, & le raffinage en grand; & s'il s'en manque quelque chose, cette portion d'argent qui est de moins dans la masse, doit se retrouver dans la cendrée,

112 *L'Art d'essayer*
dans les scories, ou dans la
litharge.

CHAPITRE XLIX.

*De la quantité de plomb qu'il
faut ajouter à un marc d'argent
pour connoître son titre.*

POUR affiner un marc de monnoie depuis un jusqu'à neuf loths de fin, il faut y joindre vingt marcs de plomb. Cette quantité est ordinairement nécessaire parcequ'il y a beaucoup de monnoies qui contiennent de l'étain, & qu'on ne peut le détruire sans l'addition d'une grande quantité de plomb.

Pour affiner un marc de monnoie depuis dix jusqu'à douze loths de fin, il faut seize à dix-huit marcs de plomb.

Pour un marc d'argent affiné

ou

ou d'argent raffiné, il faut cinq marcs de plomb.

Pour un marc d'argent auri-
fere à treize loths de fin, il faut
huit à neuf marcs de plomb.

Pour un marc d'argent de
vaisselle à treize loths de fin,
il faut sept marcs de plomb.

Pour un marc d'argent auri-
fere , contenant quinze loths
d'argent fin , il faut cinq marcs
de plomb.

Pour un marc d'une monnoie
d'Allemagne, nommée *Gulden-
Groschen* contenant quatorze
loths d'argent fin , il faut sept
marcs de plomb.

Pour un marc d'or depuis
douze jusqu'à quinze karats ,
soit en monnoie , en placques,
ou en lingots, il faut cinq marcs
de plomb.

L'Auteur ne faisant à la fin
de ce Chapitre que répéter ce
qui est déjà dit dans le Chapi-

114 *L'Art d'essayer*
tre XXX. j'ai cru devoir le
supprimer.

CHAPITRE L.

*Maniere d'ôter à l'argent raffiné
le Voile ou sac de plomb ,
dont il est quelquefois cou-
vert.*

FAITES fondre cet argent
dans un creuset au four-
neau à vent ; & lorsqu'il sera
en fonte parfaite vous jetterez
dessus une petite coupelle qui
n'ait pas encore servi. Elle
boira tout le plomb , & l'argent
restera parfaitement pur.



CHAPITRE LI.

De la Mine d'or.

JE supprime ce qui est contenu dans ce Chapitre par les raisons rapportées au Chap. XXVII.

CHAPITRE LII.

En quels endroits l'Or se trouve ordinairement, & quel est le plus pur.

ON trouve de l'or dans le sable des rivières, dans des endroits très-près de la surface de la terre, dans des lieux marécageux, dans les fentes des rochers, dans une espèce d'ardoise, dans une terre argilleuse, enfin dans presque toutes sortes de matières minérales.

L'or qui se trouve dans le sable des rivières est ordinairement le plus pur de tous ceux que je viens de citer. L'Auteur le suppose engendré dans l'eau, & purifié par le mouvement continuel de ce fluide.

L'or qui se trouve dans les lieux marécageux est moins pur ; sur-tout quand il est mêlé d'une matière grise & noire, nommée en Allemand *Raum*. Cette matière ne se sépare pas même de l'or dans la fusion ; elle contient ordinairement plus d'argent & de cuivre que d'or. Il y a aussi quelquefois dans le *Raum* des impuretés qui ternissent l'éclat de l'or, ce qui le fait croire d'un moindre titre qu'il ne l'est effectivement. Cet inconvénient cependant ne doit pas être regardé comme considérable, attendu qu'on peut rendre à l'or sa belle cou-

leur par une opération très-facile.

L'or que l'on sépare des pyrites est mêlé de beaucoup d'impuretés. Ce n'est qu'à la longue qu'il se forme, suivant l'Auteur, & il faut employer l'action du feu la plus vive pour l'en séparer.

L'or qui se trouve dans des fillons, sans mélange de pyrites, est souvent pur & seulement attaché à la roche. Il y en a aussi de mêlé avec un limon. Enfin, on en trouve beaucoup qui est joint à du quartz.



CHAPITRE LIIL.

*Des différentes espèces de Mine
d'or.*

LE *Gediegen-Gold*, ou l'or vierge, se trouve ordinairement dans un quartz blanc; il est si pur qu'on peut le faire rougir au feu sans altérer sa couleur.

Le *Gelb-und blauer horn-stein*, ou la mine cornée jaune & bleue, est une pierre où l'or est quelquefois en molécules visibles; mais cela est très-rare.

On trouve de l'or en paillettes dans une terre argilleuse: on en trouve aussi dans des terres sabloneuses, de même que dans le sable des rivières, comme on l'a dit ci-devant.

Il y en a aussi assés souvent dans plusieurs minéraux très-

difficiles à fondre, & dont l'énumération seroit trop longue. Enfin, on en découvre quelquefois dans les matieres où l'on soupçonneroit le moins qu'il pût y en avoir.

CHAPITRE LIV.

Maniere d'essayer la Mine d'or.

VOUS essayerez la mine d'or facile à fondre de même que la mine d'argent facile à fondre : c'est-à-dire, que vous ajouterez à un quintal de mine d'or huit quintaux de plomb granulé, & un quintal de verre de plomb, & vous procéderez comme il a été dit dans le Chap. XXXI.

Autre procédé.

Vous prendrez un quintal de la mine d'or que vous vou-

120 *L'Art d'essayer*

lez essayer, réduite en poudre fine, vous la mettrez dans un creuset d'essai avec un quintal de litharge rouge, un quintal d'antimoine, & vingt-cinq livres de limaille de fer, le tout bien mêlé ensemble & recouvert de l'épaisseur d'une paille de sel commun. Ayant placé ce creuset dans le fourneau à vent, vous l'échaufferez d'abord peu à peu; & ensuite, lorsque la matiere sera parfaitement fondue, vous y ajouterez seize quintaux de plomb: vous laisserez travailler le tout pendant une demie heure, & au bout de ce tems vous retirerez le creuset, vous frapperez à terre à côté de son pied pour faire rassembler le métal, & vous le laisserez refroidir de lui-même.

Quand il sera refroidi, vous le casserez pour en séparer le culot,

culot, que vous ferez scorifier sur un test dans le fourneau d'essai ; puis vous le coulerez dans un cône, & après en avoir séparé les scories, vous le ferez passer dans une coupelle bien recuite à un degré de chaleur modéré : lorsque l'essai sera fini vous peserez le bouton, & vous aurez la valeur de la mine.

Si c'est un sable d'or que vous voulez essayer, prenez-en deux quintaux, que vous ferez bien rougir dans un creuset pour le rotir, puis éteignez - le dans l'urine. Vous répéterez cette opération huit ou neuf fois, afin de dépouiller ce sable de tout son soufre impur. Vous peserez ensuite un quintal de cette matiere ainsi préparée, & vous la mêlerez avec trois quintaux du flux alcali, décrit dans le Chap. IX. n°. 6. & avec

huit livres de limaille de fer. Vous mettrez ce mélange dans un creuset d'essai, vous le couvrirez de l'épaisseur d'une paille de sel commun, & vous chaufferez le creuset dans un fourneau à vent.

Lorsque le mélange, quoique chauffé vivement, ne bouillonnera plus du tout dans le creuset, la fonte sera finie. Vous retirerez le creuset & vous frapperez à côté pour faire rassembler le métal au fond; & quand il sera parfaitement refroidi vous le casserez. Vous mettrez ensuite seize quintaux de plomb dans un test sous la moufle; lorsqu'il sera découvert & qu'il commencera à circuler, vous y mettrez le culot retiré du creuset, vous le ferez scorifier à l'ordinaire, puis vous le coupellerez, & vous aurez le bouton d'or fin.

R E M A R Q U E.

Si la première fonte de cet essai ne vous fournissoit point de culot de métal, il faudroit ajouter seize quintaux de plomb au mélange susdit, afin de séparer l'or qui alors s'imbibera dans ce plomb.

Au moyen des différens essais que je viens de décrire, vous pourrez essayer toutes les mines d'or, soit pyrites ou marcassites, comme aussi le *Schlich* d'or, c'est-à-dire la mine d'or pillée & lavée.



CHAPITRE LV.

Maniere de connoître si le bouton d'argent d'un essai est aurifere.

POUR connoître si un bouton d'argent est aurifere , il faut le frotter sur une pierre de touche assés fortement pour qu'il y fasse un trait bien sensible ; puis vous passerez sur ce trait une plume trempée dans l'eau-forte : si le bouton ne contient point d'or , toute la trace disparoîtra au bout d'un instant ; mais si elle subsiste encore en partie , c'est une preuve que l'argent est aurifere.

Autre moyen.

Faites une poudre comme il suit : (c'est ce que les Orféves appellent en François *Tire-poil*, en Allemand elle se nomme

les Mines & les Métaux. 125
Coloritz.) Mêlez ensemble une
demi-once de sel ammoniac,
& deux gros de verd de gris.
Le tout étant bien broyé &
bien mêlé, réduisez-le en une
pâte très-fluide comme de la
bouillie, en l'humectant avec
du vinaigre. Appliquez avec
une petite plume un peu de ce
mélange sur la trace faite avec
le bouton d'argent sur la pier-
re de touche; laissez-le un
moment sur ce trait, enlevez-
le ensuite: si le bouton contient
de l'or la trace sera encore vi-
sible, & au contraire si ce n'est
que de l'argent elle aura dipa-
ru entièrement.



CHAPITRE LVI.

Maniere de faire le départ des boutons d'essai aurifères.

METTEZ un peu d'eau-forte dans un petit matras. Jetez-y le bouton que vous voulez départir, faites chauffer ce matras sur un peu de feu de charbons, l'argent se dissoudra, & l'or se précipitera sous la forme d'une poudre noire : vous continuerez de faire bouillir le menstree encore quelques instans, vous décanterez ensuite l'eau-forte, & vous édulcorerez la chaux d'or avec de l'eau de riviere tiède : vous la ferez ensuite sécher & même rougir dans un petit creuset d'or, puis vous la peserez. Vous connoîtrez par ce moyen combien un quintal de

la mine que vous avez essayée contient d'or.

Il faut faire cet essai double aussi bien que tous les autres ; car s'il n'étoit pas juste , en n'en faisant qu'un , on ne s'apercevroit pas de l'erreur.

CHAPITRE LVII.

*Maniere d'essayer le cuivre pour
en séparer l'or.*

POUR cet effet il faut d'abord essayer le cuivre comme il a été dit dans le Chapitre XXXVII. en donnant la maniere d'en séparer l'argent ; & si au lieu d'un bouton d'or , vous avez un bouton d'argent aurifere , vous en ferez le départ comme je viens de le dire , puis édulcorerez la chaux d'or & la ferez rougir ; enfin vous la peserez.

CHAPITRE LVIII.

*Maniere d'essayer le cuivre jaune
ou le laiton pour en separer l'or.*

COMME le laiton est composé de cuivre rouge & de pierre calaminaire, & que cette derniere matiere est extrêmement rebelle, il faut procéder à cet essai d'une maniere toute différente de la précédente. Il faut peser un marc de laiton réduit en limaille fine, & le faire dissoudre dans l'eau-forte. La chaux d'or se précipitera; vous l'édulcorerez & la ferez recuire. Enfin, en la pesant, vous connoîtrez la richesse du laiton.

Il seroit impossible de faire cet essai par la scorification sur le test; parceque la pierre calaminaire détruit toujours

les Mines & les Métaux. 129
quelque portion d'or ou d'argent , lorsqu'elle est fondue avec ces métaux.

CHAPITRE LIX.

*Maniere d'essayer le plomb ,
l'étain , le fer & l'acier , pour
en séparer l'or.*

IL faut d'abord essayer ces métaux , comme pour en séparer l'argent , en opérant , comme il a été dit dans les Chapitres XXXVIII , XXXIX. & XL. Vous ferez ensuite le départ des boutons que ces essais vous fourniront , & vous connoîtrez par ce moyen la quantité d'or contenue dans le métal que vous aurez essayé.



CHAPITRE LX.

*Maniere d'essayer le mercure
pour connoître la quantité
d'or qu'il contient.*

VOUS peserez avec votre poids d'essai deux quintaux fictifs du mercure que vous voulez essayer : vous l'enfermerez dans une peau de chamois , que vous lierez fortement ; & en exprimant ce nouet, vous ferez passer le mercure coulant à travers les pores de cette peau ; vous ferez ensuite rotir dans un test sous la moufle , ce qui sera resté dans le chamois , en augmentant le feu par degré jusqu'au point de faire rougir la matiere contenue dans le test , afin que tout le mercure qui pourroit y être resté , acheve de se dissiper.

Vous prendrez ensuite un morceau de plomb pesant exactement deux quintaux, vous le battrez sur un tas pour le réduire en une feuille mince comme du papier, dans laquelle vous envelopperez la matière calcinée après l'avoir laissé refroidir : vous mettrez le tout sur une coupelle bien recuite ; & l'ayant fait passer, le bouton qui vous restera contiendra l'or & l'argent du mercure unis ensemble ; vous pourrez les séparer l'un de l'autre par le moyen du départ ; mais si ce bouton est si riche en or que l'eau forte ne puisse pas attaquer l'argent qu'il contient, vous le retirerez de dedans l'eau-forte ; & après l'avoir édulcoré & séché, vous le ferez passer sur une coupelle dans une petite quantité de plomb, avec deux fois son poids d'argent fin :

vous le mettrez ensuite dans l'eau-forte, & pour lors tout l'argent qu'il contient sera facilement dissous. Après la dissolution totale de l'argent, vous édulcorerez le résidu, & vous le ferez rougir ou recuire comme il a été déjà dit, puis vous le peserez. A l'égard du poids de l'argent contenu dans cette quantité de mercure, vous le connoîtrez facilement, puisque c'est tout l'argent dissous dans l'eau-forte, moins celui que vous avez ajouté au premier bouton en le passant à la coupelle.

R E M A R Q U E.

Pour calculer exactement d'après cet essai la richesse du mercure, il faut que vous ayiez remarqué, 1°. combien vous en avez employé; 2°. combien il est resté de matière dans le

chamois ; 3°. combien il s'est évaporé de mercure sur le test ; 4°. combien il s'est trouvé d'argent fin ; & enfin combien vous en avez retiré d'or.

Mais comme il arrive souvent que le mercure , en passant par le chamois , entraîne avec lui quelque portion d'or & d'argent ; pour faire un essai qui ne laisse aucun scrupule , il vaut mieux distiller le mercure par une petite cornue , & faire passer à la coupelle le résidu de la distillation , qui n'est autre chose que le métal contenu dans le mercure ,



CHAPITRE LXI.

De la Mine de cuivre.

JE supprime ce qui est contenu dans ce Chapitre par les raisons rapportées au Chapitre XXVII.

CHAPITRE LXII.

Des différentes Mines de cuivre.

LE *Gediegen-Kupffer*, ou le cuivre vierge, est semblable au cuivre ordinaire par rapport à sa couleur.

Le *Wasch - Kupffer*, ou le cuivre de lotions, est aussi une espèce de cuivre vierge : on le sépare du sable des rivières par les lotions. On en trouve beaucoup en Bohême.

Le *Kupffer-Glass*, ou la mine

de cuivre vitrée , est une mine brune compacte & fort riche : elle se trouve dans une des galeries de la montagne, nommée *Bohlberge* , près de *Saint-Annaberg* en Misnie.

Le *Grun-Kupffer-Ertz* , ou la mine de cuivre verte, est d'une belle couleur verte.

Le *Kupffer-Lazur*, ou l'azur de cuivre, est une mine de cuivre verte & bleue.

Le *Schiefer*, ou l'ardoise, est une mine de cuivre noirâtre avec des points blancs , qui ne contient ordinairement que quatre livres de cuivre par quintal.

Les *Gelbe-Kiesigte-Kupffer-Ertze* , ou les mines de cuivre pyriteuses jaunes, ressemblent à du laiton , & contiennent souvent des efflorescences vertes & bleues.

En général , les mines de cui-

vre sont plus faciles à connoître à la seule inspection que les autres. On peut distinguer aisément, avant de les fondre, si elles sont riches ou pauvres, faciles ou difficiles à fondre ; ce qui est d'une très - grande utilité.

CHAPITRE LXIII.

Maniere d'essayer les Mines de cuivre faciles à fondre, pour en séparer le cuivre qu'elles contiennent.

ON doit regarder comme faciles à fondre toutes les mines de cuivre, quand elles ne sont jointes ni à des pyrites, ni à du cobolt, & lorsqu'elles ne contiennent ni du blende, ni aucune matiere arsénicale. Pour essayer une mine de cuivre de cette nature, pesez séparément

parément deux quintaux de cette mine réduite en poudre, & mettez-les chacun dans un test, pour les rotir pendant une demi - heure , ou jusqu'à ce que tout le soufre en soit dissipé ; ce que vous connoîtrez facilement lorsque la mine ne répandra plus d'odeur sulfureuse. (Vous remarquerez que les mines nommées *Kupffer-Glass*, ou *Kupffer-Lazur* n'ont pas besoin d'être roties.) La mine étant parfaitement calcinée, vous la laisserez refroidir, puis vous la peserez, afin de sçavoir positivement combien elle a perdu pendant cette première opération : vous la mêlerez ensuite bien exactement avec trois quintaux du flux noir, décrit dans le Chapitre IX, n°. 1. & vous mettrez ce mélange dans un creuset d'essai. Vous répandrez sur sa surface l'épais-

feur d'une paille de fel commun, & ayant posé le couvercle sur le creuset, vous le placerez dans un fourneau à soufflet : vous le chaufferez ensuite doucement, & en augmentant le feu peu à peu jusqu'à ce que le flux commence à bouillonner ; alors vous soufflerez fortement pendant un quart d'heure, & l'essai sera fait. Vous retirerez le creuset, vous frapperez ensuite à terre à côté de son pied, afin que le métal se rassemble à sa partie inférieure ; & lorsqu'il sera refroidi vous le casserez, pour en retirer le culot. Ayez soin d'observer la couleur des scories : si elles sont également brunes par-tout, le feu a été bien conduit ; mais si elles sont rouges, c'est une marque que le feu a été trop vif. Vous ferez ensuite le second essai, qui servira de

preuve au premier, si les résultats sont égaux ; & en ce cas vous peserez l'un des deux bouts , & vous marquerez son poids.

R E M A R Q U E.

Lorsque la mine de cuivre n'a pas le brillant de l'or , c'est une marque qu'elle ne contient point de soufre , & alors elle n'a pas besoin d'être rotie.

CHAPITRE LXIV.

Maniere de séparer par l'essai le métal contenu dans une mine de cuivre difficile à fondre.

LEs mines de cuivre difficiles à fondre, sont celles qui sont jointes à quelque matière arsénicale , ou à du cobalt , ou à du blende , ou à des

pyrites. Voici la maniere de les essayer :

Pesez deux quintaux de cette mine , cassez - la en morceaux , gros comme des pois : mettez-la sur un test dans le fourneau de coupelle , qui ne doit pas être d'un rouge bien clair , mais seulement d'un rouge brun & obscur ; ou bien, si la chaleur est trop forte, vous la diminuerez , en fermant la porte inférieure , & en mettant un gros charbon noir à l'entrée de la moufle. Vous ferez rougir la mine doucement à ce degré de chaleur , vous la retirerez ensuite , & lorsqu'elle sera refroidie , vous la casserez en morceaux plus petits pour la faire rotir de nouveau , en la remuant avec un petit crochet de fer , de crainte qu'elle ne se grumèle : puis vous la retirerez , vous la pulvériserez , &

vous la ferez encore rotir en l'agitant continuellement. Vous répéterez ces opérations jusqu'à ce que la mine ne sente plus le soufre. En dernier lieu vous la réduirez en poudre fine, & vous la ferez rotir avec une chaleur assés vive en ouvrant la porte inférieure. Enfin, vous la broyerez pour rendre cette poudre la plus subtile qu'il est possible ; après quoi vous peserez la moitié de cette poudre, que vous mêlerez avec trois parties de flux noir, qui doit contenir le fixième de son poids de sel de verre de Venise : vous mettrez le tout dans un creuset, & vous couvrirez la surface du mélange d'un peu de sel commun, comme dans l'essai précédent. Vous couvrirez le creuset de peur qu'il n'y tombe des charbons, & vous chaufferez beaucoup plus

vivement que pour l'essai des mines faciles à fondre. Après une demi - heure de grand feu , en soufflant continuellement , vous pourrez retirer le creuset pour le laisser refroidir , & le casser ensuite : vous trouverez au fond un culot de cuivre noir , que vous essayerez pour en séparer le cuivre pur ; car les mines de cuivre difficiles à fondre, ne rendent jamais du cuivre pur à la première opération , comme les mines faciles à fondre. Il y a cependant des mines difficiles à fondre , qui rendent souvent du cuivre plus beau les unes que les autres. Vous peserez le bouton ou petit culot , produit de votre essai , & vous connoîtrez combien un quintal de cette mine contient de cuivre noir.

Si ce premier essai ne réussissoit pas , vous auriez recours

à l'autre portion de mine rotie restante, dont vous feriez l'essai comme nous venons de le dire, & vous connoîtriez par ce moyen la valeur de la mine : ou bien, il faudroit rotir davantage la mine de ce second essai, ce qui est peut-être une peine inutile.

R E M A R Q U E.

Cet essai, & généralement tous ceux que l'on fait ordinairement dans un fourneau à soufflet, se font également bien dans un fourneau à vent, & dans le même espace de tems, pourvû que le fourneau soit bien construit. Je préfère même ce dernier, parceque le courant d'air qui anime le feu étant toujours le même, le feu en est plus égal. Et comme un Essayeur qui voyage, n'est pas toujours à portée d'avoir un

144 *L'Art d'essayer*
fourneau à soufflet, je vais dé-
crire la maniere de construire
un bon fourneau à vent.

CHAPITRE LXV.

*Maniere de construire un bon
fourneau à vent.*

POUR construire un four-
neau qui s'allume promp-
tement par le seul secours de
l'air, il faut lui donner dans
l'intérieur dix-neuf pouces en
quarré. La porte du cendrier
doit être de six pouces de lar-
ge sur quatre de haut, & la
hauteur totale du cendrier,
c'est-à-dire l'espace qui est en-
tre la grille & la base du four-
neau, sera de dix-huit pouces.
Il faut que la grille soit assés
ferrée pour que des charbons
de la grosseur d'une noix ne
puissent pas passer entre les bar-
reaux.

reaux. La hauteur depuis la grille jusques au haut du fourneau doit être aussi d'environ dix-huit pouces. Au reste, elle doit toujours être proportionnée à la grandeur des creusets dont on veut se servir. Lorsqu'on veut augmenter beaucoup la violence du feu, il faut mettre sur le fourneau un couvercle percé au milieu : par ce moyen la flamme n'ayant qu'une issue fort étroite, la chaleur se rassemble au point qu'on peut avec ce secours fondre les matieres les plus rebelles.



CHAPITRE LXVI.

*Maniere d'essayer la Mine de
cuivre pour en faire la matte
ou pierre de cuivre.*

PESEZ un quintal de la mine réduite en poudre & non rotie, mêlez-la avec trois quintaux de flux noir. Ayant mis ce mélange dans un creuset, couvrez-le de l'épaisseur d'une paille de sel commun; placez ensuite le creuset dans un fourneau de fonte, & faites l'opération, comme si vous essayiez une mine de cuivre difficile à fondre, & vous trouverez au fond du creuset la matte ou pierre de cuivre rassemblée en culot.

Autre Procédé.

Prenez quatre onces de ni-

tre , une once de savon de Venise , ou à son défaut du savon commun , & une once de verre réduit en poudre fine : mêlez bien le tout ensemble pour en former une pâte liquide qui vous servira de flux. Vous en mêlerez trois quintaux avec un quintal de mine de cuivre non rotie. Vous tiendrez ce mélange à un bon feu pendant un quart d'heure dans un fourneau à soufflet ou à vent ; & au bout de ce tems la matiere étant fondue , la matte se rassemblera en culot au fond du creuset.



CHAPITRE LXVII.

*Maniere d'essayer la pierre , ou
matte de cuivre , pour en
séparer le cuivre noir,*

POUR essayer la matte de cuivre vous la réduirez en poudre fine dont vous peserez deux quintaux , que vous ferez rotir comme il a été dit dans le Chapitre LXIV , au sujet de la mine de cuivre. Vous diviserez ensuite cette matte rotie en deux parties égales , & vous remarquerez combien elle aura perdu à la calcination : vous mêlerez ensuite l'une de ces deux portions de matte rotie avec trois quintaux de flux noir ; puis ayant mis ce mélange dans un creuset , vous le couvrirez de sel commun , & vous ferez fondre le tout dans un four-

neau à vent ou à soufflet, en le chauffant pendant un quart d'heure, comme si vous essayiez une mine de cuivre facile à fondre, & vous aurez un culot de cuivre noir, que vous peserez. Vous connoîtrez par là combien cette matte contient de cuivre non purifié.

CHAPITRE LXVIII.

*Maniere d'essayer le cuivre noir
pour en séparer le cuivre pur.*

PRENEZ un test, frottez-le bien en dedans avec de la litharge : mettez-y un quintal du cuivre noir que vous voulez essayer, & deux quintaux de plomb granulé. Faites fondre le tout ensemble à une chaleur vive. Soufflez ensuite à petits coups sur le bain avec un soufflet à main, afin de faire

évaporer tout le plomb , & aussitôt que le cuivre aura fait voir cet éclair verd qu'il donne à la fin de l'essai , vous retirerez le test , & vous ôterez le bouton de cuivre qui est dedans , pour l'éteindre sur le champ dans l'eau : sans ces précautions le feu bruleroit un peu de cuivre , & par conséquent diminueroit le poids du bouton. Vous ferez deux essais semblables du même cuivre noir , & vous comparerez ensemble les boutons qu'ils vous auront fournis : s'ils pesent également , c'est une marque que l'essai est bien fait , sinon il faudra le recommencer pour connoître la valeur de ce cuivre par le poids exact du bouton , qu'un essai bien fait vous aura rendu.



Autre Procédé.

FACHSE veut que l'on fasse quatre essais du même cuivre noir, d'un quintal chacun, & que l'on pese chaque bouton produit de ces essais. Puis il fait additionner les poids des quatre boutons pour faire la règle de trois suivante; si quatre quintaux de cuivre noir ont rendu en tout deux cens quarante-six livres, par exemple, de cuivre pur, combien en fournira un quintal du même cuivre noir. Je laisse à juger aux Essayeurs si cette méthode est préférable; pour moi j'en fais peu de cas: cependant, je conviens qu'il faut faire plus d'essais du cuivre noir que d'aucune autre matiere, parceque les essais se faisant en petite quantité, & le cuivre noir rendant très-peu de cuivre pur,

pour peu qu'on perde de matière pendant la calcination, cela peut faire une différence sensible sur le produit.

CHAPITRE LXIX.

*Maniere d'essayer le cuivre noir
tenant du plomb, pour en
séparer le cuivre pur.*

ON trouve souvent du cuivre noir qui contient beaucoup de plomb. Voici la maniere de l'essayer :

Prenez un quintal de ce cuivre, mettez - le dans un test bien frotté de litharge, avec un quintal & demi de plomb granulé, & procédez à l'opération comme je viens de le dire ; vous verrez paroître l'iris du cuivre à la fin de l'essai.



Autre Procédé.

Prenez un quintal de ce cuivre noir tenant du plomb : (je suppose qu'il contient à peu près la moitié de son poids en plomb) ajoutez-y quatre quintaux de cuivre pur , & six quintaux de litharge. Faites scorifier ce mélange dans un test au fourneau d'essai , puis faites évaporer le plomb ; & après avoir pesé le bouton , défalquez de son poids les quatre quintaux de cuivre pur que vous avez ajoutés à l'essai , le surplus sera le véritable poids du cuivre pur , provenant du cuivre noir essayé.

Autre Procédé.

Prenez un quintal de ce cuivre tenant du plomb , faites-le bien scorifier dans un test au fourneau d'essai ; puis , après

avoir séparé les scories du cu-
lot , faites-le passer dans un
autre test , & vous aurez sa va-
leur.

CHAPITRE LXX.

*Maniere d'essayer le cuivre mêlé
avec du fer ou avec de la
fonte de cloches , pour en sé-
parer le cuivre pur.*

METTEZ dans un test un
quintal de ce cuivre avec
un quintal de litharge & deux
quintaux de plomb. Placez ce
test dans le fourneau d'essai, &
donnez-lui au commencement
une chaleur vive. Si ce cuivre
étoit mêlé avec des matieres
rebelles , qui parussent à la sur-
face du bain , il faudroit les en-
lever avec un charbon ardent;
& en y ajoutant ensuite un peu

les Mines & les Métaux. 155
de borax , on le feroit passer
parfaitement bien.

Ces essais pour trouver le
cuivre pur sont très-désagréa-
bles à faire ; parceque les yeux
souffrent beaucoup , quand on
les fixe long-tems sur le bou-
ton de cuivre : aussi n'est-ce
pas à l'Essayeur à faire ces es-
sais , mais c'est l'ouvrage des
Chefs-fondeurs.

Pour bien gouverner le feu
dans les essais par le moyen
desquels on veut connoître la
quantité de cuivre pur conte-
nue dans une matiere à essayer,
il faut avoir soin de fermer la
porte inférieure du fourneau
aussitôt que la matiere à com-
mencé à circuler , & elle doit
rester fermée pendant tout le
tems de l'essai, c'est-à-dire, jus-
qu'à ce que le cuivre vous ait
fait voir les couleurs de l'iris :
alors il faut retirer prompte-

156 *L'Art d'essayer*
ment le test , sans quoi le feu
détruisant un peu de cuivre ,
l'essai seroit faux.

CHAPITRE LXXI.

*S'il y a beaucoup d'Essayeurs
qui sçachent faire l'essai
du cuivre pur.*

A Moins que les Essayeurs ne sçachent parfaitement bien la manipulation nécessaire pour les essais du cuivre pur , ils ne réussiront jamais à les faire avec exactitude. Une personne d'un rang distingué m'a dit qu'il n'y avoit que deux Essayeurs dans tous les Etats de l'Electeur de Saxe , qui fussent en état de faire ces essais avec justesse. J'ai fait en présence de cette même personne un essai de cette nature , & sans vouloir me vanter , je puis

les Mines & les Métaux. 157
assurer qu'il m'a parfaitement
réussi. Mais la maniere de le
faire est un secret que je ne
veux pas rendre public. J'aver-
tirai seulement que la plupart
des Essayeurs, par le résultat
qu'ils donnent d'un essai faux,
portent un très-grand préju-
dice aux intéressés des mines
de cuivre.

CHAPITRE LXXII.

De la Mine de Plomb.

JE supprime ce qui est con-
tenu dans ce Chapitre, par
les raisons rapportées au Cha-
pitre XXVII.



CHAPITRE LXXIII.

Des différentes Mines de Plomb.

LE *Grobglantzig-Ertz*, ou la mine à gros brillans, est de la même couleur que le Plomb. Elle est pesante & composée de grains fort gros qui jettent beaucoup d'éclat.

Le *Klein-Spießig-Ertz*, ou la mine à petits brillans, ne diffère de la première qu'en ce que les grains dont elle est composée sont beaucoup plus petits. Elle est semblable à la mine du fer cassé.

Le *Weiß Bley-Ertz*, ou la mine de plomb blanche, est une mine pesante & souvent transparente. Elle se fond, & le plomb s'en réduit à la flamme de la chandelle.

Le *Grun Bley-Ertz*, ou la

les Mines & les Métaux. 159

mine de plomb verte, est d'une belle couleur de verd de prés. On la trouve ordinairement en petits globules.

Le *Roth Bley-Ertz*, ou la mine de plomb rouge, est parfaitement semblable à une argile rouge.

Le *Braun Bley-Ertz*, ou la mine de plomb brune, est en quelque façon semblable à la mine d'argent rouge.

Le *Bleyschweiff*, est un minéral jaunâtre rempli de soufre mêlé avec du spath.

La mine d'antimoine est d'une couleur grise. Elle est pesante, & composée d'aiguilles longues & brillantes.

La mine de bismuth est d'un brillant blanchâtre, & elle est fort pesante. Schindler ajoute ici que ces deux dernières mines appartiennent à la classe des mines de plomb.

En général , toutes ces mines sont faciles à fondre , à moins qu'elles ne soient mêlées avec du cobolt, des pyrites, du blende ou du spath de fusion difficile , & alors elles sont appellées *mines de plomb rebelles*.

CHAPITRE LXXIV.

Maniere d'essayer les Mines de plomb faciles à fondre , pour en séparer le plomb.

POUR essayer une mine de plomb facile à fondre , il faut la réduire en poudre , & mêler un quintal de cette poudre avec deux quintaux de flux noir , un peu de sel de verre , & vingt-cinq livres de limaille de fer bien fine. Vous mettrez ce mélange dans un creuset , & vous le couvrirez d'un peu de

de sel commun, puis vous le traiterez comme l'essai de la mine de cuivre, en le chauffant pendant un quart d'heure pour le fondre. Il faut y ajouter de la limaille de fer, parceque la mine de plomb contient toujours du soufre, qui sans cette addition détruiroit un peu de métal. Vous observerez d'employer de la limaille bien nette & non rouillée.

CHAPITRE LXXV.

*Maniere d'essayer les Mines de plomb diffieiles à fondre ,
pour en séparer le plomb.*

LORSQUE la mine de plomb est mêlée de pyrites, de blende, ou de quelqu'autre matiere qui la rende rébelle, voici la maniere de l'essayer,

Cassez cette mine en morceaux à peu près de la gros-

seur d'une lentille , pesez-en deux quintaux , que vous ferez rôtir sur un test dans le fourneau d'essai ; puis , laissez refroidir cette mine pour la pulvériser & la faire rotir de nouveau , ayant soin de ne lui donner qu'une chaleur douce , de peur de la faire fondre. Lorsqu'elle aura cessé de fumer & de répandre une odeur de soufre , vous la partagerez en deux parties égales , & vous ajouterez à l'une de ces deux portions de mine rotie , trois quintaux du flux noir susdit ; puis , ayant mis le mélange dans le creuset , & l'ayant couvert de sel commun , vous procéderez comme dans l'opération précédente. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de limaille de fer dans cet essai , parceque le soufre de la mine en a été chassé par la calcination.

CHAPITRE LXXVI.

Maniere d'essayer la Mine d'antimoine , pour en séparer le minéral qu'elle contient.

PRENEZ deux petits pots qui résistent au feu , ou deux creusets ; faites au fond de l'un de ces pots , ou creusets, des trous du diamètre d'un pois ; enterrez dans le sable ou dans la terre jusqu'au bord le pot dont le fond n'est point percé ; mettez dans l'autre pot une livre de la mine cassée en morceaux de la grosseur d'une noisette ; emboîtez ensuite exactement la partie inférieure de ce pot , dans le haut de celui qui est enterré dans le sable, & luttez avec soin les jointures. Arrangez après cela des briques tout autour de ces pots

O ij

à quelque distance, cependant, de maniere qu'elles forment un fourneau quarré ; emplissez-le de charbons noirs , & mettez pardeffus quelques charbons ardens. Le feu descendra peu à peu , à mesure que le charbon s'allumera , & il fera fondre l'antimoine qui tombera dans le pot inférieur, où il se refroidira. Si la quantité de charbon que vous y avez mise la premiere fois ne suffit pas pour faire fondre tout l'antimoine , vous y en mettrez une seconde fois ; & lorsque les vaisseaux seront refroidis, vous verrez combien une livre de cette mine fournit d'antimoine pur.



CHAPITRE LXXVII.

*Maniere d'essayer la Mine de
bismuth, pour en séparer
le bismuth.*

RÉDUISEZ cette mine en poudre, & mêlez-en un quintal avec deux quintaux de flux noir. Mettez ce mélange dans un creuset, & couvrez-le de l'épaisseur d'une paille de sel commun; puis faites-le fondre dans un fourneau à soufflet ou à vent, comme vous avez fait pour la mine de plomb facile à fondre, & vous trouverez un culot semblable à un culot de plomb. Pesez ce culot, & vous connoîtrez la valeur de la mine.



CHAPITRE LXXVIII.*De la Mine d'étain.*

JE supprime ce qui est contenu dans ce Chapitre par les raisons rapportées au Chapitre XXVII.

CHAPITRE LXXIX.*Des différentes Mines d'étain.*

LE Zien-Graupen est une mine d'étain noirâtre avec des facettes polies , comme si elles l'avoient été sur une pierre. Les autres espèces de mine d'étain sont difficiles à connoître à cause des matieres hétérogènes avec lesquelles elles sont mêlées. Il y en a douze espèces principales.

1. *Le Schurl.*

C'est un minéral noir semblable à la mine d'étain. Il est quelquefois facile à fondre, & assés léger pour nager sur l'eau; mais souvent il est pesant & compacte, de maniere qu'il ne peut être séparé de la mine d'étain à laquelle il est joint par la calcination, & il diminue toujours un peu la quantité de l'étain que la mine devoit rendre, parcequ'il en détruit une portion dans le feu. Ce minéral donne beaucoup de scories, & il rend l'étain dur, aigre, & rempli de taches blanches.

2. *Le Wolffrumb.*

Le *Wolffrumb*, *Wolffram*, *Wolffs - Schaum*, ou *Wolffs-Haar*, le poil de loup, est un minéral ainsi nommé parce-

qu'il est noir & strié. Il est facile à fondre, & on le sépare aisément de la mine d'étain par les lotions. A l'égard de celui qui est à gros grain & pointu, il faut l'enlever par le secours du feu, sans quoi l'étain perdrait son éclat.

3. *Spieß-Glass* ou la *Pyrite*
à poison.

Ce minéral est presque semblable au Wolfram; il est très-dangereux, car il contient beaucoup de poison. On peut le chasser par le feu, ainsi on le sépare de la mine d'étain par la calcination. La fumée qu'il répand alors, fait périr l'herbe & fait tomber les feuilles des arbres.

4. *Eisenmahl.*

Le minéral ainsi nommé contient du fer. Il est jaune, rou-
ge,

ge, ou quelquefois noirâtre. Lorsqu'il a cette dernière couleur, il ressemble si bien à la mine de fer de ce nom, que l'on peut facilement s'y tromper. Quand il est broyé & lavé, il devient rouge, & c'est à cette couleur qu'il communique à l'eau dans les lotions, que l'on reconnoît que la mine d'étain est mêlée d'*eisenmahl*. On fait évaporer ce minéral en calcinant la mine d'étain, autrement l'étain seroit difficile à fondre, & rempli de taches..

5. La Pyrite blanche & grise.

Cette Pyrite, surtout lorsqu'elle est cuivreuse, dérobe un peu d'étain dans la fonte, & elle rend ce métal cassant & grisâtre; c'est pourquoi il faut tâcher de détruire cette pyrite aussi parfaitement qu'il

170 *L'Art d'essayer*
est possible , en rotissant la mine d'étain , & l'agitant continuellement jusqu'à ce qu'elle ne donne plus de fumée.

6. *Le Spath.*

Il y en a de rouge , de blanc & de jaune. Lorsqu'il est léger , on peut le séparer par les lotions de la mine à laquelle il est joint ; mais lorsqu'il est lourd , on ne peut pas y réussir par ce moyen. On ne peut pas non plus le chasser par la calcination sans perdre du métal ; mais du moins , quoiqu'il en détruise une portion , & quoiqu'il donne beaucoup de scories à la fonte , il ne rend l'étain , ni aigre , ni difficile à fondre.

7. *Le Wismuth ou Bismuth.*

Ce minéral est facile à fondre. Il se mêle très-aisément

les Mines & les Métaux. 171
avec l'étain, & il le rend aigre & difforme.

8. *Le Glaszkopff.*

Il y en a de facile à fondre & de difficile à fondre. Le premier peut être facilement séparé de la mine par les lotions, & l'autre peut être rendu traitable par la calcination.

9. *Le Misspickel.*

Le *Misspickel* ou *Missputl*, que quelques-uns appellent aussi *Katzen-Silber*, ou argent de chat, est un minéral blanchâtre, & qui brille dans la mine d'étain. Il est léger; ainsi comme on peut le séparer par les lotions, il ne cause point de perte à la bonne mine d'étain avec laquelle il est souvent mêlé.

10. *Le Quartz.*

Il y en a de gris, de blanc,
P ij

172 *L'Art d'essayer*

& de rougeâtre : on le sépare assés facilement de la mine en la pilant , & en la lavant avant de la fondre : mais ce travail exige beaucoup de dépense.

11. *Le Floss.*

Le *floss* est quelquefois brun, ou rouge , ou jaune. Ce minéral est assés facile à fondre , & il fournit un étain qui est fort bon.

12. *Le Ruffenberg.*

On appelle *Ruffenberg*, ce minéral que l'on trouve attaché aux fentes des rochers , & aux crevasses qui se forment dans les galleries. Il contient beaucoup d'étain , & souvent il est couvert de *floss* pointus , rangés comme des rayons. Mais ordinairement quand on creuse plus avant on ne trouve point de mine d'étain; quoiqu'il semble en annoncer.

CHAPITRE LXXX.

*Maniere d'essayer la mine d'étain
pour en séparer l'étain.*

A PRÉS avoir réduit la mine en poudre, vous la laverez, puis vous la ferez rotir dans un test à une bonne chaleur. Vous la pulvériserez ensuite de nouveau pour en séparer les parties qui vous paroîtront ne point contenir de métal. Il faudra alors peser cette mine pour sçavoir de combien elle a diminué : après quoi vous prendrez un quintal de ce *Schlich* (a) roti, que vous mettrez dans un creuset avec trois quintaux de flux noir, & vous couvrirez le tout avec du sel com-

(a) On appelle *Schlich* la mine pilée & lavée.

mun ; puis vous ferez fondre la matiere avec un feu vif & prompt, comme la mine de cuivre ou celle de plomb, & vous trouverez au fond du creuset le métal contenu dans la mine. Si au lieu de chauffer vivement la matiere pour faire la fonte en peu de tems, vous donniez un feu modéré, mais continué pendant longtems, vous détruiriez tout l'étain de la mine.

CHAPITRE LXXXI.

De la Mine de fer.

JE supprime ce qui est contenu dans ce Chapitre à cause des raisons rapportées dans le Chapitre XXVII.



CHAPITRE LXXXII.

Des différentes Mines de fer.

LA mine de fer brune ou rouge , est d'une couleur de fer mêlée de jaune.

Le *Glaszkopff* , ou tête de verre est une belle mine de fer qui ressemble au fer poli. Elle est partie anguleuse , & partie ronde : on la nomme aussi *hæmatite*.

La mine de fer blanche ressemble à un spath blanc ; elle donne de très-bon fer.

La mine de fer jaune est semblable à une terre jaune.



CHAPITRE LXXXIII.

Maniere d'essayer la Mine de fer , ou la Mine d'acier.

PRENEZ deux quintaux de cette mine réduite en poudre , & faites la rotir ; puis lorsqu'elle sera refroidie , partagez la en deux parties égales : à une de ces deux portions de la mine rotie ajoutez deux quintaux de flux noir , un quintal de sel ammoniac , cinquante livres de sel de verre , & autant de charbon pulvérisé : mêlez le tout ensemble , bien exactement , & couvrez ce mélange de sel commun ; puis mettez - le au feu de fonte. Après avoir soufflé de suite pendant un bon quart d'heure ; l'essai sera fait.

Autre Procédé.

Prenez un quintal de mine de fer rotie, & mêlez-la pour la fondre avec trois quintaux de verre de plomb, deux-quintaux de flux noir, & un demi quintal de charbon pulvérisé.

Autre Procédé.

Prenez deux pots de vieille urine fermentée, jetez-y une poignée de tartre pulvérisé, & autant de sel de verre ou de pottasse. Faites du tout une lessive, que vous ferez évaporer à siccité : puis réduisez en poudre le résidu ; c'est un très-bon flux. Vous mêlerez six quintaux de ce fondant avec un quintal de mine de fer rotie, vous couvrirez ce mélange de sel commun ; & en soufflant pendant un quart d'heure ou environ, vous ferez fondre la

178 *L'Art d'essayer*
mine, qui fournira le fer qu'elle contient.

CHAPITRE LXXXIV.

Du mercure ou vis-argent.

JE supprime ce qui est contenu dans ce Chapitre à cause des raisons rapportées dans le Chap. XXVII.

CHAPITRE LXXXV.

Des différentes Mines de mercure.

LA mine de cinabre ressemble beaucoup à la mine d'argent rouge.

Il y a aussi une mine brune qui contient du mercure.

On trouve encore quelquefois du mercure dans les galeries des anciennes mines

les Mines & les Métaux. 179
abandonnées : il y a apparence que ce métal s'y est rassemblé en coulant par les fentes des rochers.

Il est aussi quelquefois élevé jusque sur la terre par des exhalaisons, & on le trouve alors dans l'herbe qui la couvre.

CHAPITRE LXXXVI.

Maniere d'essayer la Mine de mercure.

POUR essayer une mine de mercure il faut prendre deux cornues de grès, & mettre dans l'une une livre de cette mine cassée en morceaux gros comme des noisettes, & dans l'autre suffisante quantité d'eau pour en remplir les deux tiers. Vous joindrez ensuite ces deux cornues en faisant entrer l'extrémité du col de celle qui

contient la mine, dans le col de celle où vous avez mis l'eau ; puis vous lutterez les jointures , ayant soin cependant de réserver une petite ouverture , que vous fermerez avec un morceau de bois taillé en foffet , & par ce moyen vous pourrez de tems en tems donner issue aux vapeurs rarefiées. Vous poserez ensuite la cornue qui contient la mine sur des charbons ardens , & vous l'en environnerez de toutes parts ; l'autre cornue sera posée sur du sable , & afin d'empêcher qu'elle ne s'échauffe trop fort , vous ferez entre les deux cornues une séparation avec des briques. Vous augmenterez le feu par degrés jusqu'au point de faire rougir la cornue dans laquelle est la mine. Alors le mercure en sortira sous la forme d'une vapeur qui , pas-

Les Mines & les Metaux. 181
fant dans l'autre cornue se condenser & se précipitera. Vous verrez, après avoir retiré & pesé ce mercure, combien une livre de cette mine en aura rendu.

Autre Procédé.

Si vous voulez faire cet essai suivant le poids d'essai, prenez un petit pot vernissé, emplissez-le d'eau jusqu'au tiers, adaptez & luttez sur l'ouverture de ce pot un creuset dont le fond soit percé de quatre petits trous. Mettez dans le creuset la mine de mercure; il faut qu'elle soit en morceaux assez gros pour qu'elle ne puisse pas tomber par les petits trous dans le pot inférieur. Enterrez ensuite dans une grande terrine pleine de sable le petit pot vernissé, de manière que le sable touche le bas du creuset. (L'Auteur a oublié de marquer

qu'il faut couvrir ce creuset & lutter son couvercle exactement). Tout étant ainsi préparé, vous allumerez du feu autour du creuset ; & le mercure changé en fumée passera par les petits trous pour se condenser dans l'eau , en entrant dans le pot inférieur. Il faut avoir soin dans ces essais de ne point s'exposer à la vapeur du mercure ; car elle est très-dangereuse , & elle cause souvent la paralysie.

CHAPITRE LXXXVII.

Du Cobolt.

LE Cobolt est de tous les minéraux, celui qui contient le poison le plus actif. L'Auteur prétend que c'est un arsenic parfait , & un argent imparfait , ou qui n'est pas en-

les Mines & les Métaux. 183
core mûr. Delà, dit-il, on doit
conclure, que l'arsenic est tou-
jours le commencement des
métaux blancs, & qu'il tend
à être changé en argent, en sup-
posant toujours son union avec
le mercure. Le cobolt se dis-
sout dans l'eau-forte comme
l'argent; ce qui fait connoître,
selon l'Auteur, que c'est une
mine d'argent qui n'est pas
mûre : il en apporte encore
une autre preuve; c'est que
la couleur bleue qui est pro-
pre à l'argent s'y trouve en
grande quantité.



CHAPITRE LXXXVIII.

*Maniere d'essayer le cobolt pour
en faire la couleur bleue.*

PRENEZ deux quintaux de cobolt réduit en poudre. Rotissez-le bien, & partagez-le ensuite en deux parties égales ; puis ajoutez à l'une de ces deux quantités de cobolt roti un quintal de sable lavé & bien pur, & un quintal de fondant, ou de potasse calciné : mêlez bien exactement le tout ensemble ; puis ayant mis le mélange dans un creuset, faites-le fondre dans un fourneau à soufflet, ou dans un fourneau à vent, & vous connoîtrez à la nuance du bleu la bonté de la mine. Pour être encore plus sûr de sa richesse, il faut faire plusieurs essais d'une même mine,
en

les Mines & les Métaux. 185
en y ajoutant deux, trois ou
un plus grand nombre de par-
ties de sable contre une partie
de cobolt ; car il y a tel co-
bolt dont un quintal peut co-
lorer jusqu'à six quintaux de sa-
ble , ce qui est très-avanta-
geux pour les Propriétaires de
la mine , & des moulins à cou-
leur.

CHAPITRE LXXXIX.

Du Kiefs , ou de la Pyrite.

LA pyrite est d'une très-
grande utilité pour la fon-
te des mines , & pour les ré-
duire en matte : elle se char-
ge de l'argent contenu dans
une fonte, & elle le transmet au
plomb. Il y a plusieurs espèces
de pyrites : il y en a de sulfu-
reuses , qui sont jaunes , com-
me l'or : il y en a aussi de bril-

Q

186 *L'Art d'essayer*
lantes & polies. Ces derniers
sont cubiques , ou hexagones ,
ou octogones.

On trouve aussi des *Wasser-
Kicfs* , ou pyrites d'eau qui
sont blanchâtres. Il y en a de
cuivreuses , qui sont rougeâ-
tres ; & il y en a qui contien-
nent du vitriol & de l'alun :
celles-ci sont grises & noires ,
à peu près comme de la mine
de fer.

CHAPITRE XC.

*Maniere d'essayer une Pyrite
pour connoître si elle contient
du soufre.*

POUR connoître si une pyri-
te contient du soufre , il
faut la casser en morceaux gros
comme des pois : vous en met-
trez ensuite une livre dans une
cornue , à laquelle vous adap-

terez un récipient que vous remplirez d'eau jusqu'au tiers. Vous lutterez exactement les jointures, & vous commencerez la distillation avec un feu doux, que vous augmenterez par degrés, & qui doit être assés vif à la fin. Vous ne le cesserez que lorsque vous ne verrez plus passer aucune vapeur : alors vous laisserez refroidir les vaisseaux, puis vous retirerez le soufre qui nagera sur l'eau, vous le ferez sécher à une chaleur très-douce ; & vous verrez combien cette livre de pyrite vous en aura fourni.



CHAPITRE XCI.

*Maniere d'essayer une Pyrite ,
ou une ardoise pyriteuse pour
en séparer le vitriol & l'alun.*

POUR séparer le vitriol d'une pyrite , vous la retirez exactement après l'avoir cassée en petits morceaux , puis vous en ferez une lessive , dont vous ferez évaporer un quintal dans une petite capsule de cuivre à un feu de lampe ou de charbon bien doux : & vous peserez le vitriol qui restera au fond du vase.

Afin d'être bien sûr que ce sel est véritablement du vitriol , vous le goutez , dit l'Auteur ; & s'il est âcre & acide , c'en est certainement , de même que s'il donne une couleur rouge à un morceau de fer bien

net contre lequel on le frottera. L'essai que je viens d'écrire sera encore plus juste, si au lieu d'un quintal fictif, vous faites évaporer trois ou quatre parties de la lessive dans une petite marmite de plomb; & vous verrez exactement par ce moyen de quelle espèce sera le vitriol qu'elle fournit.

Pour essayer la mine de vitriol afin d'en séparer l'alun, prenez quatre livres de cette pyrite cassée en très-petits morceaux; versez dessus suffisante quantité d'eau pour qu'elle surpasse la pyrite d'un travers de doigt: laissez digérer le tout ensemble pendant trois heures; & vous aurez une lessive qu'il faudra filtrer: puis à trois pintes de cette lessive filtrée, vous ajouterez une pinte d'urine, & vous ferez bouillir ce mélange pour le réduire au quart. Vous

laissez ensuite reposer cette liqueur afin que les impuretés qu'elle contient se précipitent; vous la filtrerez alors de nouveau, & vous la ferez évaporer jusqu'à la réduction de moitié: elle deviendra brune. Vous la vuiderez enfin dans une auge, ou dans un petit bacquet, que vous poserez dans un lieu frais, afin que les cristaux d'alun puissent s'y former. Vous enlèverez ces premiers cristaux, vous réduirez de nouveau la lessive par évaporation, à la moitié de son volume, & vous la remettrez dans un lieu frais pour la faire cristalliser. Vous continuerez de même jusqu'à ce que la liqueur commence à fournir des cristaux verds. Il faut cesser alors, parce qu'elle vous donneroit du vitriol.

Il n'est pas nécessaire de cal-

ciner l'ardoise, ou la terre d'alun pour en faire l'essai. Il ne faut pas non plus l'essayer au sortir de la terre ; mais il faut qu'elle ait été pendant quelque tems exposée à l'air en un monceau ; & lorsqu'après avoir été bien pénétrée par l'air elle est tombée en chaux en fleurissant, elle est alors bien en état d'être essayée, comme je viens de le détailler.

CHAPITRE XCII.

De la Pierre calaminaire.

LA pierre calaminaire est un minéral, qui contient du plomb. Il y en a de deux sortes ; sçavoir, la pierre calaminaire naturelle ou de montagne, & celle que l'on sépare par la fonte. La pierre calaminaire naturelle se trouve dans

les mines de plomb , comme à Goslar , dans les mines de Rammels-Berg. Ces deux matières , la pierre calaminaire & le plomb , se séparent l'une de l'autre dans la fonte. La pierre calaminaire s'élevant dans le fourneau de fonte en une fumée , qui s'arrête à la cheminée , dans laquelle elle forme une croute que l'on détache pour l'employer à convertir le cuivre rouge en cuivre jaune , en lui procurant en même tems une augmentation de poids.





DES PRINCIPAUX
ESSAIS

*Sur l'Or, sur l'Argent & sur les
Monnoies, avec la maniere
de faire les calculs qui dépen-
dent de ces essais.*

CHAPITRE XCIII.

*Maniere d'essayer l'Argent
aurifere.*

ON appelle *Argent aurifere*, de l'argent qui contient par marc depuis trois deniers jusqu'à quatre loths d'or : & celui qui contient plus de quatre loths d'or par marc, se nomme *Golder*.

Pour essayer de l'argent aurifere, il faut en peser deux marcs séparément suivant le

R

poids de deniers , & vous ferez passer chacun de ces deux marcs d'argent sur une coupelle bien recuite , avec sept marcs de plomb. Si les deux boutons sont d'un poids égal , vous notterez le poids de l'un des deux.

Vous peserez ensuite séparément deux autres marcs du même argent , & vous les mettrez chacun dans un petit matras , puis vous verserez dans le matras une demi-once d'eau-forte , & vous le placerez sur un feu de charbons bien doux. Enfin , vous procéderez comme il a été dit à l'article de l'essai de la mine d'or. Si vous voulez avoir le produit de ces deux essais rassemblé en deux boutons , vous envelopperez la chaux d'or , produit de chaque essai , dans un morceau de plomb mince , & vous les fe-

rez passer chacun sur une coupelle. Vous les comparerez ensuite dans la balance; & s'ils sont d'un poids égal, vous défalquerez le poids d'un de ces deux boutons d'or pur, du poids d'un des deux boutons produits par le premier essai, qui contiennent l'or & l'argent mêlés ensemble, & vous aurez le poids de l'argent fin.

Par exemple, supposons que le bouton produit du premier essai par la coupelle, pèse huit loths, trois gros, un denier, & que le bouton d'or retiré par le départ, pèse deux gros, deux deniers; en ôtant le poids du bouton d'or du poids du bouton d'argent aurifère, on aura huit loths, trois deniers, qui sera le poids de l'argent fin contenu dans le marc d'argent aurifère.

196 *L' Art d'essayer*

Division de la livre , poids de marchands , en Allemagne.

La livre contient	32	loths.
Le loth	4	gros.
Le gros	4	den.
Le denier	2	hel.

*Ce marc d'argent aurifere
contient donc*

	2 Gros,	2 D. d'Or.
8 Loths	3 G.	1 D. d'Argent
& 6 Loths	2 G.	1 D. de Cuiv.

Les exemples suivans serviront à vous faire encore mieux entendre ce que je viens de dire , & ils vous apprendront aussi à calculer le prix qu'on doit payer de l'or & de l'argent en argent monnoyé.

On a fondu ensemble plusieurs sortes d'argent aurifere , toute la masse pese huit marcs onze loths , & chaque marc de cette masse contient huit

loths trois deniers d'argent fin ;
& deux gros deux deniers d'or.
On demande combien vaut
cette masse.

Le marc d'argent vaut à
présent douze florins quatre
groschs , & le gros d'or vaut
deux florins dix-huit groschs.
Les frais du départ vont à dix
groschs six pfennings par marc.
Il en coute de même dix
groschs six pfennings pour l'es-
sai de la masse totale. Il faut
d'abord calculer combien il y
a d'argent fin dans toute la
masse ; & voici la manière de
le trouver. Il faut faire la ré-
gle *de trois* suivante.



*Si un marc contient huit loths
trois deniers, combien huit
marcs onze loths.*

Il faut sçavoir, pour entendre
les calculs suivans, que :

Le florin . . . vaut . . . 21 groschs.

Le grosch 12 pfennings.

Le pfenning 2 hellers.

Comme il y a des marcs &
des loths dans le troisiéme ter-
me de cette règle, il faut com-
mencer par réduire le premier
& le troisiéme terme en loths,
& de même il faudra réduire
en deniers le deuxiéme terme
qui contient des loths & des
deniers; & alors cette même
règle fera exposée de la ma-
nière suivante, & exécutée
suivant la méthode ordinaire.



les Mines & les Métaux. 199

Si 16 loths d'argent
aurifere contiennent 131 deniers d'argent fin, com-
bien 139 loths ?

$$\begin{array}{r}
 139 \\
 \hline
 1179 \\
 393 \\
 131 \\
 \hline
 18209 \quad | \quad 16 \\
 16 \quad \quad | \quad 1138 \text{ den. } \frac{1}{16} \text{ Nota} \\
 22 \quad \quad \quad \text{l'Auteur a negli-} \\
 16 \quad \quad \quad \text{gé cette fraction.} \\
 \hline
 60 \\
 48 \\
 \hline
 129 \\
 128 \\
 \hline
 1
 \end{array}$$

Le quotient est donc 1138 deniers, qu'il faudra d'abord diviser par quatre pour avoir des gros ; puis il faudra de même diviser le nombre de gros par quatre pour avoir des loths ; & enfin en divisant le nombre de loths par seize on aura des marcs.

$$\begin{array}{r|l} 1138 & 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l|l} 8 & 284 & 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l|l|l} 33 & 28 & 71 & 16 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l|l|l} 32 & 4 & 64 & 4 \text{ marcs} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l|l} 18 & 4 & 7 \text{ loths} \\ \hline \end{array}$$

$$16$$

reste 2 deniers

Ainsi toute la masse d'argent contient quatre marcs sept loths deux deniers d'argent fin.

J'avertis que, comme on ne verra dans les calculs suivans que les mêmes opérations que je viens de détailler, je ne ferai simplement qu'exposer la suite du calcul, sans rendre compte des raisons qui me conduisent à le faire; & en cela je suivrai l'Auteur que je traduis, qui n'a pas même détaillé le calcul précédent.

Pour connoître la quantité d'or contenue dans toute la

les Mines & les Métaux. 201
 masse de cet argent aurifere,
 vous ferez la règle de trois &
 les réductions suivantes :

Si $\frac{1}{16}$ marc contiennent $\frac{2}{10}$ gros $\frac{2}{10}$ deniers d'or,

combien 8 marcs 11 loths ?
 139 loths.

$$\begin{array}{r}
 139 \\
 16 \\
 \hline
 1390 \overline{) 16} \\
 128 \overline{) 86} \overline{) 4} \\
 \hline
 110 \overline{) 8} \overline{) 21} \overline{) 4} \\
 96 \overline{) 06} \overline{) 20} \overline{) 5} \text{ loths} \\
 14 \quad 4 \quad 1 \text{ gros} \\
 2 \quad 2 \text{ deniers} \\
 28 \overline{) 16} \\
 16 \quad 1 \frac{3}{4} \text{ heller} \\
 \hline
 12
 \end{array}$$

Vous voyez par ce calcul que
 la masse d'argent aurifere susdi-
 te contient 5 loths 1 gros 2 de-
 niers $1 \frac{3}{4}$ de heller d'or fin.

Il faut présentement calculer
 combien les quatre marcs sept
 loths deux deniers d'argent fin,

Si $\frac{1}{2}$ marc $\frac{1}{2}$ florins 4 groschs
256 deniers valent 256 groschs.

combien 4 marcs 7 loths 2 deniers?
1138 deniers.

Le produit de la règle de trois
est nécessairement 1138 groschs.

$$\begin{array}{r} 1138 \overline{) 21} \\ 105 \quad 54 \text{ florins} \\ \hline 88 \\ 84 \\ \hline 4 \text{ groschs} \end{array}$$

Ainsi l'argent fin contenu dans toute cette masse, vaut en argent monnoyé cinquante quatre florins quatre groschs.

Vous calculerez ensuite la valeur, en argent monnoyé, de tout l'or fin contenu dans

les Mines & les Métaux. 203
 cette masse d'argent aurifere,
 en disant:

Si $\frac{1 \text{ gros}}{32 \text{ hellers}}$ valent $\frac{2 \text{ florins } 18 \text{ groschs}}{60 \text{ groschs}}$
 combien valent $\frac{5 \text{ loths } 1 \text{ gros } 2 \text{ den. } 1 \frac{3}{4} \text{ hellers.}}{\frac{695 \text{ hellers.}}{4}}$

$$\begin{array}{r}
 695 \\
 60 \\
 \hline
 41700 \mid 32 \\
 32 \quad \quad 1303 \mid 21 \\
 \hline
 97 \quad \quad 126 \quad 62 \text{ florins} \\
 96 \quad \quad 43 \\
 \hline
 100 \quad \quad 42 \\
 96 \quad \quad 1 \text{ grosch} \\
 \hline
 4 \text{ groschs ou } 1 \frac{1}{2} \text{ pfen.} \\
 32 \text{ ou } 1 \text{ pfen. \& } 1 \text{ hel.}
 \end{array}$$

Ainsi le prix de l'or fin contenu dans cet argent aurifere est :

Le prix de l'argent fin est : $\frac{62 \text{ flo. } 1 \text{ g. } 1 \text{ pfen. \& } 1 \text{ hel.}}{54 \quad 4 \quad 0 \quad 0}$
 donc $\frac{116 \text{ flo. } 5 \text{ g. } 1 \text{ pfen. } 1 \text{ hel.}}{116 \text{ flo. } 5 \text{ g. } 1 \text{ pfen. } 1 \text{ hel.}}$

sont la valeur de la masse totale d'argent aurifere.

Il faut défalquer de cette somme les frais du départ &

204 *L'Art d'essayer*
 de l'essai. Pour calculer les
 frais du départ, à raison de dix
 groschs six pfennings par marc,
 vous ferez la règle de trois
 suivante.

Si $\frac{1}{16}$ marc
 16 loths coûtent 10 groschs 6 pfennings
 126 pfennings
 combien 8 marcs $\frac{11}{139}$ loths?

$$\begin{array}{r}
 139 \\
 126 \\
 \hline
 854 \\
 278 \\
 139 \\
 \hline
 17514 \mid 16 \\
 16 \quad 1094 \mid 12 \\
 \hline
 151 \quad 108 \quad 91 \mid 21 \\
 144 \quad 14 \quad 84 \quad 4 \text{ florins:} \\
 74 \quad 12 \quad 7 \text{ groschs.} \\
 64 \quad 2 \text{ pfennings.} \\
 10 \\
 2 \\
 20 \mid 16 \\
 16 \quad 1 \text{ heller } \frac{1}{4} \\
 4 \\
 16
 \end{array}$$

les Mines & les Métaux. 205

Ainsi le total des frais du départ se monte à

4 flo. 7 gro 2 pfen. 1 $\frac{1}{4}$ de heller

A quoi il faut
ajouter pour
les frais de
l'essai

0 10 6 0

total des frais 4 flo. 17 g. 8 pfen. 1 $\frac{1}{4}$ de heller

enfin retranchant de la valeur totale de la masse d'argent
aurifère ci 116 flo. 5 g. 1 pfen. 1 heller

le total des frais
nécessaires pour

cette masse ci 4 17 8 1 $\frac{14}{4}$

on aura 111 flo. 8 g. 5 pfen. 1 $\frac{3}{4}$ hel.
pour le prix que le marchand doit retirer de sa masse
d'argent aurifère.

Cet exemple suffit pour ap-
prendre à calculer le prix de
toutes les matières de cette
espèce.

CHAPITRE XCIV.

*Manière d'inquarier & d'essayer
les Golders non monnoyés,
en platines, en lingots ou
sous telle autre forme que ce
soit.*

ON essaye les golders, dit
l'Auteur, selon le poids
de deniers pour la commodité

de ceux qui les achètent, ou qui les vendent. Mais, si un directeur de monnoye veut les fondre, il faut les essayer suivant le poids de karat.

Si vous voulez essayer des lingots, des platines ou des masses de cette matière, il faut en couper des morceaux de la manière qui a été détaillée plus haut, & vous en ferez deux essais suivant le poids de karat. Vous frotterez le morceau destiné pour l'essai sur une pierre de touche, & vous connoîtrez à peu près son titre par le moyen des touchaux faits suivant le poids de karat ; puis vous calculerez de la manière suivante la quantité d'or contenue dans un golder, dont un touchau vous indique le titre.

Je suppose, par exemple, que le golder que vous vou-

lez essayer , se rapporte au tou-
chau marqué dix-huit karats
Pour connoître combien il y
a de loths d'or dans un marc
de ce golder , vous ferez la
règle de trois suivante :

Si 24 kar. contiennent $\frac{1}{16}$ marc d'or fin ,
combien 18 karats ?

$$\begin{array}{r} 18 \\ 16 \\ \hline 108 \\ 18 \\ \hline 288 \mid 24 \\ \hline 24 \mid 12 \text{ loths.} \\ \hline 48 \\ 48 \\ \hline 00 \end{array}$$

Ainsi connoissant que dans
un marc de ce golder il y a
douze loths d'or fin , je vois
qu'il faut lui ajouter trente-six
loths , c'est-à-dire trois fois
son poids d'argent fin pour
l'inquarter. Mais comme dans
un marc ces douze loths sont

déjà unis à quatre loths d'argent, il suffira de lui en ajouter trente-deux au lieu de trente-six. Vous mettrez ensuite ces deux essais sur des coupelles, & vous les ferez passer chacun avec cinq marcs de plomb; puis vous peserez les boutons, & ce qu'ils auront perdu de leur poids est la quantité de cuivre, ou d'autres matières, dont l'or étoit chargé par l'alliage.

Par exemple, si vous avez mis sur la coupelle quarante-huit loths d'or & d'argent mêlés ensemble, & que le bouton après l'affinage ne pèse plus que quarante-sept loths, deux gros, trois deniers, vous pourrez conclure qu'il contenoit un gros un denier d'alliage. Vous réduirez ensuite ces boutons en lames bien minces dont vous formerez deux cornets, & vous mettrez chacun de ces
cornets

cornets dans un petit matras , dans lequel vous verserez ensuite deux loths de bonne eau forte ; puis vous hâterez la dissolution de l'argent dans cette eau forte , en faisant chauffer les matras sur un feu de charbon , doux au commencement , mais que vous augmenterez par degrés pendant une demi-heure , ou , jusqu'à ce que les matras ayent repris leur première transparence , & que l'eau forte ait cessé de donner de petites bulles. Vous la décanterez alors , & vous la remplacerez avec un loth de nouvelle , afin que , si par hazard il restoit encore de l'argent , vous fussiez sûr qu'il est parfaitement dissous. Vous décanterez enfin cette nouvelle eau forte , & vous édulcorez le cornet , premierement avec de l'eau de riviere chaude,

puis avec de l'eau froide ; après quoi vous le laisserez tremper dans de l'eau pendant quelque temps : vous l'en retirerez ensuite & vous le ferez recuire. Ces opérations étant faites sur les deux cornets , vous les peserez l'un contre l'autre , & s'ils sont d'égale pesanteur l'essai sera juste. Il vous faudra seulement défalquer du poids du cornet un denier à cause du *Hinterhalt* de l'eau forte , & le reste sera le poids de l'or pur. Le poids de l'argent sera celui dont le bouton aura diminué au départ moins la quantité d'argent que vous y avez ajoutée pour inquarter le golder. Ainsi vous connoîtrez de cette manière la valeur exacte de ce golder.

Vous essayerez de la même manière tous les golders non monnoyés.

Je vais présentement vous donner un exemple de la manière dont il faut calculer la valeur de ces sortes de matières.

Je suppose que la masse d'or que vous voulez essayer pèse dix marcs, deux loths, un gros, & que le marc de cette masse contient douze loths d'or fin, & quatre loths d'argent pareillement fin, je demande combien il y a d'or, & combien il y a d'argent dans toute cette masse.



212 *L'Art d'essayer*

Il faut d'abord calculer la quantité d'or, en disant :

Si $\frac{1}{64}$ marc contiennent $\frac{12}{12}$ loths
 combien $\frac{10 \text{ marcs } 2 \text{ loths } 1 \text{ gros}}{649}$ gros ?

$$\begin{array}{r}
 649 \\
 12 \\
 \hline
 1298 \\
 649 \\
 \hline
 7788 \mid 64 \\
 64 \mid 121 \mid 16 \\
 \hline
 138 \mid 112 \mid 7 \text{ marcs.} \\
 128 \mid 9 \text{ loths.} \\
 \hline
 108 \\
 64 \\
 \hline
 44 \\
 4 \\
 \hline
 176 \mid 64 \\
 128 \mid 2 \text{ gros} \\
 \hline
 \frac{48}{64} \text{ ou } \frac{3}{4} \text{ ou } 3 \text{ deniers.}
 \end{array}$$

Je trouve par ce calcul que toute cette masse d'or contient sept marcs, neuf loths, deux

les Mines & les Métaux. 213

gros & trois deniers d'or fin.
Mais je sçai que douze loths
de cet or contiennent un gros
& un denier d'alliage, qui étant
passé à la coupelle au poids de
douze loths, il a diminué de
cette quantité : ainsi, il faut
calculer à combien ira cette di-
minution pour les sept marcs,
neuf loths, deux gros, trois
deniers d'or. C'est ce que vous
ferez ainsi.



214 L'Art d'essayer

Si $\frac{12}{192}$ loths deniers perdent $\frac{1}{5}$ gros 1 deniers

combien 7 marcs 9 loths 2 gros 3 deniers ?
1947 deniers

1947

$$\begin{array}{r}
 5 \\
 \hline
 9735 \mid 192 \\
 960 \mid 50 \mid 4 \\
 \hline
 135 \quad 48 \mid 12 \mid 4 \\
 2 \left\{ \begin{array}{l} 2 \mid 12 \mid 3 \text{ loths} \\ \text{gros.} \end{array} \right. \\
 \hline
 270 \mid 192 \\
 \hline
 192 \quad 1 \text{ heller} \\
 \hline
 \frac{78}{192} \text{ ou } \frac{13}{32} \text{ de heller.}
 \end{array}$$

Ainsi la diminution du poids de l'or pour l'alliage qu'il contient, sera de 3 loths, 2 gros $1\frac{13}{32}$ de heller, qui retranchée du poids total de l'or laissera 7 marcs, 6 loths, 1 denier $\frac{2}{32}$ heller pour la véritable quantité d'or pur contenue dans toute la masse du golder que vous avez essayé.

Vous connoîtrez la quantité

les Mines & les Métaux. 215
d'argent contenue dans cemê-
me golders, en difant :

Si $\frac{1}{64}$ marc contiennent $\frac{4}{4}$ loths d'argent,
combien 10 marcs 2 loths 1 gros ?
649 gros

$$\begin{array}{r}
 649 \\
 \underline{4} \\
 2596 \mid 64 \\
 \underline{256} \mid 40 \mid 16 \\
 36 \mid 32 \mid 2 \text{ marcs} \\
 \underline{4} \mid 8 \text{ loths} \\
 144 \mid 64 \\
 \underline{128} \mid 2 \text{ gros} \\
 \underline{\frac{16}{64}} \text{ ou } \frac{1}{4} \text{ ou } 1 \text{ denier}
 \end{array}$$

& vous trouvez qu'il contient
deux marcs, huit loths, deux
gros, un denier d'argent.

Vous pourrez calculer de la
même maniere la valeur de
tous les golders que vous ef-
fayerez fuiuant le poids de
marc.

Si par hazard vous ne pou-
viez pas assés bien distinguer le
titre d'un golder avec les tou-
chaux, pour en faire l'inquart;
vous en feriez une *épreuve d'es-
say*, c'est-à-dire, que vous y
ajouteriez à peu près la quan-
tité d'argent nécessaire pour
en faire le départ; & alors
connoissant son titre, vous
pourrez l'inquarter & l'essayer
exactement.



les Mines & les Métaux. 217

*Table qui indique la valeur des poids de
Karat en poids de Marc, c'est-à-
dire, en Loths, Gros, De-
niers, & parties de Den.*

¹ karat vaut .	0 loth . .	2 gros .	2 den. $\frac{2}{3}$	de denier.
2 . . .	1 . . .	1 . . .	1 . . .	$\frac{1}{3}$
3 . . .	2 . . .	0 . . .	0 . . .	0
4 . . .	2 . . .	2 . . .	2 . . .	$\frac{2}{3}$
5 . . .	3 . . .	1 . . .	1 . . .	$\frac{1}{3}$
6 . . .	4 . . .	0 . . .	0 . . .	0
7 . . .	4 . . .	2 . . .	2 . . .	$\frac{2}{3}$
8 . . .	5 . . .	1 . . .	1 . . .	$\frac{1}{3}$
9 . . .	6 . . .	0 . . .	0 . . .	0
10 . . .	6 . . .	2 . . .	2 . . .	$\frac{2}{3}$
11 . . .	7 . . .	1 . . .	1 . . .	$\frac{1}{3}$
12 . . .	8 . . .	0 . . .	0 . . .	0
13 . . .	8 . . .	2 . . .	2 . . .	$\frac{2}{3}$
14 . . .	9 . . .	1 . . .	1 . . .	$\frac{1}{3}$
15 . . .	10 . . .	0 . . .	0 . . .	0
16 . . .	10 . . .	2 . . .	2 . . .	$\frac{2}{3}$
17 . . .	11 . . .	1 . . .	1 . . .	$\frac{1}{3}$
18 . . .	12 . . .	0 . . .	0 . . .	0
19 . . .	12 . . .	2 . . .	2 . . .	$\frac{2}{3}$
20 . . .	13 . . .	1 . . .	1 . . .	$\frac{1}{3}$
21 . . .	14 . . .	0 . . .	0 . . .	0
22 . . .	14 . . .	2 . . .	2 . . .	$\frac{2}{3}$
23 . . .	15 . . .	1 . . .	1 . . .	$\frac{1}{3}$
24 . . .	16 . . .	0 . . .	0 . . .	0

T

Pour vous apprendre l'usage de cette Table, je suppose que vous avez de l'or que vous voulez inquarter, & que vous l'avez trouvé au titre de six karats par le moyen des touchaux. Vous voulez sçavoir combien il y a d'or pur dans un marc d'or à six karats ; pour cet effet vous cherchez six karats dans la premiere colonne de la table, & vous voyez que ce poids répond à quatre loths : vous sçavez tout d'un coup par ce moyen, que quatre loths est la quantité d'or pur contenue dans un marc d'or à six karats.



TABLE D'INQUART,

C'est-à-dire qui indique la quantité d'argent fin qu'il faut ajouter à chaque marc de golder, dont le titre est depuis quatre loths jusqu'à seize.

Un golder qui contient 4 loths d'or par marc exige 0 marc 0 loths d'argent fin pour être inquarté.

5	0	4
6	0	8
7	0	12
8	1	0
9	1	4
10	1	8
11	1	12
12	2	0
13	2	4
14	2	8
15	2	12
16 ou un marc		3	0



CHAPITRE XCV.

Maniere d'essayer les golders monnoyés.

LES trois sortes de touchaux qui servent à connoître le titre de l'or, épargnent beaucoup d'épreuves d'essay qu'il faudroit faire sur les golders, parcequ'il y en a de plusieurs sortes. Les uns sont alliés sur rouge ou sur cuivre, les autres sont alliés sur blanc ou sur argent. Enfin, il y en a d'autres qui sont alliés avec tous les deux.

La première suite de touchaux décrite dans le *chap. XXI. n. 1.* c'est-à-dire, ceux qui sont alliés sur blanc, servent pour les golders de Hongrie, & pour d'autres semblables qui contiennent peu de cuivre.

La seconde suite de touchaux décrite au même *chap. n. 2.* c'est-à-dire, ceux qui sont alliés sur rouge servent pour faire connoître le titre des golders rouges, comme sont ceux du Rhin, & quelques autres qui contiennent beaucoup plus de cuivre que d'argent.

La troisième suite de touchaux décrite au même *chap. n. 3.* sert pour faire connoître le titre de tous les golders ordinaires monnoyés, comme aussi des chaînes, des bagues & des autres bijoux d'or.

A l'égard de la maniere de se servir de ces touchaux pour connoître le titre de l'or, elle a déjà été décrite ci-dessus.

Quand vous aurez reconnu le titre de l'or par le moyen des touchaux, (je prens pour exemple les florins de Hongrie, qui contiennent vingt-trois

karats , cinq grains d'or , six grains d'argent , & un grain de cuivre) vous peserez séparément deux marcs de cet or , & vous ferez passer sur une coupelle chacun de ces deux marcs d'or avec cinq marcs de plomb : ce qui vous restera sur la coupelle , fera l'or & l'argent mêlés ensemble ; ainsi le bouton ne pesera plus que vingt-trois karats onze grains , parcequ'il y avoit un grain de cuivre qui aura été détruit. Et comme il y a dans ce bouton vingt-trois karats , cinq grains d'or , & six grains d'argent , pour l'inquarter vous y ajouterez trois fois vingt-trois karats , cinq grains d'argent moins six grains , ce qui fait soixante-neuf karats , neuf grains , pour chaque bouton. Les ayant ainsi inquarterés , vous les ferez passer de nouveau à la coupelle ,

les Mines & les Métaux. 223

avec cinq fois autant de plomb.
Vous laminerez ensuite les
boutons, qui doivent être d'un
poids égal, & vous les roul-
lerez en cornets pour en faire
le départ, comme il a été dit
à l'article des golders non
monnoyés. Vous comparerez
ensuite les cornets d'or pour
scavoir s'ils sont d'une égale
pesanteur, & en ce cas vous
en défalquerez le Hinterhalt.

Par Exemple.

Le cornet d'or a pesé	23	karats	7	grains
Le hinterhalt est de	0		2	
donc il reste	23	karats	5	grains d'or pur
qui étoit allié avec	0		6	d'argent fin
& avec	0		1	de cuivre

Je vais donner ici la maniere
de calculer les quantités d'or,
d'argent & de cuivre qui sont
contenues dans une masse de

golder d'un poids déterminé ;
& dont on a fait l'essai en
petit.

On trouvera à la suite une table d'inquart pour les golders , dont le titre est depuis sept jusqu'à vingt-quatre karats.

Un Directeur de monnoye fait fondre des ducats simples en un lingot qui pèse huit marcs quatre loths. Il faut essayer ce lingot suivant le poids de karat pour connoître combien chaque marc contient d'or pur , d'argent fin & de cuivre. Il se trouve par l'essai que chaque marc de ce lingot contient vingt-trois karats , cinq grains d'or , six grains d'argent & un grain de cuivre.

Vous voulez sçavoir combien il y a de chacun de ces trois métaux dans la masse totale du lingot.

les Mines & les Métaux. 225

*Voici la maniere de calculer
la quantité d'or fin contenue
dans ce lingot.*

Si $\frac{1 \text{ marc}}{16 \text{ loths}}$ contient $\frac{23 \text{ karats } 5 \text{ grains}}{281 \text{ grains}}$ d'or,

combien $\frac{8 \text{ marcs } 4 \text{ loths}}{132 \text{ loths}}$

$$\begin{array}{r}
 281 \\
 \underline{132} \\
 562 \\
 843 \\
 281 \\
 \hline
 37092 \mid 16 \\
 \hline
 32 \mid 2318 \mid 288 \\
 \hline
 50 \mid 2304 \mid 8 \text{ marcs} \\
 \hline
 48 \mid 14 \text{ grains} \\
 \hline
 29 \\
 16 \\
 \hline
 132 \\
 128 \\
 \hline
 \frac{4}{16} \text{ ou } \frac{1}{4} \text{ grain.}
 \end{array}$$

On trouve pour le poids total de
l'or, 8 marcs $14 \frac{1}{4}$ grain.



226 *L'Art d'essayer*

Pour connoître la quantité d'argent contenue dans ce lingot, vous direz :

Si $\frac{1 \text{ marc}}{16 \text{ loths}}$ contient $\frac{6 \text{ grains}}{6 \text{ grains}}$ d'argent

combien $\frac{8 \text{ marcs } 4 \text{ loths}}{132 \text{ loths.}}$

$$\begin{array}{r}
 132 \\
 \underline{6} \\
 792 \mid 16 \\
 \underline{64 \mid 49 \mid 18} \\
 152 \mid 36 \mid 2 \text{ loths} \\
 144 \mid 13 \text{ grains} \\
 \underline{\frac{8}{16}} \text{ ou } \frac{1}{2} \text{ grain.}
 \end{array}$$

On trouve que le poids total de l'argent est 2 loths, $13 \frac{1}{2}$ grain

Ainsi ce lingot	8m.4 loths	
pésant		
contient en or	8 0	14 grains $\frac{1}{4}$
pur		
en argent	0 2	13 $\frac{1}{2}$
fin		
donc il contient	0 0	8 grains $\frac{1}{4}$
en cuivre		

On peut de cette maniere essayer tous les golders, & calculer leur valeur. Si en essayant un golder sur la pierre

les Mines & les Métaux. 227
de touche ou par l'épreuve d'essai, vous avez trouvé qu'il contient par marc treize karats, onze grains d'or pur, & un karat, dix grains de cuivre, pour l'inquarter exactement vous ajouterez à chaque marc de ce golder trois fois treize karats, onze grains d'argent fin, ce qui fait quarante-un karats neuf grains; mais comme il y a déjà huit karats trois grains d'argent dans chaque marc de ce golder, il faudra les diminuer sur les quarante-un karats neuf grains: ainsi il suffira de lui ajouter par marc trente-trois karats, six grains d'argent fin; & étant ainsi inquarteré, vous procéderez à l'opération du départ, comme il a été dit plus haut.



TABLE D'INQUART,

*Qui indique combien il faut ajouter
d'argent fin par marc aux golders
dont le titre est depuis sept jusqu'à
vingt-quatre karats.*

A un marc d'un gol- karats il faut karats d'ar-
der qui a pour titre 7 ajouter 4 gent fin.

8	8
9	12
10	16
11	20
12	24
13	28
14	32
15	36
16	40
17	44
18	48
19	52
20	56
21	60
22	64
23	68
24	72



CHAPITRE XCVI.

Ce que c'est que la Cémentation.

LA Cémentation est une opération très-utile pour séparer l'or d'avec les autres métaux , en le stratifiant avec certaines poudres sèches ou humectées , qui sont décrites dans le Chapitre XVII. *num. 1, 2, 3, 4, 5, 6.* Ces poudres sont connues sous le nom de *Cément royal*. On ne doit s'en servir que pour les golders qui contiennent plus de moitié or ; car lorsqu'il y a plus d'argent & de cuivre que d'or , le départ est à préférer comme moins embarrassant & moins couteux.



CHAPITRE XCVII.

*Maniere de cémenter toutes
sortes de Golders.*

LA Cémentation ne se fait ordinairement que dans les monnoies, lorsqu'on a beaucoup d'or à séparer d'une petite portion d'alliage : alors, elle est plus avantageuse que le départ, & que la purification par l'antimoine.

Pour cémenter de l'or du Rhin, par exemple, ou quelque autre que ce soit, faites-le fondre en un lingot ; puis, en le battant, réduisez-le en lames de l'épaisseur d'un florin d'or. Si ce sont des florins d'or, ou de semblable monnoie, vous n'aurez pas besoin de ce travail. Faites rougir cet or dans un creuset : puis prenez un pot

à cémenter rond , & de l'épaisseur d'un doigt : mettez au fond de ce pot un lit d'un bon travers de doigt de poudre à cémenter quelconque , & rangez dessus un lit ou de lames d'or , ou de pièces monnoyées , qui ayent été auparavant trempées dans du vinaigre , ou dans de l'urine , de maniere qu'il n'y ait pas deux pièces l'une sur l'autre. Mettez ensuite un lit d'un demi doigt d'épais de poudre à cémenter , puis un lit de pièces ou lames d'or trempées dans le vinaigre ou dans l'urine , & continuez ainsi cette stratification jusqu'à ce que le pot soit plein. Il faut que le dernier soit , ainsi que le premier , un lit de poudre à cémenter de l'épaisseur d'un doigt. Vous lutterez exactement sur ce pot un couvercle de terre ; vous le placerez en-

suite dans un fourneau à cémenter, & vous lui donnerez pendant vingt - quatre heures une chaleur égale, & qui ne soit pas trop forte. Il faut que l'or rougisse ; mais non pas qu'il fonde. Au bout de vingt-quatre heures vous fermerez toutes les ouvertures du fourneau, afin que le feu s'étouffe, & que le pot se refroidisse peu à peu. Lorsqu'il sera froid vous le retirerez, & vous édulcorerez l'or, en le faisant bouillir dans l'eau : alors il sera aussi pur que celui de Hongrie.

Si ce sont des monnoies d'or que vous avez cémentées, elles auront perdu tout leur alliage, sans que l'empreinte en soit considérablement altérée. Elles seront seulement devenues plus légères du poids de l'alliage qui en a été séparé.

Pour

Pour retirer l'argent qui est dans la poudre à cémenter, vous en ferez fondre une livre, autant de plomb, & une pareille quantité de litharge; puis vous coupellerez le culot de plomb produit de cette fonte.

CHAPITRE XCVIII.

*Maniere de purifier l'or par
l'antimoine.*

FAITES rougir dans un bon creuset trois loths de l'or que vous voulez purifier; & lorsqu'il est bien rouge ajoutez-y neuf loths d'antimoine, & deux loths de cuivre: faites bien fondre le tout ensemble; puis coulez-le dans un cône chauffé & graissé, il se précipitera un régule qu'il faut garder. A l'égard des scories,

vous les ferez refondre avec la moitié de leur poids de nouvel antimoine, & vous coulerez de nouveau cette matiere dans un cône pour en séparer le régule : vous répéterez cette opération trois fois. Vous ferez fondre ensuite tous ces régules ensemble dans un creuset sur un feu doux de charbon, & vous soufflerez sur ce bain avec un soufflet à main, jusqu'à ce que tout l'antimoine soit dissipé : enfin, vous y jetterez un peu de borax, & vous laisserez refroidir le tout.



CHAPITRE XCIX.

*Maniere de retirer l'or & l'argent
contenus dans les scories de
l'antimoine qui a servi à pu-
rifier l'or.*

PRENEZ quatre onces de ces
scories d'antimoine. Mé-
lez-les avec quatre onces de
flux noir, autant de verre pulvé-
risé, & douze onces de lithar-
ge. Mettez ce mélange dans
un creuset, couvrez-le de l'é-
paisseur d'une paille de sel
commun, & faites-le fondre
ensuite dans un fourneau à
vent. Passez à la coupelle le
plomb que cette fonte vous
fournira, & vous retirerez vo-
tre argent aurifere sans aucune
perte. Cet argent aurifere sera
blanc; ainsi il pourra être cé-
menté ou inquarté.

CHAPITRE C.

*Maniere de faire le départ par
l'Eau-forte.*

FAITES fondre dans un creuset votre argent aurifere , & jetez dessus de tems en tems des morceaux de papier frottés de cire. Pendant ce tems vous aurez eu soin de faire mettre de l'eau dans une chaudiere ; & lorsque l'argent sera fondu , vous ferez agiter l'eau avec un morceau de bois fendu en quatre parties à son extrémité , afin de lui communiquer un mouvement de rotation. Vous y verserez alors votre argent fondu , qui se divisera en grenailles menues , & dont chaque grain sera creux. Vous pourriez aussi granuler

l'argent en agitant l'eau avec un balai.

L'argent étant ainsi granulé, vous retirerez les grenailles de l'eau : vous les ferez sécher, & même rougir, ayant soin de ne les laisser toucher à aucun corps gras ou mal propre. Ensuite vous en mettrez environ trois marcs dans un matras. (Je suppose que c'est de l'argent pauvre en or, & dont on a séparé la partie la plus riche par la fonte). Vous verserez dans le matras pour la première fois de l'eau-forte foible, & vous le tiendrez sur un bain de sable à une chaleur douce pendant trois heures ; vous augmenterez ensuite le feu : & quand l'eau-forte aura cessé de travailler, & qu'elle commencera à jetter de grosses bulles, vous retirerez le matras peu à peu, de crainte qu'un

froid trop subite ne le fasse casser. Lorsqu'il sera refroidi, vous vuiderez l'eau-forte dans un autre matras, & vous en mettrez à la place d'autre bien active, & qui n'ait pas encore servi; puis vous replacerez le matras dans le sable chaud, & vous le chaufferez un peu plus fortement que la premiere fois, jusqu'à ce que l'eau-forte soit foulée d'argent: vous la survuiderez alors dans l'autre matras, & vous la remplacerez avec de nouvelle que vous ferez travailler comme les deux premieres, jusqu'à ce que tout l'argent soit dissout & séparé de l'or. Lorsque vous aurez d'autre matiere a départir, vous pourrez employer cette derniere eau-forte affoiblie à la place de celle que vous mettez en premier lieu. Il faut un marc & demi de bonne eau-

forte pour faire le départ d'un marc d'argent aurifere réduit en lames , & il en faut deux marcs pour départir un marc du même argent granulé. Après avoir décanté la troisième eau-forte , vous laverez les grenailles avec de l'eau de pluie chaude ; vous les ferez même bouillir dans cette eau , afin de leur enlever toute la portion d'acide qui pourroit y être restée. Vous garderez cette eau , elle est préférable à l'eau de pluie pour mettre dans le récipient lorsque vous distillerez de l'eau-forte. Vous répéterez trois fois cette édulcoration , & à la dernière fois vous vuiderez la chaux d'or avec l'eau dans une tasse de verre , en renversant promptement le matras , dont vous aurez fermé l'ouverture avec la main. La chaux d'or s'étant

rassemblée au fond de la tasse , vous vuiderez l'eau exactement , puis vous ferez sécher la chaux en la chauffant dans un creuset bien propre ; & lorsqu'elle sera sèche , vous augmenterez le feu pour la faire bien rougir , après quoi elle aura une belle couleur d'or. Vous la peserez alors , & ensuite vous la fondrez , en y ajoutant un peu de borax. Elle ne doit point diminuer de poids dans la fonte. Si l'or , pendant qu'il est en fonte , paroît s'élever dans quelques endroits , vous jetterez dessus un peu de salpêtre pur & bien sec , & au moyen de cette addition l'or se mettra promptement en bain clair & tranquille. Vous le tiendrez quelque tems en fusion jusqu'à ce qu'il ait acquis une couleur d'un jaune pâle ; alors il faut le retirer du feu :
mais

mais vous prendrez bien garde qu'il ne tombe point de charbon dans le creuset ; car si cela arrivoit l'or deviendrait aigre. Ayant retiré le creuset du feu, vous le poserez à terre , & vous frapperez autour pour que tout le métal se rassemble au fond : mais si vous voulez le mettre en lingot , en retirant le creuset vous verserez tout de suite le métal dans une lingottière chauffée , & frottée de cire rouge à cacheter.



CHAPITRE CI.

*Maniere de retirer l'argent
dissout dans l'eau-forte.*

POUR séparer par la précipitation l'argent dissout dans l'eau-forte, vous mettrez cette dissolution d'argent dans une marmite de cuivre bien nette, avec six fois autant d'eau tiède bien pure; & en agitant le tout avec un morceau de bois, l'argent se précipitera sous la forme d'un lait caillé. Au bout de sept ou huit heures, l'argent étant tout précipité, vous décanterez l'eau, qui sera alors claire & bleuâtre, & vous la mettrez à part. Vous pourrez vous en servir au lieu de l'eau de pluie que vous mettez dans le récipient lors de la distillation

les Mines & les Métaux. 243
de l'eau-forte. Edulcorez ensuite la chaux d'argent, & faites-la sécher, puis faites fondre dans un creuset quatre fois autant pesant de plomb; & lorsqu'il commencera à circuler, mettez-y cette chaux d'argent, & faites-la un peu scorifier: l'argent s'imbibera dans le plomb. Vous coulerez alors le tout dans un cône chauffé & graissé; & après en avoir séparé les scories, vous ferez passer le culot de plomb sur une coupelle, & vous retirerez l'argent fin; mais avec perte d'un gros par marc.



CHAPITRE CII.

*Maniere de séparer l'or d'avec
l'argent par le moyen de
l'Eau-régale*

CET or étant ou en lames ,
ou en grenailles , vous le
mettrez dans un petit matras ,
& vous verserez dessus de l'eau-
régale , dont j'ai donné la
description. Vous procéderez
d'ailleurs , comme dans le dé-
part , avec l'eau-forte , & vous
trouverez au fond la chaux d'ar-
gent blanche.

Pour séparer l'or dissout dans
l'eau-régale , il faut mettre cet-
te dissolution dans une tasse de
verre , & y ajouter trois fois
son poids d'une dissolution de
beau vitriol dans l'eau. En met-
tant ce vase dans un endroit
chaud , l'or se précipitera en

une chaux bleue , que vous édulcorerez par des lotions répétées ; puis vous la ferez sécher auprès du feu.

CHAPITRE CIII.

*Différentes manieres de séparer
l'or de l'argent par la fonte.*

POUR séparer par la fonte l'or & l'argent contenus dans un marc d'argent aurifere réduit en lames, ou en grenailles, il faut le stratifier avec deux onces & demie de la poudre suivante. Cette poudre est composée d'une partie de sel commun décrépité, & de deux parties de soufre. On met d'abord au fond du creuset un premier lit de cette poudre ; par dessus on met un lit d'argent, puis un lit de poudre, & par dessus la poudre un lit

de sel commun. On continue la stratification dans ce même ordre jusqu'à ce que toute la matiere soit dans le creuset. Il faut alors lutter dessus ce creuset un couvercle qui doit avoir un petit trou dans le milieu : donnez ensuite à ce mélange une chaleur douce pendant une heure & demie , puis faites-le fondre promptement à un feu violent. Vous connoîtrez que la matiere a été chauffée assés vivement , en introduisant un fil de fer dans le creuset , par le trou du couvercle : s'il se trouve fondu au bout d'un instant , il faut retirer le creuset , le poser à terre , & frapper à côté pour que le métal se rassemble au fond. Le culot qui s'y trouvera sera couvert d'une espèce de scories , ou d'un *Blachmahl* noir , dans lequel sera une partie de l'argent. Vous

granulerez ce culot pour le stratifier de nouveau comme je viens de le dire , & vous répéterez exactement toute l'opération précédente ; ce qui concentrera , pour ainsi dire , l'or dans une plus petite quantité d'argent. Alors vous laminerez cet argent aurifere , & vous en acheverez le départ par l'eau-forte.

Faites fondre ensuite ensemble dans un creuset tous les *Blachmahls* des opérations précédentes , en y ajoutant un peu de limaille de fer. Le soufre & le sel , qui tiennent l'argent embarrassé , l'abandonneront , pour se joindre au fer ; & l'argent devenu libre se précipitera au fond du creuset ; sans avoir éprouvé de diminution sensible : vous le retirerez lorsque le creuset sera refroidi.

Autre Procédé.

Prenez une livre de soufre bien pur , huit onces de sel commun décrépité , trois onces de sel ammoniac , & une once de *minium*. Faites du tout une poudre bien fine , avec laquelle vous stratifierez l'argent aurifere granulé. Procédez comme dans l'opération précédente , & vous aurez de même un régule d'or , que vous acheverez de purifier avec l'eau-forte.

Autre Procédé.

Mêlez exactement , & faites fondre ensemble trois onces de régule d'antimoine fait par le tartre calciné , une once d'arsenic fixé par le nitre , une once de nitre & une once de limaille de cuivre ; versez ce mélange fondu dans un cône , il vous four-

nira un régule blanc. Faites rougir ensuite demi-once d'argent aurifere ; ajoutez-y , lorsqu'il sera rouge , une once de ce régule , & faites fondre le tout ensemble : l'or se rassemblera séparément au fond du creuset. A l'égard des scories , vous en retirerez l'argent en les travaillant sur un test avec du plomb.

Autre Procédé.

Faites fondre dans un creuset demi-once d'argent aurifere , avec de l'antimoine , du cuivre & du plomb , de chacun pareillement demi-once : lorsque le tout sera en fonte bien claire , vous y joindrez du soufre , que vous aurez fait fondre dans un autre creuset à part , & vous couvrirez promptement le creuset avec un couvercle garni de lut frais & mol ,

250 *L'Art d'essayer*

afin qu'en joignant exactement, il empêche la fumée de s'échapper : vous laisserez refroidir le creuset , que vous casserez ensuite , & dans le fond duquel vous trouverez le régule d'or , que vous travaillerez dans un test.

Autre Procédé.

Prenez une once de sel commun , une once de tartre , demi-once de bórax & une once de soufre : faites du tout une poudre fine. Faites fondre ensuite deux onces d'argent aurifere , & jetez-y , lorsqu'il sera fondu , une once & demie de la poudre susdite ; puis , lorsque le tout sera en fonte bien claire , vous le coulerez dans un cône , & il se séparera un régule que vous travaillerez dans un test avec du plomb : par ce moyen vous aurez un bouton

les Mines & les Métaux. 251
de bel or, qu'il faudra éteindre dans l'urine en l'y jettant tout rouge.

Autre Procédé.

Faites une poudre bien fine, composée de parties égales de soufre, d'arsenic & d'antimoine. Faites fondre ensuite un marc d'argent aurifere; & lorsqu'il sera fondu jetez-y une livre de la poudre ci-dessus: faites bien fondre le tout ensemble, puis laissez refroidir le creuset, & vous trouverez un régule d'or au fond: mais si l'or prenoit dans cette opération un couleur pâle, il faudroit lui rendre sa couleur de la maniere suivant.

Faites d'abord une poudre avec une once de sel ammoniac, autant de verd de gris & un gros de nitre. Prenez ensuite un petit creuset, mettez-y de

cette poudre au fond , placez l'or dessus , & recouvrez - le avec cette même poudre , de maniere qu'il en soit enveloppé de toute part. Posez ce creuset sur le feu jusqu'à ce que toute la poudre se soit dissipée en fumée. Eteignez l'or ensuite dans du vin , & sa couleur sera très-belle.

CHAPITRE CIV.

Maniere de séparer l'or d'avec le cuivre , par la fonte.

PRENEZ un pot d'une lessive forte de chaux vive & de potasse , faites-en évaporer la moitié , & mettez-y ensuite soufre , sel ammoniac , nitre & verd de gris pulvérisés , de chacun deux onces , puis faites évaporer la lessive à siccité. Il faut ensuite granuler en-

semble une livre de cuivre aurifere & deux livres de plomb , après quoi vous mettrez dans un creuset une livre de ces grenailles , & deux onces de la poudre susdite. Vous luttez le couvercle du creuset , & vous le mettrez dans un feu doux au fourneau à vent , vous augmenterez le feu fortement , afin de faire fondre la matiere , pour que l'or s'unisse au plomb , & se précipite au fond du creuset. Lorsqu'il sera refroidi vous en retirerez le culot de plomb aurifere , & vous le travaillerez sur un test sans addition.

Cette methode est la meilleure que je connoisse ; & vous pourrez l'employer avec le même succès pour séparer l'argent d'avec le cuivre.

Autre Procédé.

Prenez une demie-once du

54 *L'Art d'essayer*

cuivre tenant argent , laminé
& coupé en petits morceaux ,
ajoutez-y une once de vitriol ,
une demie-once de soufre, une
demi-once d'alun, & une de-
mie-once de sel ammoniac ;
faites du tout un nouet dans
un linge double , & faites-le
bouillir dans l'eau , l'argent &
le cuivre se sépareront.

CHAPITRE CV.

Maniere de rendre l'Or doux.

FAITES une poudre avec
parties égales de sublimé
corrosif & de sel ammoniac.
Jetez à deux ou trois repri-
ses un peu de cette poudre
sur l'or aigre, que vous aurez
fait fondre dans un creuset,
& il deviendra parfaitement
doux.

Autre Procédé.

Broyez ensemble parties égales de vitriol , de verd de gris , de sel ammoniac & d'*æfustum*, en humectant ce mélange avec de l'eau forte. Mettez-le ensuite à une douce chaleur pendant deux ou trois jours , ou jusqu'à ce que toute l'humidité en soit évaporée. Répétez trois fois la trituration de ces matières avec l'eau forte , en faisant évaporer à chaque fois l'eau forte que vous y aurez ajoutée. Ensuite faites fondre demi-once d'or , jetez-y un gros de cette poudre en deux ou trois fois , & l'or deviendra fort doux.

Autre Procédé.

Si l'or que vous voulez adoucir est en lingot , mettez-le dans un creuset & faites-le

256 *L'Art d'essayer*
chauffer pendant une nuit dans
un fourneau à cémenter, de
maniere qu'il rougisse sans se
fondre : l'or en deviendra très-
doux.

Autre Procédé.

Faites fondre un marc d'or ;
jetez-y une demi-once de su-
blimé corrosif ; quand le tout
sera bien en fonte , coulez-le
en lingot : l'or de ce lingot
sera beau & doux.

CHAPITRE CVI.

Maniere de graduer l'Or.

PRENEZ vitriol, nitre &
sel ammoniac de chacun
une livre, verd de gris deux
livres ; concassez toutes ces
matieres, & distillez-les en-
suite, comme celles qui four-
nissent l'eau forte, sans cepen-
dant

dant les pousser tout-à-fait à siccité ; reversez ensuite sur le résidu la liqueur distillée , & réitérez la distillation. Répétez cette cohobation six fois ; après quoi vous retirerez le *caput mortuum* contenu dans la cucurbite , & vous le réduirez en poudre. Lorsque vous voudrez grader de l'or , vous en ferez fondre une demi once avec une once de cette poudre ; & lorsqu'elle sera toute dissipée par le feu , & que l'or commencera à briller , vous le jetterez en lingot , & il sera gradué.

Autre Procédé.

Prenez une demi-once de safran de mars , deux onces de nitre , une once & demie de sel ammoniac , un demi gros d'*æsustum* , un scrupule de borax , un scrupule de vitriol , & autant d'alun ; faites

258 *L'Art d'essayer*
du tout une poudre fine , fai-
tes fondre ensuite une demie
once d'or dans un fourneau à
soufflet , & lorsqu'il sera fon-
du jetez-y un gros de cette
poudre , puis continuez à souf-
fler doucement , jusqu'à ce que
toute la poudre soit consumée ,
& que l'or commence à bril-
ler : alors il n'y a plus qu'à le
jetter en lingot , & il sera bien
gradué.

CHAPITRE CVII.

*Maniere de rendre l'or plus
pesant.*

J'AI seulement mis le titre
de ce chapitre afin d'obser-
ver dans ma traduction le mê-
me ordre qui est dans l'Auteur
Allemand. Mais j'ai cru inu-
tile de donner ici un procédé ,
qui certainement ne peut pro-

les Mines & les Métaux. 259
duire aucun effet, & qu'il se-
roit dangereux de publier, s'il
méritoit le titre que Schind-
ler lui a donné.

CHAPITRE CVIII.

*Maniere de fondre ensemble
toutes sortes de Billons, Pa-
gament, pour les granuler, &
les essayer ensuite avec exac-
titude.*

PAR le mot Billon, en
Allemand *Pagament*, on
entend toutes sortes de mon-
noyes & de pièces d'argent
bas dont on ne peut pas faire
un essai juste, à moins de les
avoir fondu en une seule mas-
se; & l'on est toujours obligé
de le faire, quand même ce ne
seroit qu'une seule sorte de
monnoye, parceque la plû-
part du temps on trouve dans

ces sortes de monnoyes des pieces plus riches les unes que les autres.

Pour fondre le billon, il faut auparavant l'avoir pesé & avoir noté son poids. Il faut ensuite prendre un creuset & le placer dans le fourneau à vent, sur un pied creux & rempli de cendres pressées; puis l'ayant couvert & ayant garni le fourneau de charbons noirs jusqu'au haut du creuset, on mettra en dessus quelques charbons ardents, afin que le feu s'allumant de haut en bas, le creuset puisse s'échauffer peu-à-peu, & rougir sans se casser, ni se fendre. On pourra alors le remplir de billon, que l'on fera fondre, puis on y en mettra de nouveau jusqu'à ce que tout y soit entré. Après quoi, le tout étant bien fondu, il faudra l'agiter

les Mines & les Métaux. 261

avec un crochet de fer rougi au feu , & enlever l'espèce d'écume ou la crasse qui surnage le bain. On y jettera ensuite une bonne poignée de poudre de charbon passée au tamis ; puis ayant remué de nouveau la matiere fondue , avec le crochet de fer rougi au feu , il faudra recouvrir le creuset & lui donner une dernière chaude vive. Alors cette matiere sera en état d'être granulée ; & pour le faire , vous la puiserez avec un petit creuset bien rougi , que vous tiendrez avec des pinces propres à cet usage , & vous la coulerez à travers un balai dans un tonneau rempli d'eau ; & lorsqu'il n'en restera qu'une trop petite quantité pour qu'on ne puisse plus la puiser avec ce petit creuset , vous coulerez alors le reste

262 *L'Art d'essayer*
avec le grand creuset. Cet argent étant granulé, vous en séparerez l'eau & les charbons, & vous ferez sécher les grenailles sur le feu dans un bassin de cuivre. Par cette maniere de granuler on ne doit perdre qu'un gros d'argent par marc.

CHAPITRE CIX.

Maniere d'essayer ces grenailles.

IL faut en peser deux marcs séparément, selon le poids de denier, puis il faut avoir deux grandes coupelles bien recuites, & mettre sur chacune dix-huit marcs de plomb. Lorsque le plomb sera en bain découvert & circulant, vous y mettrez le marc de grenailles d'argent enveloppé dans un morceau de papier; & quand tout l'argent sera bien imbibé

dans le plomb , vous fermerez la porte inférieure du fourneau de coupelle , vous ôterez les charbons qui sont à l'entrée de la moufle , & vous couvrirez un peu le haut du fourneau pour refroidir l'essai , jusqu'à ce qu'il soit prêt à passer : Alors vous ouvrirez la porte inférieure & l'ouverture supérieure , & vous placerez même deux gros charbons ardents à l'entrée de la moufle. L'essai étant fini, vous retirerez les coupelles au bout de quelques instans , vous en détacherez les boutons , & vous les peserez tous deux ; s'ils sont de même poids , l'essai a été bien fait , & par le poids d'un de ces boutons , vous connoîtrez la valeur du billon.

C'est de cette manière que l'on doit essayer tout l'argent de cette espece ; à moins qu'il

ne soit presque semblable à l'argent de vaisselle, dont je parlerai dans la suite.

L'exemple suivant, en vous apprenant à calculer la valeur en argent monnoyé d'une masse d'argent de cette espee, ne servira pas peu à vous faire mieux entendre cet essai.

Quelqu'un a de toutes sortes de billons qui pesent en tout trente-quatre marcs huit loths ; mais en le granulant, cet argent à diminué d'un gros par marc : ainsi la masse totale a perdu huit loths, deux gros, deux deniers. Elle est donc réduite à trente-trois marcs, quinze loths, un gros, deux deniers. Chaque marc de cet argent contient sept loths, deux gros de fin ; on demande combien il y a d'argent fin dans toute la masse, & combien cet argent fin vaut en argent monnoyé

les Mines & les Métaux. 265
 noyé, en le calculant sur le
 pied de douze florins, cinq
 grosches le marc.

Pour connoître la quantité
 d'argent fin contenue dans tou-
 te la masse, vous ferez d'a-
 bord la règle de trois suivante.

Si $\frac{1}{256}$ marc
 256 deniers contiennent 7 loths 2 gros
 30 gros
 combien 33 marcs, 15 loths, 1 gros, 2 deniers
 8694 deniers ?

$$\begin{array}{r}
 8694 \\
 \underline{30} \\
 260820 \mid 256 \\
 \underline{256} \quad \mid 1018 \mid 4 \\
 482 \mid 8 \mid 254 \mid 16 \\
 \underline{256} \mid 21 \mid 16 \mid 15 \text{ marcs} \\
 2260 \quad 20 \mid 94 \\
 \underline{2048} \quad 18 \mid 80 \\
 212 \quad 16 \mid 14 \text{ loths} \\
 4 \quad 2 \text{ gros} \\
 \underline{848} \mid 256 \\
 768 \mid 3 \text{ deniers} \\
 \frac{80}{256} \text{ ou } \frac{5}{16} \text{ de denier.}
 \end{array}$$

Ainsi toute la masse de billon con-

Z

266 L'Art d'essayer

tient 15 marcs, 14 loths, 2 gros
& 3 deniers d'argent fin. Je néglige
la fraction des $\frac{1}{16}$ deniers. Pour sça-
voir à présent le prix de cet argent
fin, en argent monnoyé, vous ferez
le calcul suivant.

Si $\frac{1}{156}$ marc vaut 12 florins, 3 gros
257 groschs,

combien 15 marcs, 14 loths, 2 gros, 3 deniers
4075 deniers.

4075

257

28525

20375

8150

1847275 | 256

1024 | 4090 | 21

2327 | 21 | 194 florins

2304 | 199

235 | 189

12 | 100

470 | 84

235 16 grosches

2820 | 256

256 | 11 pfennings

260

256

$\frac{4}{256}$ ou $\frac{1}{64}$

La quantité d'argent fin contenue dans la masse totale du billon , vaut donc en argent monnoyé 194 florins , 16 grosches , 11 pfennings $\frac{1}{64}$

CHAPITRE CX.

*Maniere d'essayer l'argent de
vaisselle, soit en grenailles , en
lingots ou en masses.*

SI l'argent que vous voulez essayer est en lingot , vous en couperez d'abord un bon pouce de long. Cette extrémité du lingot doit être mise à part : elle n'est pas propre à fournir la matiere de l'essai. Vous en couperez ensuite un autre petit morceau , que vous réduirez en une lame mince , dont vous peserez deux marcs séparément , selon le poids de deniers : ajoutez à chaque marc de cet argent , sept marcs de

268 *L'Art d'essayer*
plomb, & procédez comme il
a été dit dans le Chapitre pré-
cédent pour l'essai des grenail-
les. Vous connoîtrez par ce
moyen la valeur de cet argent.

CHAPITRE CXI.

*Maniere d'essayer les grosses
pièces de monnoie, comme les
florins & les demi-florins.*

IL faut d'adord couper en
deux, avec un ciseau, le flo-
rin que vous voulez essayer;
puis vous battrez une de ces
deux moitiés en une lame bien
mince, pour la pouvoir faci-
lement couper en petits mor-
ceaux. Vous en peserez alors
séparément deux marcs selon
votre poids de grain, & vous
ajouterez à chaque marc d'ar-
gent, sept marcs de plomb.
Vous aurez deux coupelles

bien recuites , sur chacune desquelles vous mettrez d'abord les sept marcs de plomb ; puis vous ajouterez dans chacune un des deux marcs d'argent , aussitôt que le plomb sera bien découvert. Au reste vous conduirez cet essai comme celui de l'argent raffiné. Il faut avoir soin de faire cet essai avec la plus grande exactitude , attendu que les plus petites fautes sont d'une très-grande conséquence. L'essai étant fait vous peserez les deux boutons ; s'ils sont d'égale pesanteur , vous pouvez être sûr que l'essai est juste ; sinon il faudra le recommencer jusqu'à ce que vous en ayez deux de même poids : alors , en en pesant un exactement , vous aurez le titre du florin.

CHAPITRE CXII.

*Maniere d'essayer les petites
pièces de monnoie ; qui pro-
viennent d'une seule fonte.*

PRENEZ huit de ces pièces ;
coupez - en le quart de
chacune que vous mettrez à
part : puis pesez séparément ,
suivant le poids de grain , deux
marc de ces pièces , dans
lesquels vous ferez entrer une
égale portion de chacune. Pour
chaque marc de cet argent , il
faudra seize marcs de plomb :
faites ensuite passer cet essai à
la coupelle , en le conduisant
comme celui des grenailles.
Plus la monnoie contient d'al-
liage , moins il faut lui faire
éprouver de chaleur à l'essai ,
parceque suivant l'Auteur , le

cuivre qu'elle contient a une qualité chaude que n'ont pas les autres métaux. Vous connoîtrez par cet essai la valeur de la monnoie que vous cherchiez.

CHAPITRE CXIII.

Maniere de raffiner sous la mouffle de l'argent seulement affiné, ou qui est encore impur.

AVANT de décrire l'opération du raffinage, je vais d'abord donner la maniere de préparer un bon test, propre à cet usage.

Vous prendrez un plat de fer, ou à son défaut un pot de terre fort large & haut de deux ou trois doigts. Vous remplirez ce vase de cendres criblées & lavées, mêlées avec des cendres d'or, comme il a

été dit à l'article des coupelles. Pressez ces cendres fortement, puis mettez-en de nouvelles par dessus, en pressant à chaque fois, jusqu'à ce que ce plat soit entièrement rempli. Alors promenez sur ces cendres, en appuyant fortement, une boule de pierre bien ronde & bien polie, afin de les tasser autant qu'elles peuvent l'être; ensuite avec un couteau courbe faites-y un creux en forme de demi-sphère, proportionné à la quantité d'argent que l'on veut raffiner. Répandez ensuite dans ce creux de la clai-
re, & faites - l'y tenir en promenant la boule par tout. Mettez alors ce test à l'air ou sur un fourneau chaud pour le faire bien sécher. Il faut en avoir toujours une certaine quantité de faits; car plus ils sont vieux, meilleurs ils sont.

Le test étant ainsi préparé, vous arrangerez des briques en quarré, selon la grandeur de la mouffle, qui doit être proportionnée au diametre du test. Cette mouffle doit avoir environ trois quarts d'aune de hauteur. Vous couvrirez l'âtre sur lequel vous devez faire l'opération, avec du sable ou des cendres; vous en mettrez une épaisseur assés considérable pour que ce lit se trouve venir à fleur de la partie supérieure du test. C'est sur cet aire que vous poserez la mouffle, vous l'environnerez de charbons noirs de toutes parts, & vous mettrez au-dessus quelques charbons ardens, afin que le feu s'allume de haut en bas. Quand le test sera bien échauffé, & qu'il ne contiendra plus du tout d'humidité; (ce que vous pourrez connoître en mettant dessus un petit mor-

ceau de plomb ; car s'il ne fautive point , le test est parfaitement sec , alors vous y mettrez l'argent coupé en petits morceaux , & aussi-tôt qu'il commencera à travailler , vous y ajouterez deux gros de cuivre par marc. Il faut souvent remuer l'argent avec un crochet de fer rougi au feu , de crainte qu'il ne se trouve à la fin de l'opération couvert d'un voile de plomb. Lorsqu'il a donné les couleurs de l'Iris , & qu'il est en bain tranquille & brillant , vous le refroidirez en y faisant couler peu à peu de l'eau fraîche , que vous ferez tomber sur le bord , par le moyen d'un très-petit tuyau : ensuite vous retirerez la platine d'argent avec des pinces ; & lorsqu'elle sera parfaitement refroidie , vous la nettoyez des cendres qui y tiennent , en la frottant avec des

broffes de laiton , & vous aurez un bon argent raffiné au titre de quinze loths , treize grains & demi.

CHAPITRE CXIV.

*Maniere de rendre l'argent doux,
de le graduer , & de le
rendre blanc.*

FAITES une poudre avec parties égales de tartre & d'alun , & quand l'argent est fondu , jettez-y une once de cette poudre pour chaque marc ; remuez bien le tout avec un charbon ardent , & vous aurez un argent bien doux.

Autre Procédé.

Faites fondre votre argent dans un creuset au fourneau à vent , & quand il sera en fon-

276 *L' Art d'essayer*
te bien claire, jetttez-y à deux
ou trois reprises du crayon rou-
ge réduit en poudre bien fine.
Cela rendra l'argent très-doux.

*Voici la maniere de graduer
l'Argent.*

Prenez six onces d'argent, une
demi-once de tuthie & une on-
ce de pierre calaminaire; met-
tez le tout ensemble dans un
creuset, couvrez ce mélange de
verre de Venise, ou à son dé-
faut de verre commun réduit
en poudre. Placez ce creuset
dans un fourneau à vent : lors-
que la matiere sera en fonte,
vous y jetterez encore du ver-
re commun pulvérisé, & vous
la tiendrez en fusion pendant
douze heures, au bout de ce
temps vous aurez, dit l'Au-
teur, de l'argent aussi pesant
que l'or.

Pour rendre l'Argent bien blanc.

Prenez deux parties de tartre & une partie de sel commun, tous deux réduits en poudre, mettez les dans une marmite de cuivre avec de l'eau pure; faites ensuite rougir au feu l'argent que vous voulez blanchir, puis faites-le bouillir dans l'eau avec les matières susdites, & il deviendra d'un beau blanc.

Autre Procédé.

Prenez deux parties de tartre, un tiers de partie de sel commun, & une demi-partie d'alun, le tout pulvérisé. Mettez ces matières dans une marmite avec suffisante quantité d'eau, faites bouillir l'argent dans cette eau, & il deviendra d'un beau blanc. Mais

278 *L'Art d'essayer, &c.*

il faut avoir grande attention de n'y toucher avec aucun instrument de fer ; car cela feroit devenir l'argent rouge. *Faschs* dit, que si on fait bouillir de l'argent dans de l'urine avec du tartre pulvérisé, cette opération le rendra du plus beau blanc.

F I N.

On trouve chez le même Libraire :

DE la fonte des Mines & des Fonderies ; & de ce qui en dépend. Ouvrage traduit de l'Allemand de *Christophe-André SCHLUTER*, Tome premier ; qui traite des Essais des Mines & Métaux, de l'affinage & raffinage de l'Argent, du départ de l'Or, &c. Le tout augmenté de plusieurs Procédés & Observations. On y a joint aussi un état des Mines du Royaume. Par *M. HELLOT*, de l'Académie Royale des Sciences & de la Société Royale de Londres, vol. in-4^o, 10 liv.

Le second Volume, pour les Fontes en grand ; vol. in-4^o. avec 55 Figures, 1755. 15 liv.

Minéralogie, ou, Description générale des Substances du Regne Minéral. Par *M. Jean GOSTCHALK WAL-LERIUS*, Professeur Royal de Chymie, de Métallurgie & de Pharmacie dans l'Université d'Upsal, & de l'Académie Impériale des Curieux de la Nature. Ouvrage traduit de l'Allemand, 2. vol. in-8^o. figures. 12 liv.

Pyritologie de *M. HENCKEL*, traduite de l'Allemand en François par *M. le Baron de HOLBACK*, ou, Traité des différentes Substances avec lesquelles les Substances Méalliques, ou, Sémi-Méalliques sont minéralisées. On a joint à ce volume le Traité de l'Appropriation, & des Remarques particulières à la fin de chaque Chapitre : Une idée générale de l'Origine des Pierres, avec des Remarques de *M. ZIMMERMANN* ; Des Differtations Minéralogiques : Un Traité des Maladies auxquelles les Ouvriers qui travaillent aux Mines & aux Fonderies, sont exposés, avec l'Indication des Remèdes pour les guérir. Volume in-4^o. avec Figures, Sous-pressé.

Art de la Verrerie de *Neri*, *Merret*, *Kunkel* : auquel on a ajouté le *Sol sine Veste*, de *D'ORSCHALL* ; l'*Helioscopium videndi sine veste solem Chymicum* ; le *Sol Non sine Veste* ; le Chapitre XI. du *Flora Saturniana* de *HENCKEL*, sur la Vitrification des Végétaux ; un Mémoire sur la maniere de faire le Saffre ; le Secret des vraies Porcelaines de la Chine & de Saxe. Ouvrages où l'on trouvera la maniere de faire le Verre & le Crystal, d'y porter des Couleurs, d'imiter les Pierres précieuses, de préparer & colorer les Emaux, de faire la Potasse, de peindre sur le Verre, de préparer des Vernis, de composer des Couvertes pour les Fayencer & Poteries, d'extraire la couleur Pourpre de l'Or, de contrefaire les Rubis, de faire & peindre les Porcelaines, &c. traduit de l'Allemand, par *M. le Baron de HOLBACK*, vol. in-4^o. avec fig. 14 liv.

Ouvres Physiques & Minéralogiques de M. LEHMANN, traduites de l'Allemand en François par M. le Baron de HOLBACK, contenant, 1°. l'Art des Mines; ou, Introduction aux Connoissances nécessaires pour le travail des Mines, avec un Traité des Mouffettes; ou Exhalaisons Minérales. 2°. Essai sur la Formation des Métaux, & de leurs Matrices ou Minieres. 3°. Histoire Naturelle de la Formation des Couches de la Terre, avec un Traité des Tremblemens de Terre, & des Volcans, 1759. 3 Vol. in-12 avec fig. 9 liv.

Dissertations Chymiques de M. POTT, Docteur en Médecine, Professeur de Chymie, & de l'Académie des Sciences à Berlin, recueillies & traduites en François par M. DE MACHY, Apoticaire-Gagnant-Maitrise de l'Hôtel-Dieu de Paris, 4 vol. in-12. 1759. 12 liv.

Cours de Chymie, contenant la maniere de faire les Opérations qui sont en usage dans la Médecine, par une Méthode facile, avec des raisonnemens sur chaque Opération; pour l'instruction de ceux qui veulent s'appliquer à cette Science; par M. LEMERY. Nouvelle Edition, revue, corrigée & augmentée d'un grand nombre de Notes, & de préparations Chymiques qui sont aujourd'hui d'usage, & dont il n'est fait aucune mention dans les Editions de Lemery, &c. Par M. Théodore BARON, Docteur en Médecine, de l'Académie des Sciences: Vol. in-4°. avec fig. 15 liv.


Leçons de Chymie, propres à perfectionner la Physique, le Commerce & les Arts, &c. par M. Pierre SHAW, premier Médecin du Roi d'Angleterre. Ouvrage traduit de l'Anglois par une Société de personnes versées dans la Chymie. Vol. in-4° enrichi de Notes très-intéressantes, & précédé d'un Discours Historique sur la Chymie en général, 1758. 10 liv. 10 s.

— **Par les mêmes Auteurs**, Pharmacopée traduite sur la dernière Edition Angloise, avec un Discours Historique & Critique sur la Pharmacie, &c. Ouvrage enrichi des Vertus & des Doses de toutes les Préparations, de Notes sur divers articles essentiels, & de plusieurs Préparations intéressantes, qui ne se trouvent dans aucune des Editions précédentes de cette Pharmacopée. Vol. in-4°. Sous presse.

Elémens de Chymie Théorique, ou Introduction à la Chymie, &c. Par M. MACQUER, de l'Académie Royale des Sciences, Docteur Régent de la Faculté de Médecine, & ancien Professeur de Pharmacie. Vol. in-12. avec figures, nouvelle édition, 2 liv. 10 s.

Du même Auteur, Elémens de Chymie-Pratique, nouvelle édition, revue & corrigée, 2 vol. in-12. 1756. 5 liv.


Dissertation sur l'Ether, dans laquelle on examine les différens produits du mélange de l'Esprit de Vin avec les Acides Minéraux. Par M. BAUMÉ, Maître Apoticaire de Paris. Vol. in-12. 2 liv. 10 s.

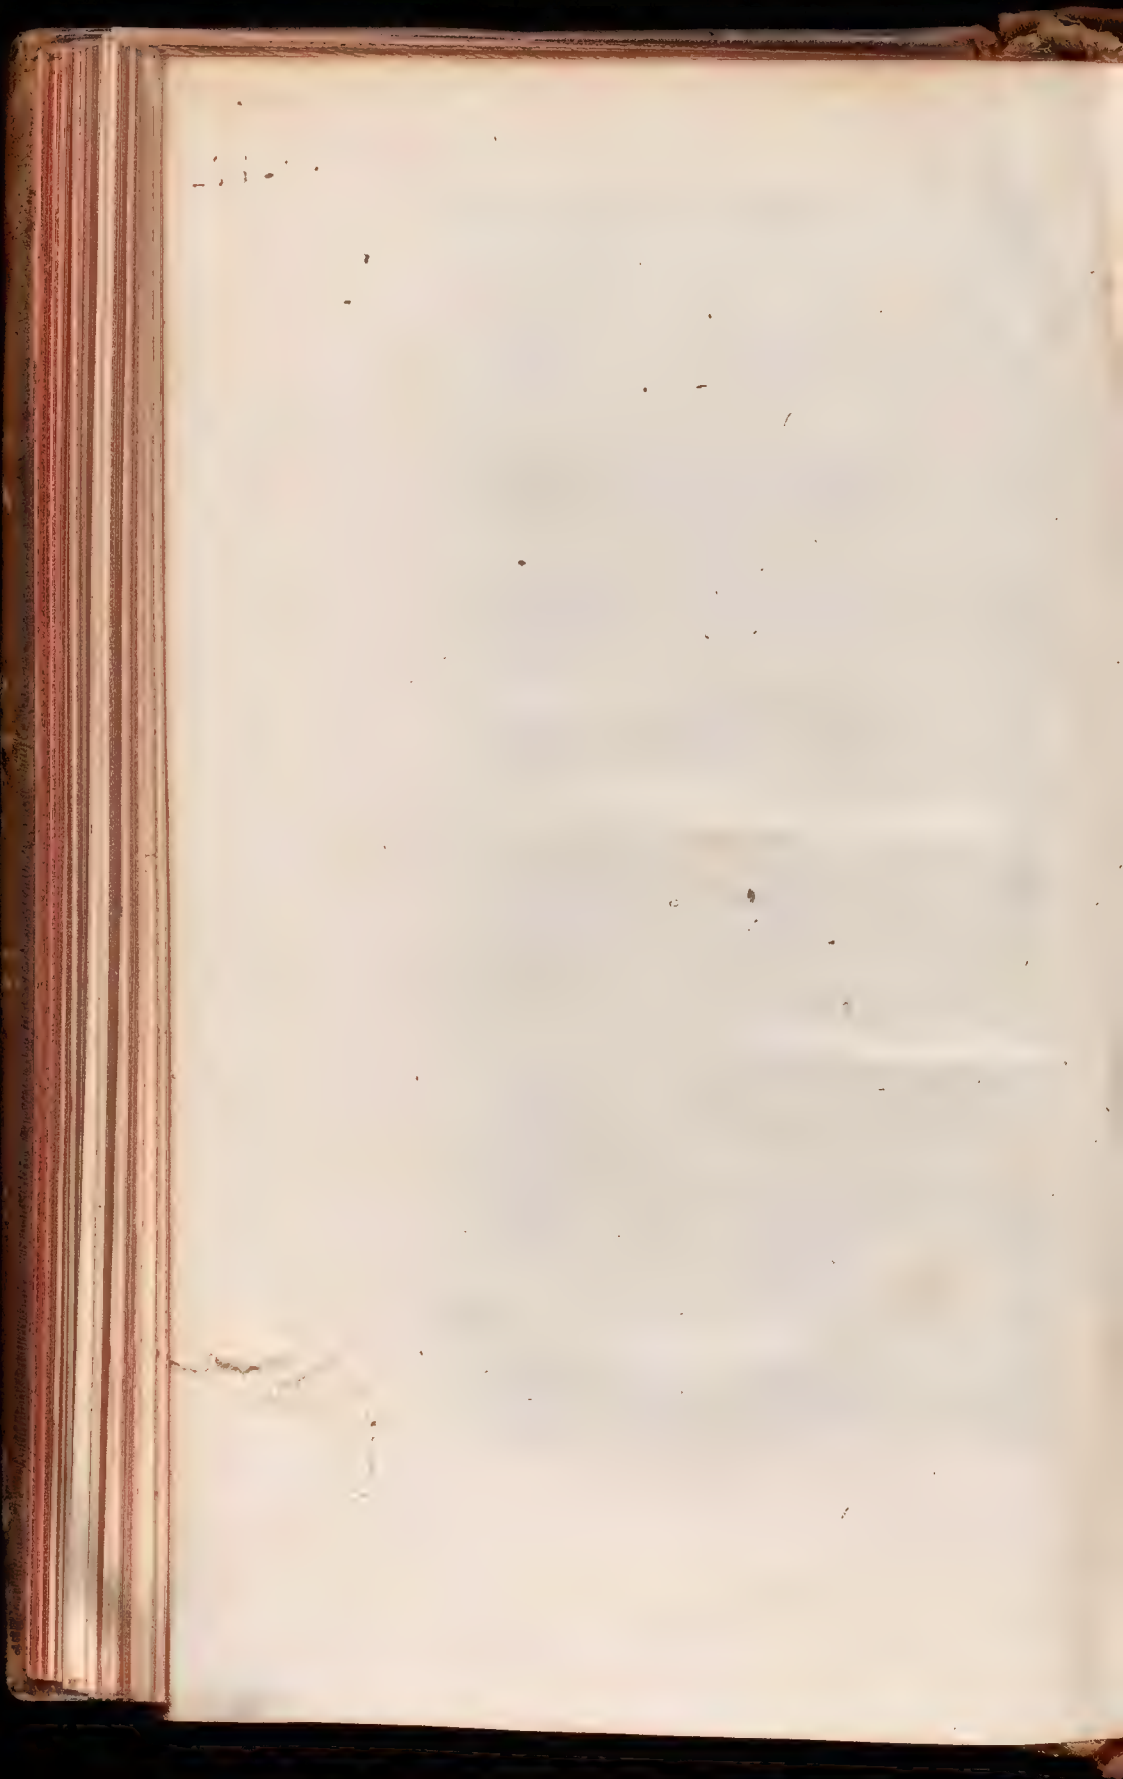


9x46

/1.12

- byss -

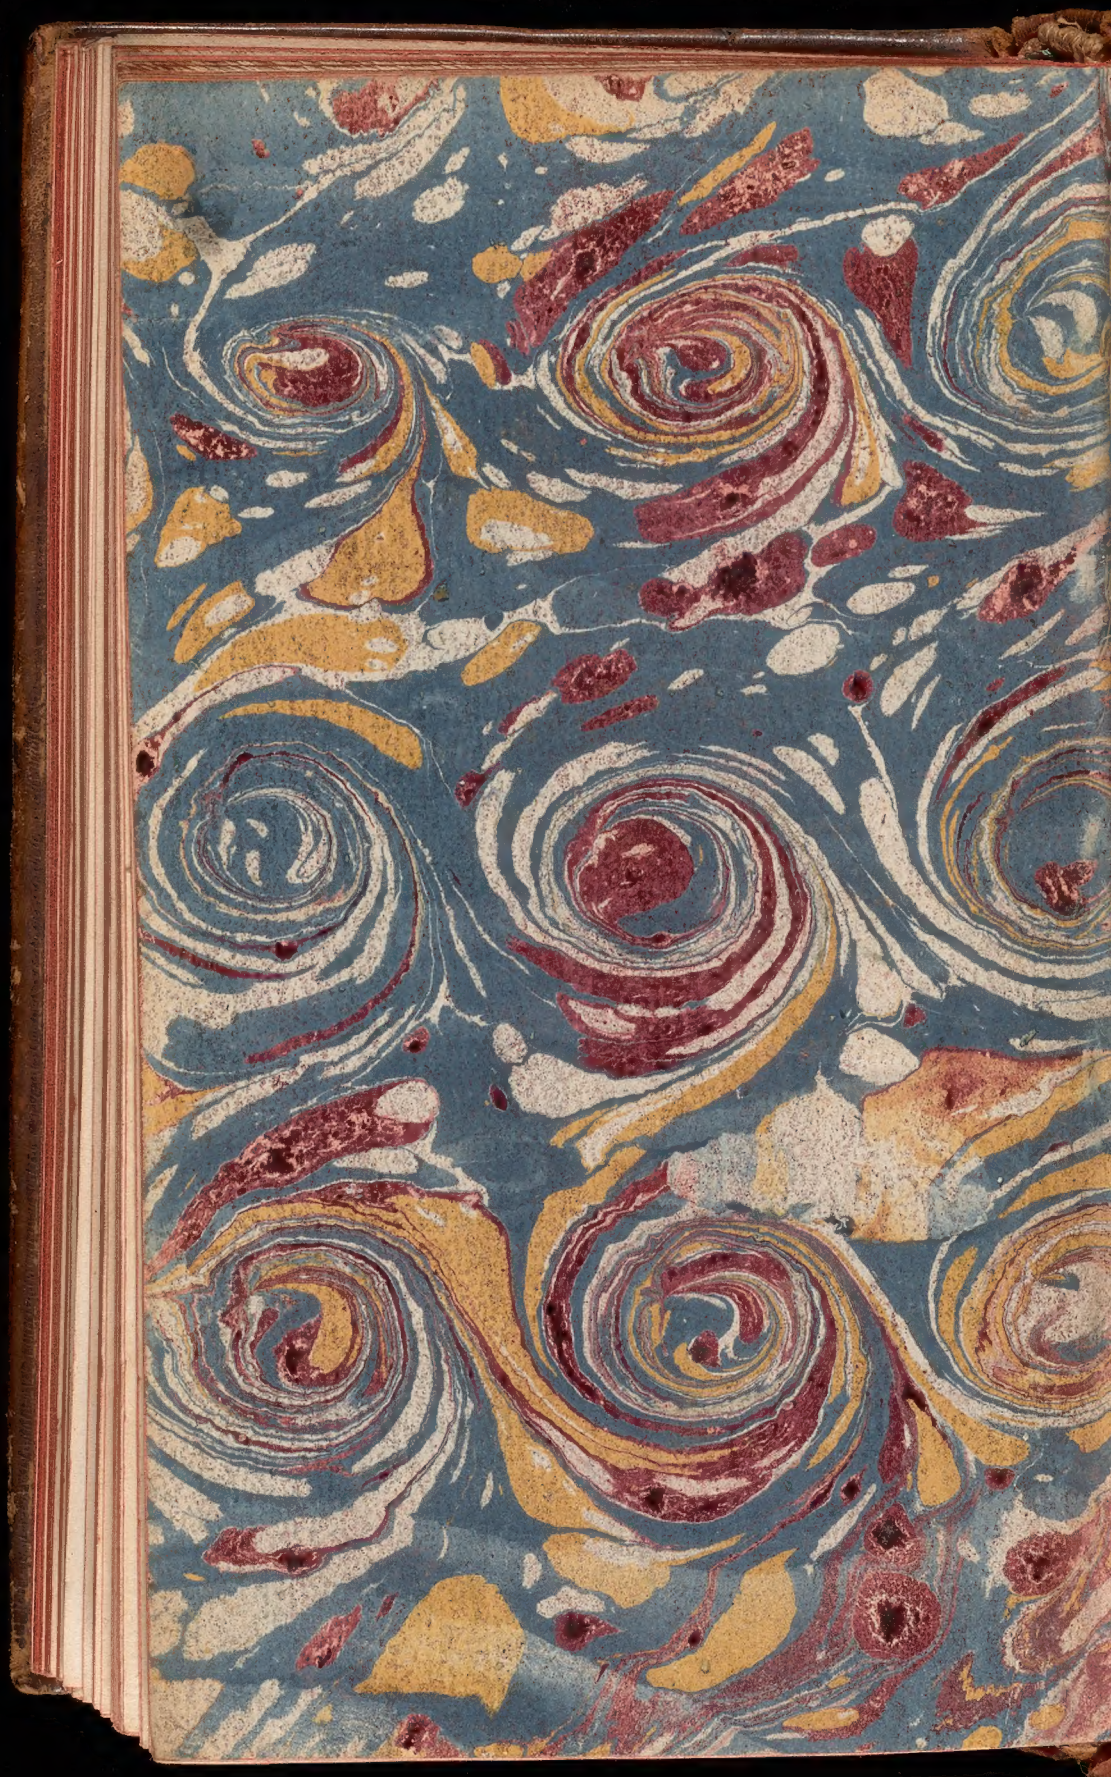

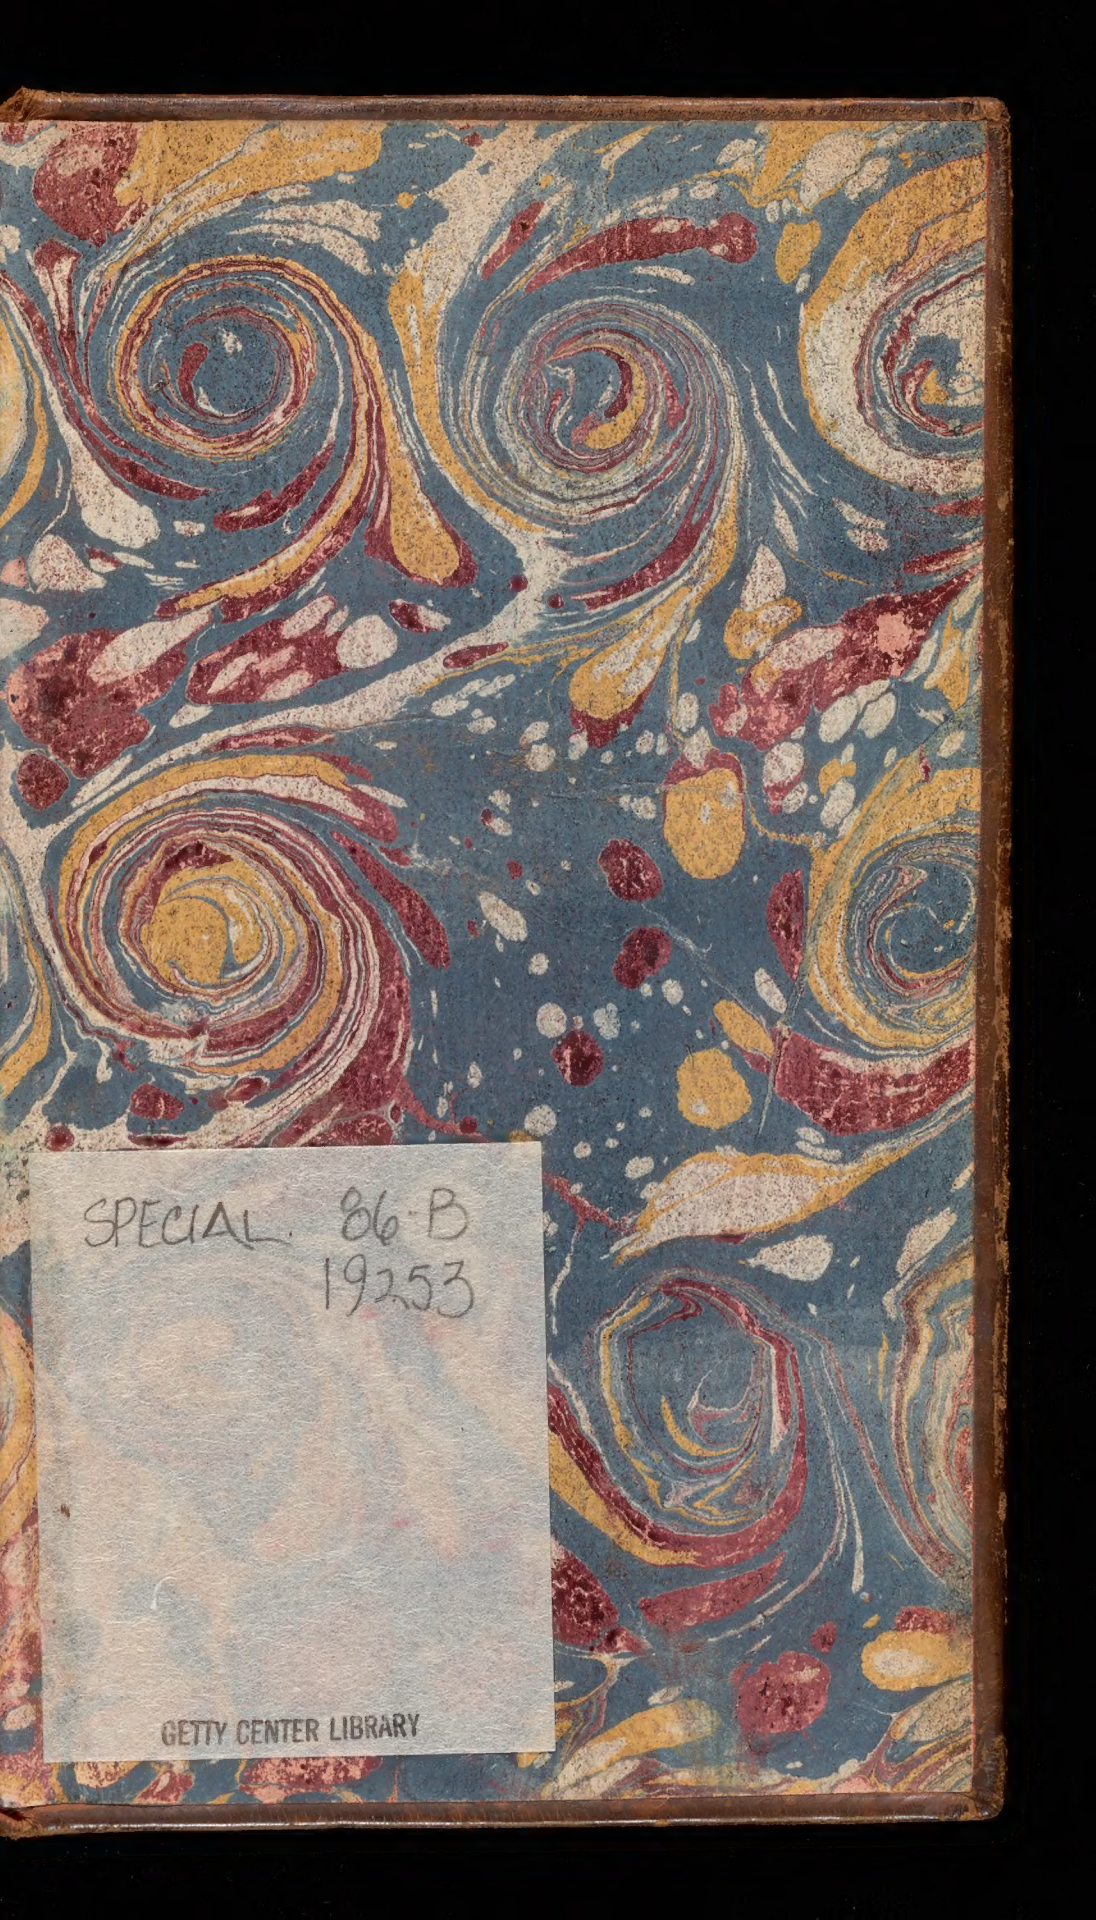The image shows the front cover of an old book. The cover is decorated with a traditional marbled paper pattern, featuring large, swirling, cell-like shapes in shades of blue, yellow, and red, set against a lighter background. A rectangular white paper label is pasted onto the lower-left portion of the cover. The label contains handwritten text in dark ink. The right edge of the book's spine is visible on the right side of the image.

SPECIAL 86-B
19253

GETTY CENTER LIBRARY

